


- ① プラスチック製の排水管（以下、「排水管」という）を固定する架台の強度向上のため、架台上部に補強部材を追加で設置するための溶接を行った。
- ② 架台上部の溶接作業時に発生したスパッタが、排水管が接する架台下部の斜材に堆積した。
- ③ 排水管に火気対策を施していなかったため、堆積したスパッタが排水管に直接接触した。
- ④ 堆積したスパッタの熱により、排水管の一部が溶けて発煙したものと推定。

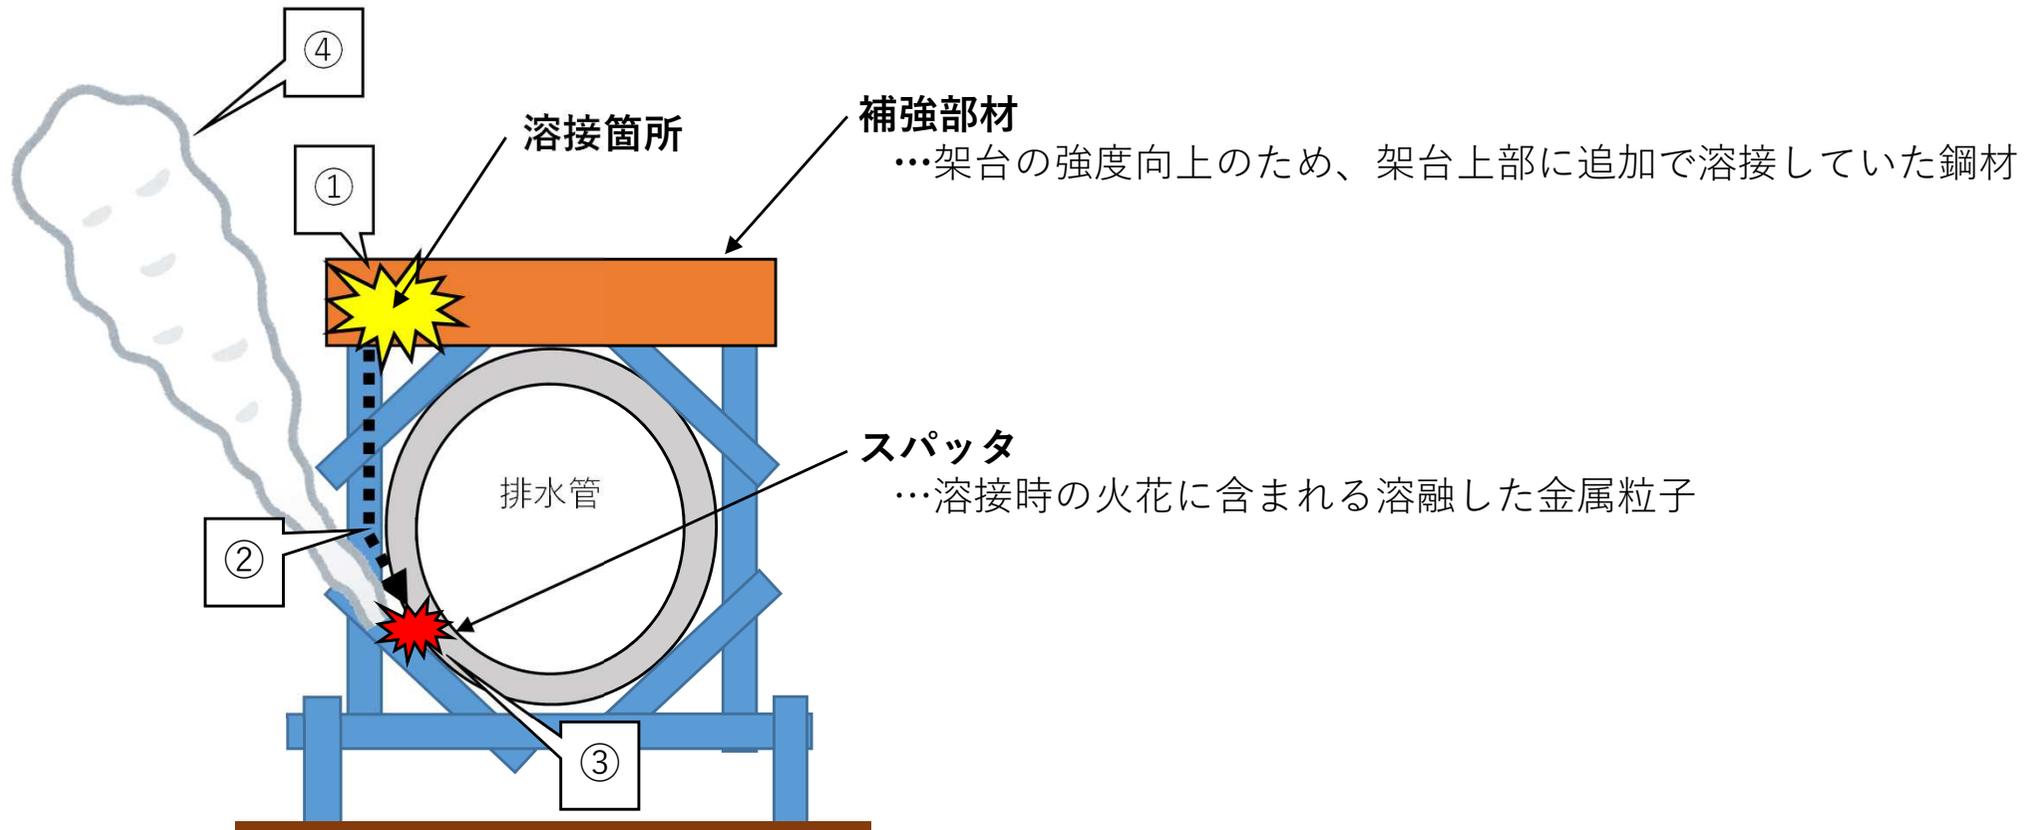

排水管正面図