

女川原子力発電所3号機 第4回定期検査の状況

(平成19年6月分)

1. 定期検査の進捗状況

女川原子力発電所3号機は、平成19年5月10日より第4回定期検査を実施しております。

現在、原子炉再循環系配管の点検および応力改善工事などを実施しております。

(添付－1 女川原子力発電所3号機 第4回定期検査 主要点検工程表 参照)

2. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

(1) 燃料の取替え

気体廃棄物処理系を流れる気体中の放射性物質濃度の上昇が確認された事象（平成19年4月12日、24日お知らせ済み）の対応として、放射性物質の微量な漏えいの可能性がある燃料を特定する検査を実施しました。その結果、燃料集合体1体に漏えいが確認されました。当該の燃料集合体については使用済燃料として取り扱い、再使用しないこととしました（添付－2 個別情報No. 10 参照）。

今後、560体ある燃料集合体のうち109体を取替える予定です。

(2) 復水器細管の点検

復水器細管の最外周管2本から復水器内への海水の漏れ込みが確認された事象（平成19年2月27日、3月6日、7日、22日お知らせ済み）を踏まえ、26,768本ある復水器細管全数（A系、B系：各13,384本）について点検を実施しております。

(3) 原子炉再循環系配管の点検

原子炉再循環系配管溶接継手部について、超音波探傷検査および応力改善工事を実施しております。

(4) 非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事

新型ストレーナへの取替え工事を実施しております。

(5) 配管減肉に係る点検

原子炉系およびタービン系の配管約2,600箇所について肉厚測定検査を実施しております。

3. トラブルに該当しないひび、傷等の状況について

平成19年6月の主要機器の点検状況は、添付－2のとおりです。

以 上

添付-1

- 14 -

女川原子力発電所 3 号機 主要機器点検情報（平成 1 9 年 6 月）

設備名	設備 区分	実施内容	検査 区分	概 要
電動ステップバック扉	△	—	—	- 平成 1 7 年 1 2 月（第 3 回定期検査中）および平成 1 8 年 1 1 月（中間停止中）に確認された、2 台ある電動ステップバック扉のそれぞれが閉まりにくくなった事象を踏まえ詳細点検を実施しました。 - 点検の結果、ガイドローラーの高さが設計よりも最大で 1. 4 mm 程度高くなっていたことおよびガイドローラーのベアリングが正規の位置と異なる位置に取り付けられていることを確認しました。また、ガイドローラーの軸受ベアリングが破損していることを確認しました。 - このことから、ガイドローラーに本来かかることのない扉の重量が直接かかり、その状態で扉の開閉を行ったことに加え、以前から原因として推定していた、扉と床面の間への何らかの異物の挟み込みにより、ガイドローラーの機能が低下し、扉が閉まりにくくなったものと推定しました。 （詳細については、個別情報 No. 1 参照）
原子炉冷却材浄化系	○	—	—	- 原子炉再循環系の排水受口へ微少な水の流れ込みを発見しました。 - 調査の結果、原子炉冷却材浄化系ボトムドレンライン元弁から下流側配管へ水がわずかにしみ出し、原子炉再循環系の排水受口へ流れ込んでいることを確認しました。 - 当該弁の分解点検を実施したところ、弁体にゴミ噛み等によりできたと推定される傷が確認されたことから、弁体を取替えることにしました。 （詳細については、個別情報 No. 2 参照）
蒸気タービン	△	開放検査	定	- 低圧タービン（A）の開放点検において、第 3 軸受の軸封部内に異物を発見しました。 - 発見された異物は、建設時の残材（切粉）と推定しました。 - 発見された異物については、回収しました。 （詳細については、個別情報 No. 3 参照）
原子炉補機冷却系	○	開放検査	事	- 原子炉補機冷却系熱交換器（B）において渦流探傷検査を行ったところ、伝熱管 1, 9 4 8 本中 2 本について判定基準を上回る減肉を発見しました。 - 原因は、海生生物の付着により浸食したものと推定しました。 - 減肉が認められた伝熱管については、新管に取替えました。 （詳細については、個別情報 No. 4 参照）
蒸気タービン	△	開放検査	定	- 蒸気タービン開放検査において、低圧タービン（A）の溶接部等について浸透探傷検査を実施したところ、内部車室の上半部に約 1 6 0 箇所、下半部に約 2 0 箇所および外部車室の上半部に約 2 0 箇所のひび等を確認しました。 - 隔板、噴口上半部約 1 0 箇所、下半部に約 1 0 箇所のひび等を確認しました。 - ひび等が認められた溶接部等については、ひび等を除去した上で、必要に応じて溶接補修する等、適切な補修を実施します。 （詳細については、個別情報 No. 5 参照）

設備名	設備区分	実施内容	検査区分	概要
補助ボイラー	△	—	—	・補助ボイラー（Ｂ）の検査作業準備のため、手順書に基づき補助ボイラー系の弁を操作していたところ、補助ボイラー（Ａ）（Ｂ）が自動停止しました。 ・原因は、検査作業準備のための手順書が誤っていたためであることを確認しました。 ・手順書の誤記を訂正した後、検査を実施し、補助ボイラー（Ｂ）の運転状態に異常がないことを確認しました。 （詳細については、個別情報Ｎｏ．６参照）
主蒸気隔離弁	○	分解検査	事	・主蒸気隔離弁の分解点検時に弁箱内面に摺動傷を発見しました。 ・分解点検を行ったところ摺動傷が発生するような原因はなかったことから、この摺動傷は、何らかの微細な異物の混入が原因で発生したものと推定しました。 ・弁箱面の手入れを実施し、摺動傷を除去しました。 （詳細については、個別情報Ｎｏ．７参照）
燃料集合体	○	—	—	・定格熱出力一定運転中のところ、平成１９年４月１０日に、気体廃棄物処理系を流れる気体中の放射性物質濃度に上昇が認められました。 ・調査を行い、漏えいの可能性がある燃料集合体の位置をほぼ特定しました。 ・原子炉内全ての燃料集合体（５６０体）について、シッピング検査を実施した結果、燃料集合体１体から漏えいがあることを確認しました。 ・漏えいに至った原因として、当該燃料棒の近傍に微細な異物が確認されたことから、この微細な異物が燃料被覆管と繰り返し接触して擦れたことによるものと推定されます。 （詳細については、個別情報Ｎｏ．８参照）
制御棒駆動水圧系	○	分解点検	事	・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内の弁の浸透探傷試験を実施したところ、１台の弁について、弁体に定期事業者検査要領書に定められる判定基準を超える指示模様（傷）を発見しました。 ・原因は、弁の全閉操作時の閉め過ぎによるものと推定しております。 ・弁体については、新品に取替え、異常のないことを確認しました。 （詳細については、個別情報Ｎｏ．９参照）
原子炉冷却材浄化系	○	分解点検	事	・原子炉格納容器内の床面（堰内）に約５ｍ×３ｍの水たまりを発見しました。 ・現場確認の結果、分解点検中の原子炉冷却材浄化系 原子炉压力容器第二ドレン弁の開口部に取付けた養生用のビニール袋から水が溢れ、床面に滴下していることを確認しました。 ・このため、当該弁の上流側に設置されている原子炉压力容器第一ドレン弁を全閉にし、漏れが止まったことを確認しました。 ・原因としては、点検のため原子炉压力容器内の水抜きを完了していたものの、原子炉压力容器内に一部の残留水が存在し、徐々に流れ込んだものと推定しました。 （詳細については、個別情報Ｎｏ．１０参照）

【設備区分】 ○：安全上重要な系統（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等）

△：それ以外の系統

【検査区分】 定：法令に基づき国または独立行政法人 原子力安全基盤機構が実施する定期検査

事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査


点：保守管理に基づく点検・補修等

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報


No. 1

(平成19年6月分)


号機	3号機		定期検査	第4回定期検査		
件名	電動ステップバック扉の点検結果について					
月日	平成19年5月29日(火)			発生	発見	確認
場所	原子炉建屋	設備	電動ステップバック扉	設備区分	それ以外の系統	
設備概要	電動ステップバック扉は、原子炉格納容器の外側に放射線の遮へいを目的として設置している電動自走式のコンクリート製扉で、原子炉格納容器の対角線上に2台設置されています。 また、原子炉格納容器自体の気密性能には直接影響を与えない機器です。					
所見	- 平成17年12月(第3回定期検査中)および平成18年11月(中間停止中)に確認された、2台ある電動ステップバック扉(以下、「扉」という。)のそれぞれが閉まりにくくなった事象※1を踏まえ詳細点検を実施しました。 (いずれの場合も、部品の取替えや調整により扉を正常な位置に復旧した上で、原子炉を起動しております。) - 点検の結果、ガイドローラー※2の高さが設計よりも最大で1.4mm程度高くなっていたことおよびガイドローラーのベアリング※3が正規の位置と異なる位置に取り付けられていることを確認しました。また、ガイドローラーの軸受ベアリングが破損していることを確認しました(平成19年5月29日)。 - このことから、ガイドローラーに本来かかることのない扉の重量が直接かかり、その状態で扉の開閉を行ったことに加え、以前から原因として推定していた、扉と床面の間への何らかの異物の挟み込みにより、ガイドローラーの機能が低下し、扉が閉まりにくくなったものと推定しました。 - なお、本事象を踏まえ、ガイドローラーはレールとの隙間管理をした上で、正規のものに取替え、扉が正常に閉まることを確認しています。また、製作メーカーの品質管理体制について、製品の製作時における品質管理体制が強化されていることを確認しました。 ※1 平成17年12月に、2台のうちの1台が正常に閉まらなくなりました。原因については、扉と床面の間に何らかの異物を挟みこんだことによるものと推定したため、ガイドローラーを新品に取替え、扉が正常に閉まることを確認しておりました。 また、平成18年11月に、他方の1台についても同様の事象が発生しましたが、扉の調整を行った結果、正常に閉まることを確認しておりました。 ※2 ガイドローラーとは、扉がレール上をまっすぐ進むように保つもの。 ※3 ベアリングとは、回転体の上下のブレや左右のブレを抑制するためのもの。					

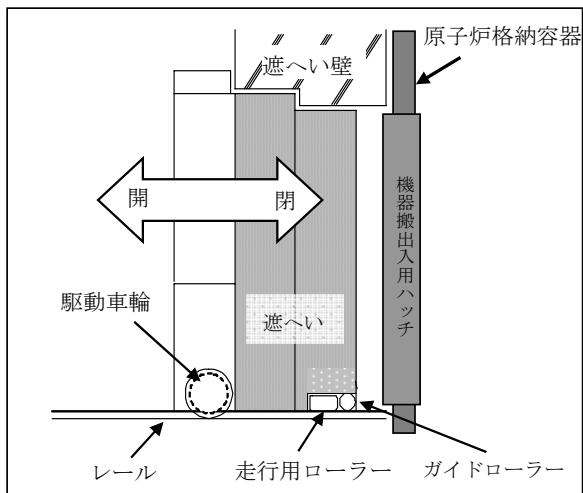

電動ステップバック扉 側面図

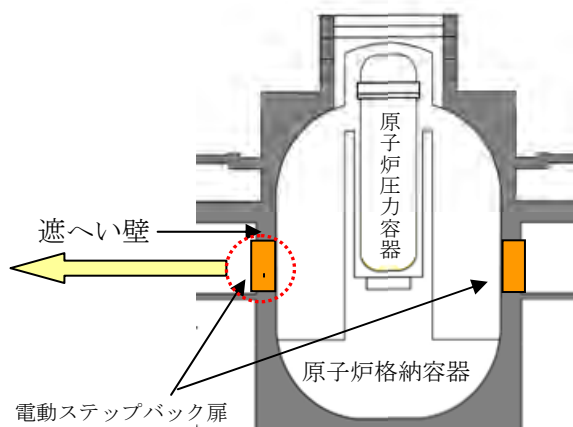


原子炉格納容器 外形概略図

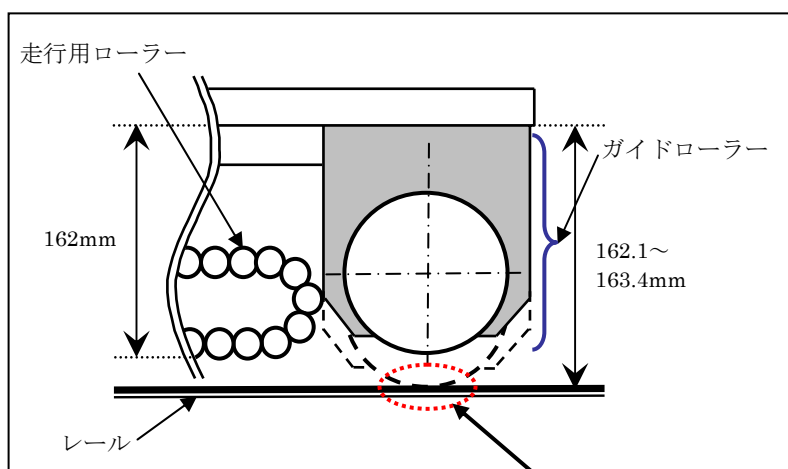

ガイドローラー概要図

ガイドローラーの高さが設計（162mm未満）より高く製作されていたため、ガイドローラーに本来かかることのない扉の重量が直接加わった。

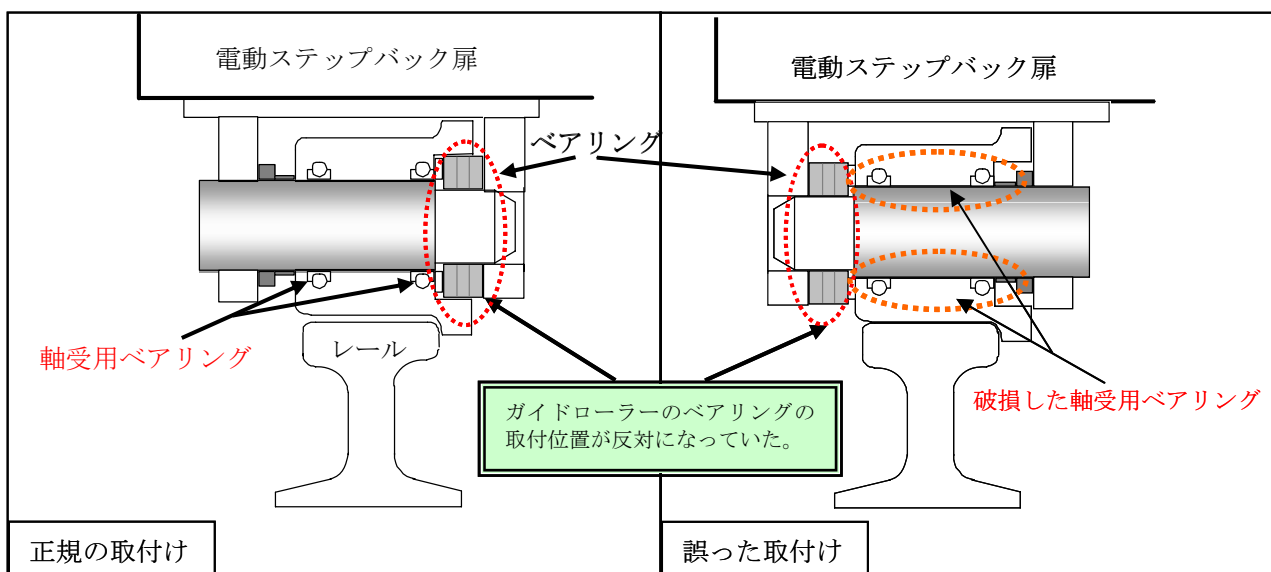


ベアリング取付状況図

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 2

(平成19年6月分)

号	機	3号機		定 期 検 査	第4回定期検査	
件	名	原子炉冷却材浄化系ボトムドレンライン元弁から下流側配管への微少な水のしみ出しについて				
月	日	平成19年6月6日(水)			発 生	発 見 確 認
場	所	原子炉建屋	設 備	原子炉冷却材浄化系	設備区分	安全上重要な系統
設備概要		原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材をろ過脱塩処理し、水質を維持する系統です。				
所	見	- 原子炉再循環系の排水受口へ微少な水の流れ込みを発見しました(6月6日)。 - 調査の結果、原子炉冷却材浄化系ボトムドレンライン元弁(以下、「当該弁」という。)から下流側配管へ水がわずかにしみ出し、原子炉再循環系の排水受口へ流れ込んでいることを確認しました(6月6日)。 なお、しみ出した水は、排水受口に流れ込んでおり、外部への漏えいはありませんでした。 - 当該弁の分解点検を実施したところ、弁体にゴミ噛み等によりできたと推定される傷が確認されたことから、弁体を取替えることにしました。				

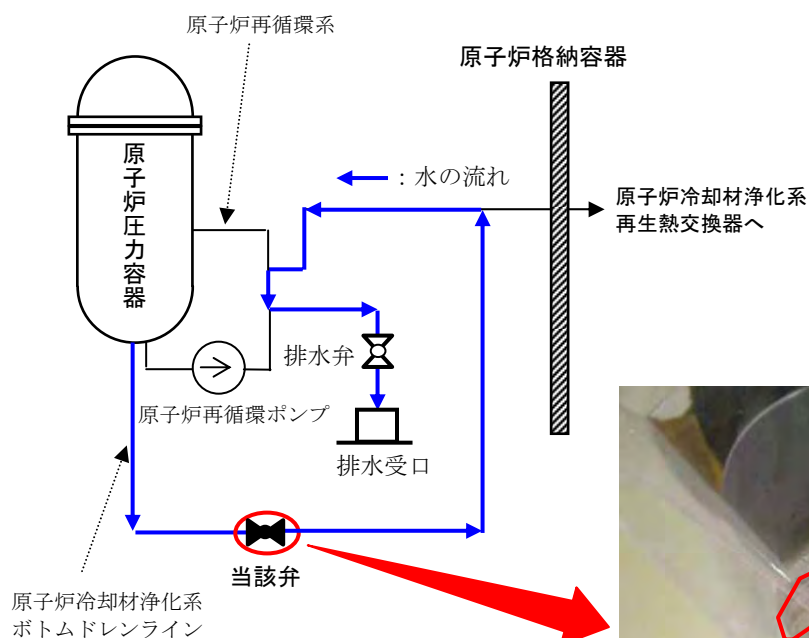

原子炉冷却材浄化系 システム概略図




弁体傷状況写真

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 3

(平成19年6月分)

号	機	3号機		定 期 検 査	第4回定期検査	
件	名	低圧タービン（A）第3軸受の軸封部内の異物について				
月	日	平成19年6月6日（水）			発 生	発 見 確 認
場	所	タービン建屋	設 備	蒸気タービン	設備区分	それ以外の系統
設備概要		蒸気タービン設備は、高圧タービン1台と低圧タービン2台で構成されており、原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。				
所	見	・ 低圧タービン（A）の開放点検において、第3軸受の軸封部内に異物を発見しました（6月6日）。 ・ 発見された異物は、建設時の残材（切粉）と推定しました。 ・ 発見された異物については、回収しました（6月6日）。 ・ この異物によるタービンの健全性への影響はなく、安全上問題となるものではありません。今後とも、異物混入防止に努めてまいります。				

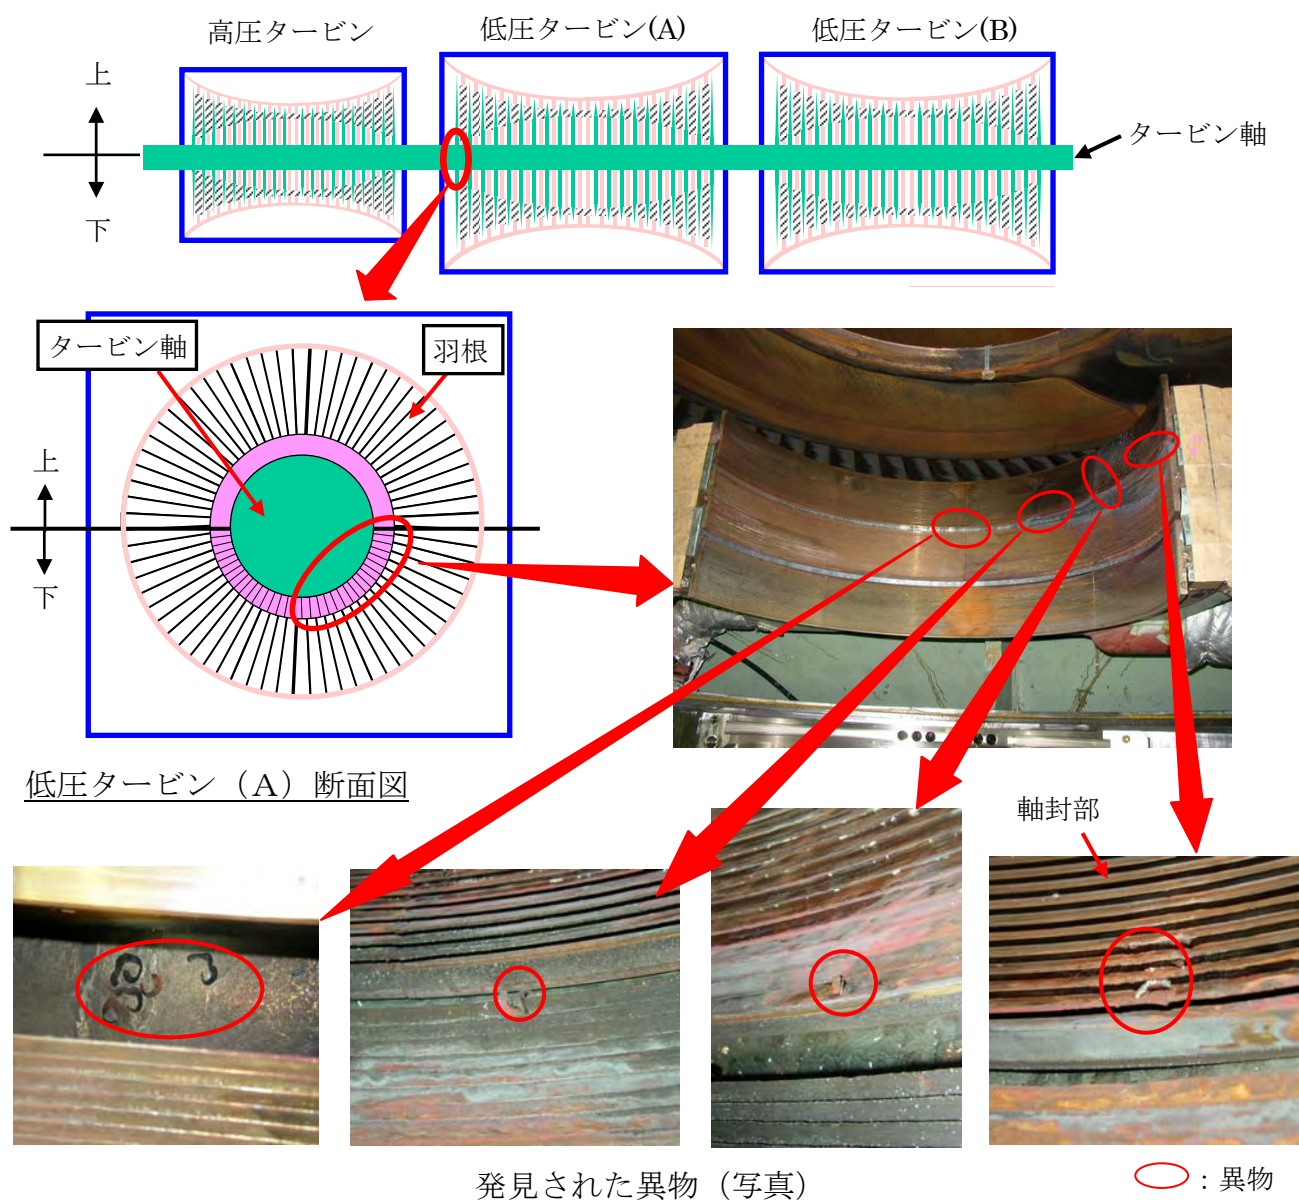


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 4

(平成19年6月分)

号	機	3号機		定 期 検 査	第4回定期検査	
件	名	原子炉補機冷却系熱交換器（B）伝熱管の減肉について				
月	日	平成19年6月8日（金）			発 生	発 見 確 認
場	所	原子炉建屋	設 備	原子炉補機冷却系	設備区分	安全上重要な系統
設備概要		原子炉補機冷却系は原子炉建屋内のポンプ・モーター等の冷却や残留熱除去系等の冷却を行うものです（当該系統は、放射性物質を含まない系統）。 熱交換器は原子炉補機冷却系2系統にそれぞれ2基あり、通常運転中は1基の熱交換器で原子炉補機冷却海水系との熱交換を行っています。				
所 見		- 原子炉補機冷却系熱交換器（B）において渦流探傷検査※を行ったところ、伝熱管1，948本中2本について判定基準を上回る減肉を発見しました（6月8日）。 - 原因は、海生生物の付着により浸食したものと推定しました。 - 減肉が認められた伝熱管については、新管に取替えました（6月15日）。 ※渦流探傷検査とは非破壊検査の一種で、電気の流れを利用して細管等の小さな傷を検出する検査。				

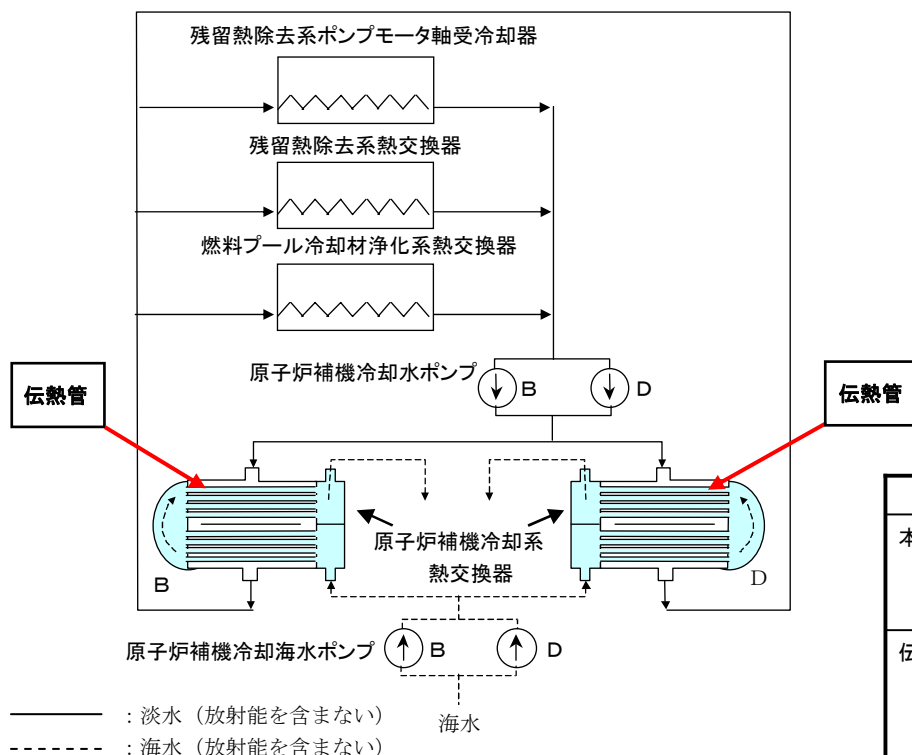

原子炉補機冷却系熱交換器諸元		
本体	長さ	約9m
	外径	約1.8m
	材質	炭素鋼
伝熱管	長さ	約6m
	太さ	約25mm
	材質	アルミ黄銅管
	本数	1948本

原子炉補機冷却系（B）系 系統概略


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 5

(平成19年6月分)



号	機	3号機		定 期 検 査	第4回定期検査	
件	名	蒸気タービン車室部におけるひびについて				
月	日	平成19年6月11日(木)			発 生	発 見 確 認
場	所	タービン建屋	設 備	蒸気タービン	設備区分	それ以外の系統
設備概要		蒸気タービン設備は、高圧タービン1台と低圧タービン2台で構成されており、原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。 車室とは、タービン翼等を覆っている構造物であり、内部車室と外部車室の二重構造となっています。				
所 見		・蒸気タービン開放検査において、低圧タービン（A）の溶接部等について浸透探傷検査*を実施したところ、内部車室の上半部（内側、外側）に約160箇所（長さ約1mm～約80mm）、下半部（内側）に約20箇所（長さ約2mm～約45mm）および外部車室の上半部（内側）に約20箇所のひび等（長さ約1mm～約40mm）を確認しました（6月11日～21日）。 ・隔板、噴口上半部約10箇所（長さ約1mm～約40mm）、下半部に約10箇所のひび等（長さ約1mm～約17mm）を確認しました（6月15日～20日）。 ・ひび等が認められた溶接部等については、ひび等を除去した上で、必要に応じて溶接補修する等、適切な補修を実施します。 ※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひびを見つける検査。				

低圧タービン概略図

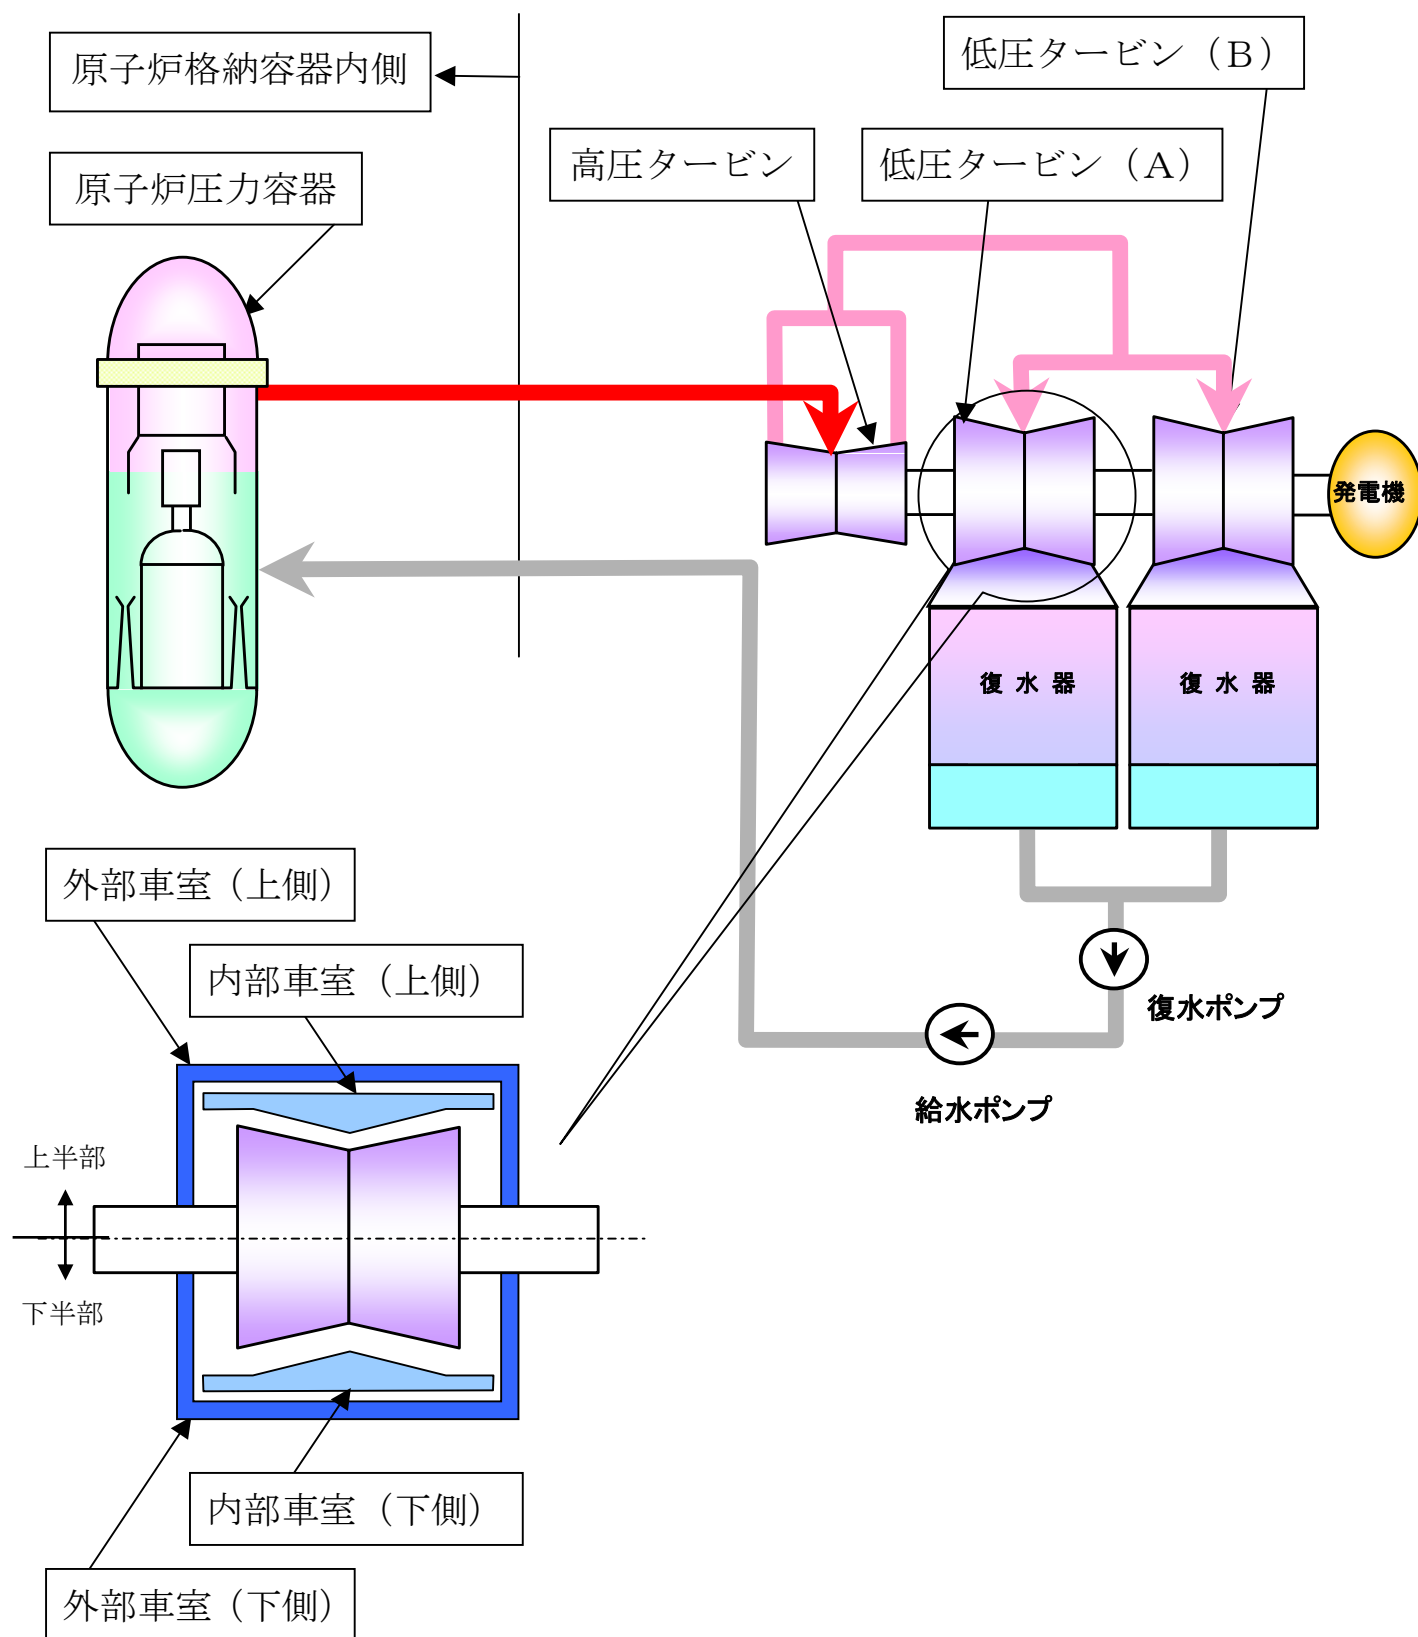


低圧タービン（A）内部車室上半部外側

○：ひびを確認した部位

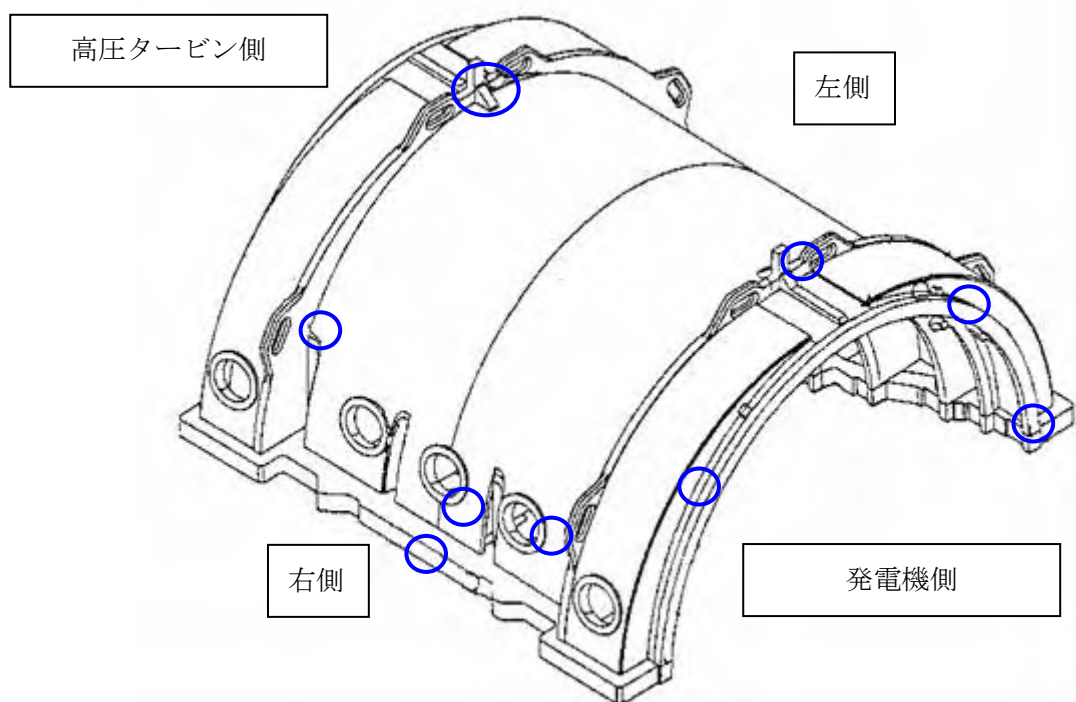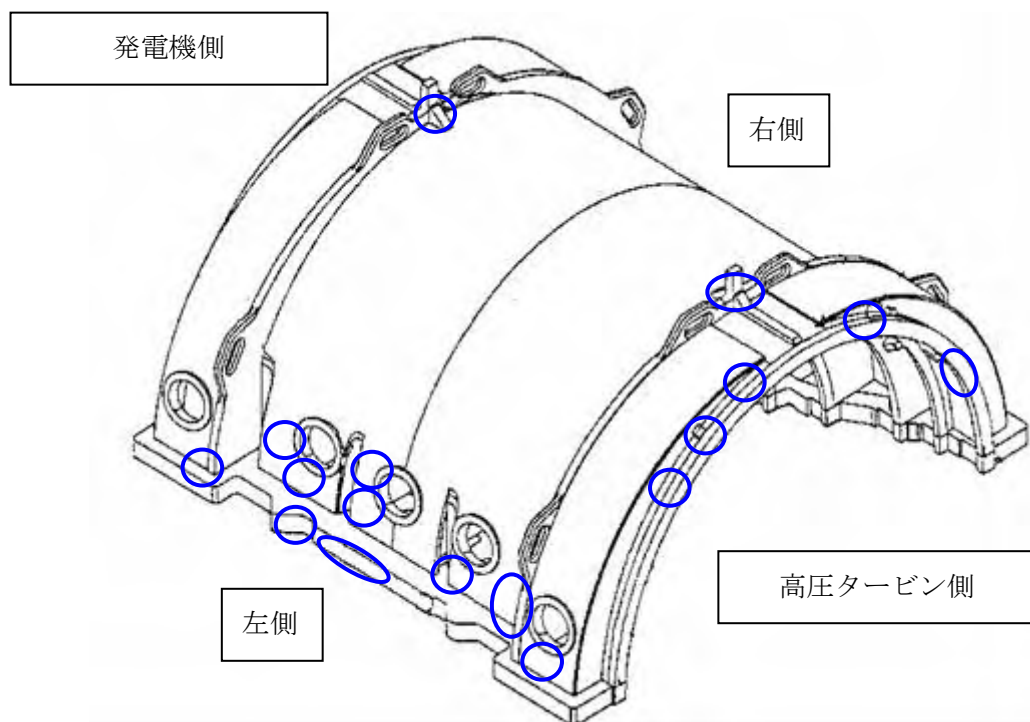


○：ひびを確認した部位



低圧タービン（A）内部車室上半部内側

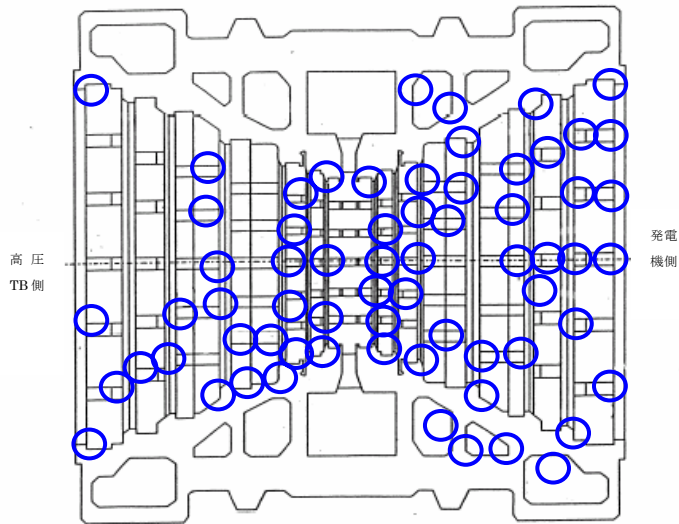


低圧タービン（A）内部車室下半部内側

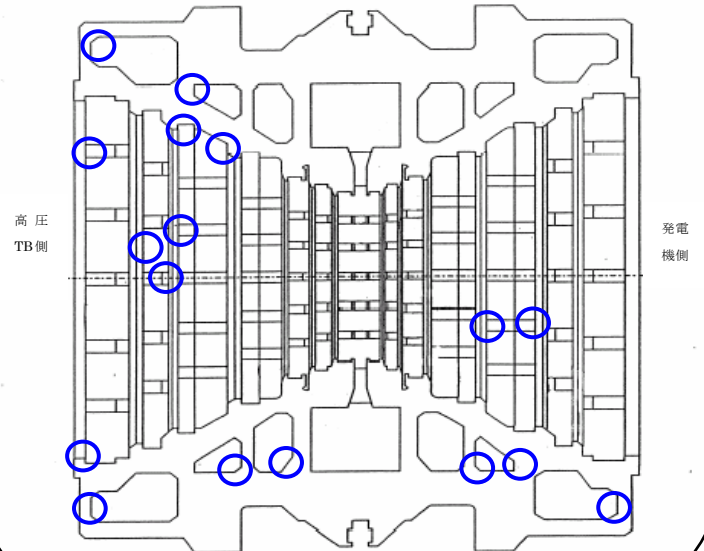


低圧タービン（A）外部車室上半部
高圧タービン側

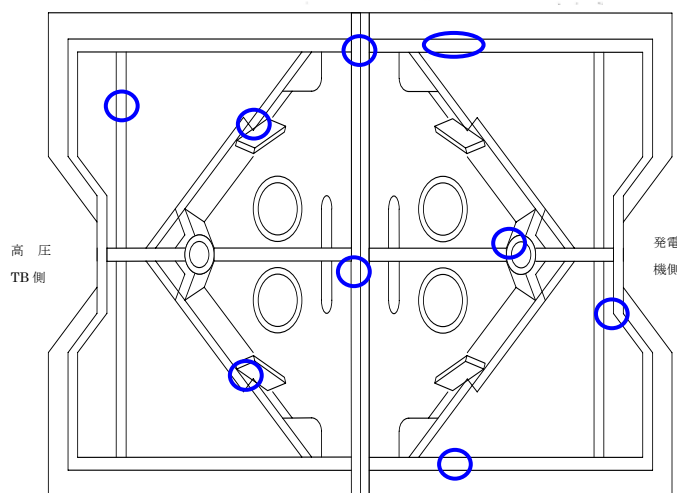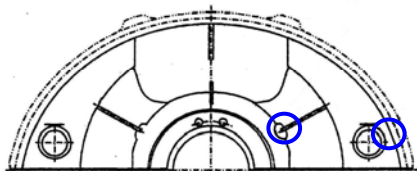

発電機側

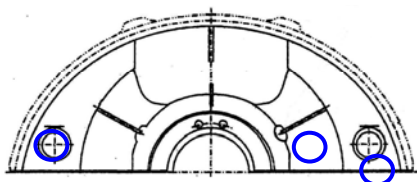

隔板、噴口上半部、下半部

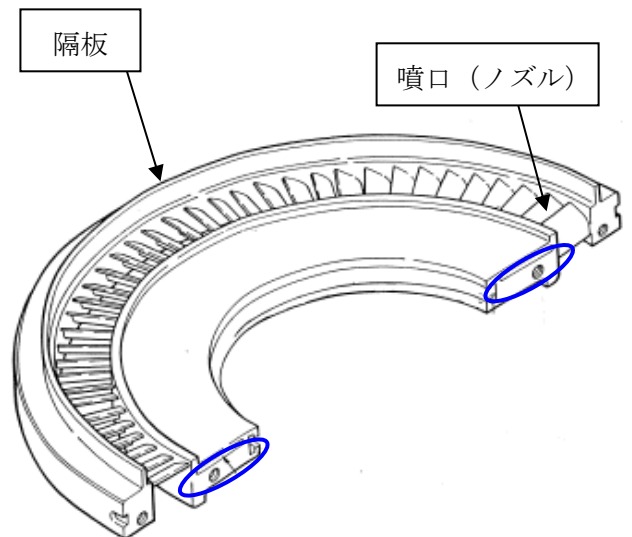


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 6

(平成19年6月分)

号	機	3号機		定 期 検 査		第4回定期検査		
件	名	補助ボイラー負荷検査準備中における補助ボイラー自動停止について						
月	日	平成19年6月14日（木）				発 生	発 見	確 認
場	所	補助ボイラー 建屋	設 備	補助ボイラー		設備区分	それ以外の系統	
設備概要		補助ボイラーは、発電所建屋内、外の暖房等に使用する蒸気やプラント起動・停止時のタービン軸封部へのシール蒸気を供給するための設備です。						
所 見		- 補助ボイラー（B）の検査作業準備のため、手順書に基づき補助ボイラー系の弁を操作していたところ、補助ボイラー（A）（B）が自動停止しました（6月14日）。 - 原因は、検査作業準備のための手順書が誤っていたためであることを確認しました。 - 手順書の誤記を訂正した後、検査を実施し、補助ボイラー（B）の運転状態に異常がないことを確認しました（6月15日）。						



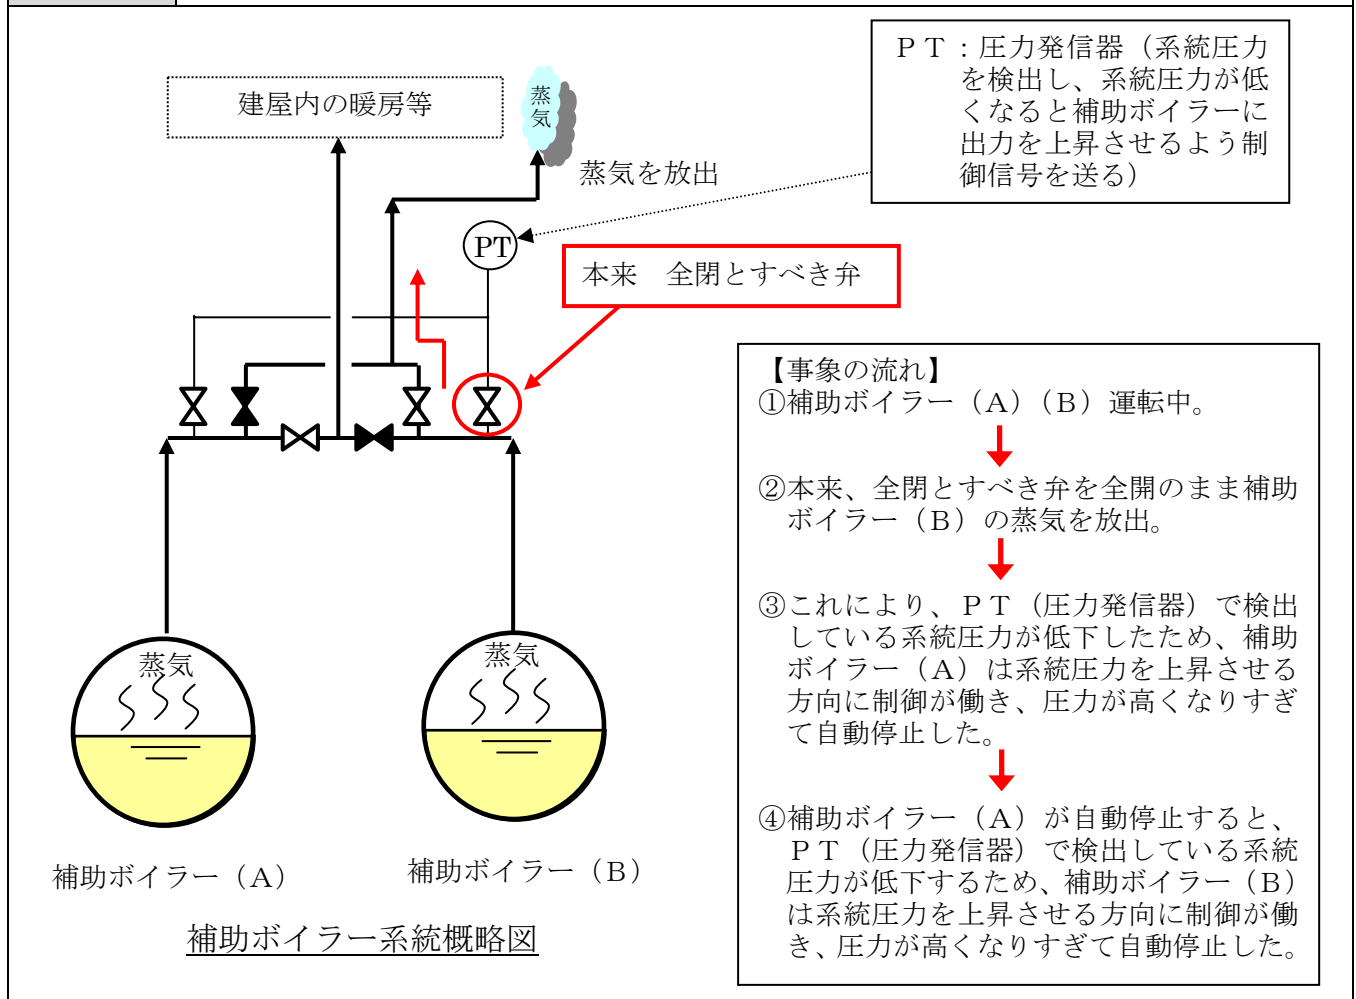


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報


No. 7

(平成19年6月分)


号 機	3号機	定 期 検 査	第4回定期検査
件 名	主蒸気隔離弁 弁箱内面の摺動傷について		
月 日	平成19年6月14日(木)	発 生	発 見 確 認
場 所	原子炉建屋	設 備	主蒸気隔離弁
		設備区分	安全上重要な系統
設備概要	主蒸気隔離弁は、原子炉で発生した蒸気をタービンへ導く4本の配管（主蒸気配管）に設けられている弁で、原子炉格納容器の内側と外側それぞれに4台ずつ（計8台）設置されており、主蒸気配管から主蒸気が漏えいした場合等に原子炉を隔離する機能をもっています。		
所 見	- 主蒸気隔離弁（B21－F003C）の分解点検時に弁箱内面に摺動傷を発見しました（6月14日）。 - 分解点検を行ったところ摺動傷が発生するような原因は無かったことから、この摺動傷は、何らかの微細な異物の混入が原因で発生したものと推定しました。 - 弁箱面の手入れを実施し、摺動傷を除去しました（6月26日）。 なお、この傷は主蒸気隔離弁の機能に影響を与えるものではありません。		

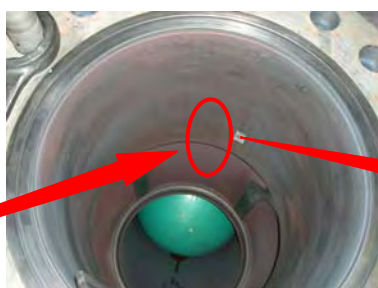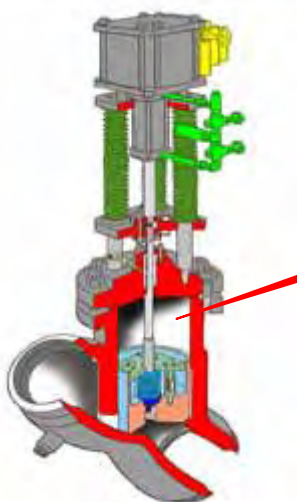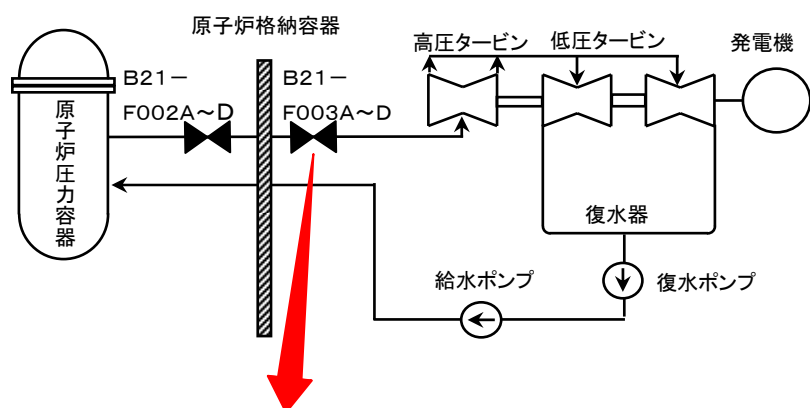


○: 弁箱内面摺動傷

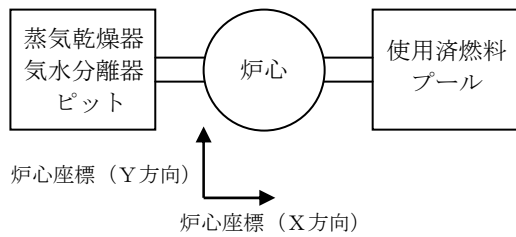


原子炉建屋3階平面図

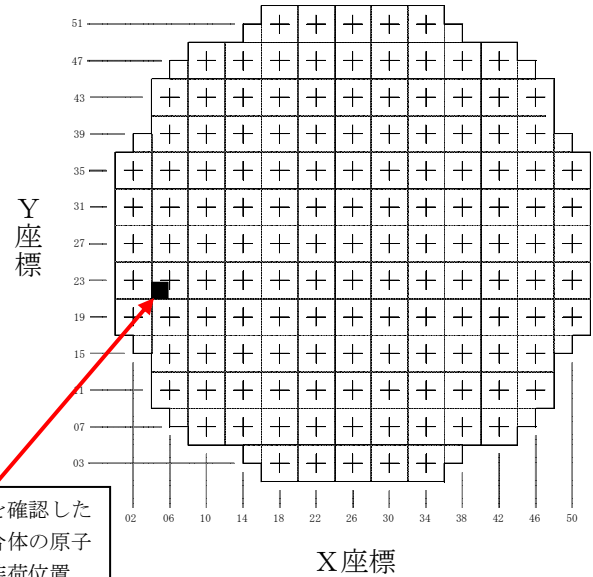



燃料集合体炉内配置図

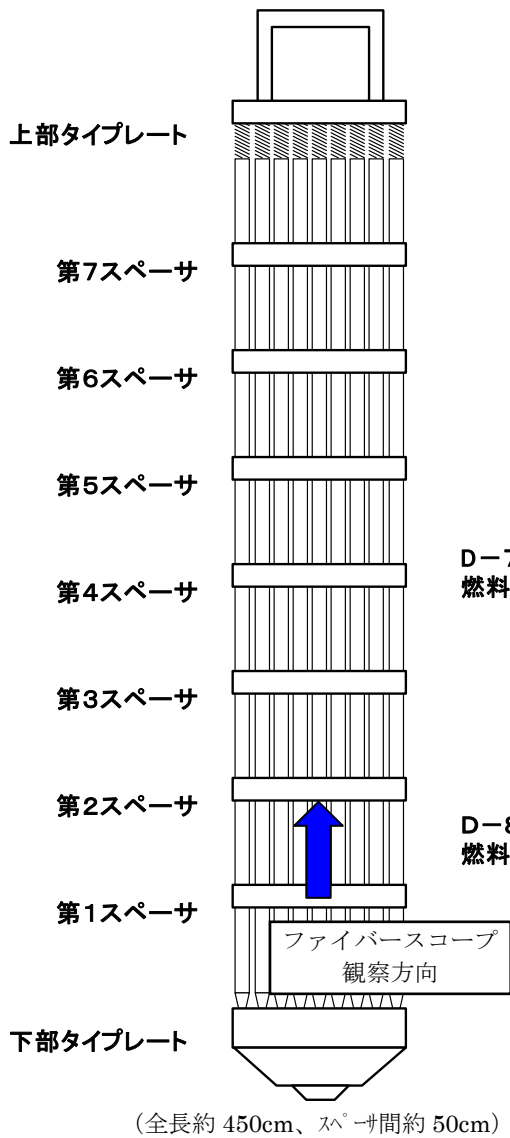

燃料集合体 外観図

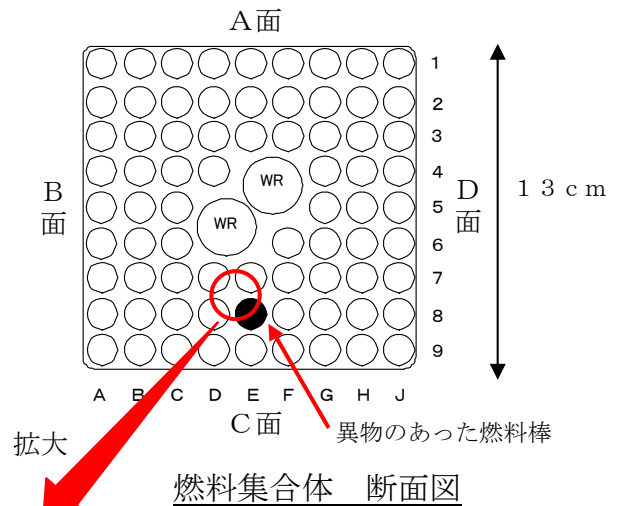

燃料集合体 断面図

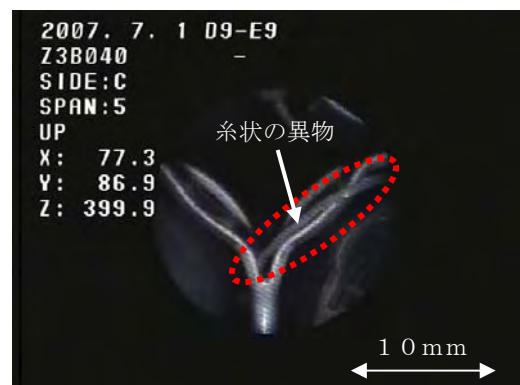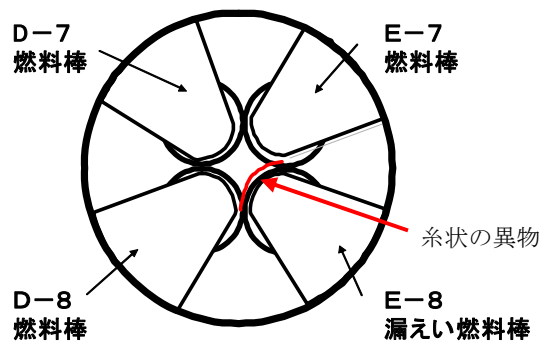


ファイバースコープ映像

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 9

(平成19年6月分)



号	機	3号機		定 期 検 査	第4回定期検査	
件	名	制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの弁体の傷について				
月	日	平成19年6月22日（金）			発 生	発 見 確 認
場	所	原子炉建屋	設 備	制御棒駆動水圧系	設備区分	安全上重要な 系統
設 備 概 要		制御棒駆動水圧系は、制御棒の挿入、引抜操作に必要な駆動水の水圧、流量を調整し供給する系統です。				
所	見	・ 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内の弁の浸透探傷試験を実施したところ、1台の弁について、弁体に定期事業者検査要領書に定められる判定基準を超える指示模様（傷）を発見しました（6月22日）。 ・ 原因は、弁の全閉操作時の閉め過ぎによるものと推定しております。 ・ 弁体については、新品に取替え、異常のないことを確認しました（6月29日）。				

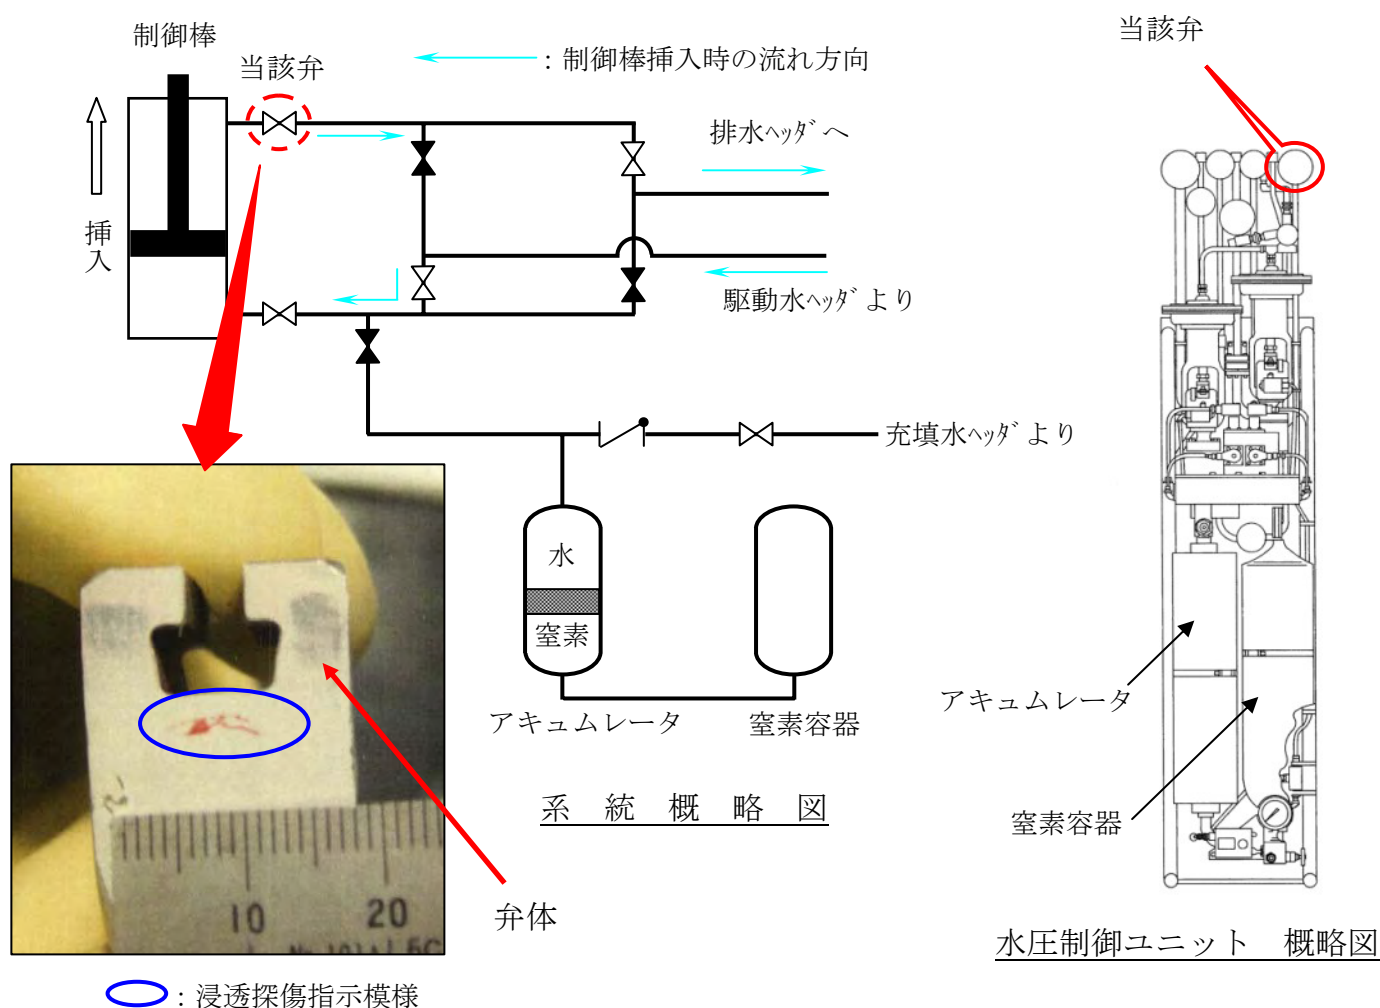

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 10

(平成19年6月分)

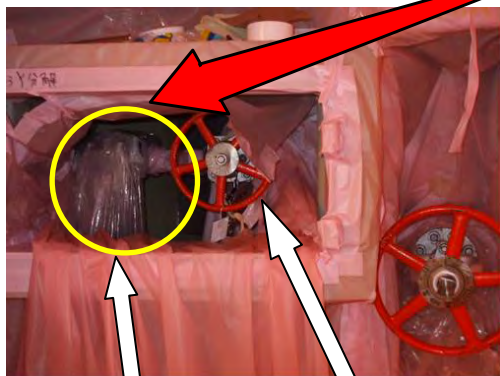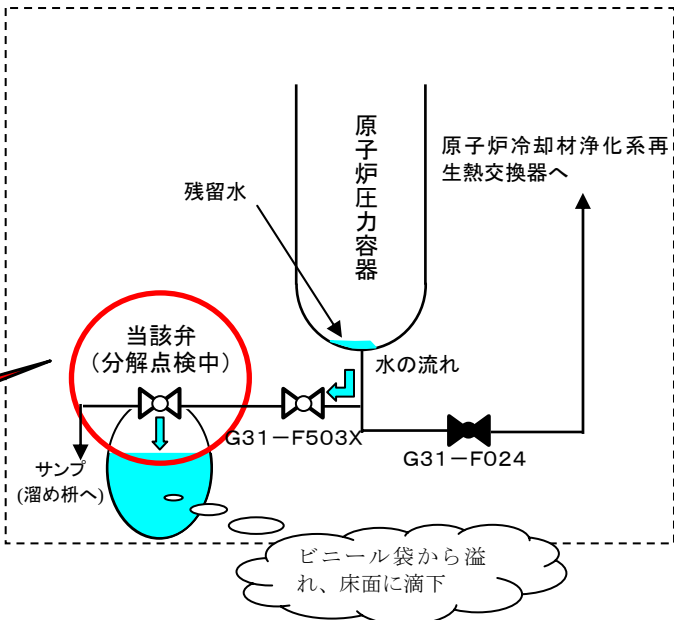号機	3号機		定期検査	第4回定期検査	
件名	原子炉格納容器内での水漏れについて				
月日	平成19年6月26日（火）		発生	発見	確認
場所	原子炉建屋	設備	原子炉冷却材浄化系	設備区分	安全上重要な系統
設備概要	原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材をろ過脱塩処理し、水質を維持する系統です。				
所見	- 原子炉格納容器内の床面（堰内）に約5 m×3 mの水たまりを発見しました（6月26日）。 - 現場確認の結果、分解点検中の原子炉冷却材浄化系 原子炉压力容器第二ドレン弁（G31－F503Y）（以下、「当該弁」という。）の開口部に取付けた養生用のビニール袋から水が溢れ、床面に滴下していることを確認しました。 - このため、当該弁の上流側に設置されている原子炉压力容器第一ドレン弁（G31－F503X）を全閉にし、漏れが止まったことを確認しました。 - 原因としては、点検のため原子炉压力容器内の水抜きを完了していたものの、原子炉压力容器内に一部の残留水が存在し、徐々に流れ込んだものと推定しました。 - 本事象による外部への放射性物質の放出はありませんでした。				
 当該弁（分解点検中） 上流側に設置されている弁 G31－F503X  凡例 全閉 全開					