女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

<u>No.7</u>

(平成16年10月分)

| 号 機 | 1 号機 | | 定期検査 | 第16回定期検査 | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|-------|-----|--|
| 件名 | 原子炉給水ポンプ(A)ウォーミング配管について | | | | | | | |
| 月 日 | 平成16年1 | 水) | 発生 発見 確認 | | | | | |
| 場所 | f タービン建屋 | 設 備 | 原子炉給水ポン | プ | 設備区分 | それ以外の | 系統 | |
| 設備概要 | | | 炉に給水を供給 原子炉給水ポン | | | . • | るライ | |
| 所 見 | から、今回、 ・その結果、当 管の一部(長 ところ、4. ・当該部は、安 | ・原子炉給水ポンプ(A)ウォーミング配管は、減肉しやすい環境ではないことから、今回、肉厚管理の確認のため、初めて肉厚測定を実施しました。 ・その結果、当該配管の他の部分では、減肉は確認されなかったものの、当該配管の一部(長さ15cm、外径:34mm)において、公称肉厚6.4mmのところ、4.4~4.8mmの肉厚が確認されました。 ・当該部は、安全上必要な肉厚が十分確保されていますが、当初計画の配管と異なる可能性があることから、調査を行うとともに、当該部の配管は交換する予定です。 | | | | | | |
| | 原子炉格納容器 高圧ターピン 低圧ターピン 発電機 リング (復水器) (復水ポンプ) 当該箇所拡大図 | | | | | | | |