


漏えい箇所一覧

調査内容	箇所	調査結果
格納容器運転圧力での漏えい箇所特定	高圧注水系タービン排気ライン逆止弁	シート部からの漏えい (約21リットル/分)
	残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁	軸封部からの微小な漏えい(注2)
	試料採取系(格納容器内ガス分析計盤)	配管継手からの微小な漏えい(注1)
格納容器設計圧力での局部漏えい率試験	残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁	シート部からの漏えい (格納容器への窒素補給回数増加に影響なし)
漏えい補修箇所補修前の格納容器全体漏えい率試験	高圧注水系タービン排気ライン逆止弁	プラグ部からの微小な漏えい(注2)
	残留熱除去系安全弁	弁継手部からの微小な漏えい(注2)
	可燃性ガス濃度制御系安全弁	弁継手部からの微小な漏えい(注2)
	格納容器調気系隔離弁	シート部からの微小な漏えい (格納容器への窒素補給回数増加に影響なし)

(注1) 約0.13リットル/分
(注2) ごく微量で計測不能

運転中に開運用している格納容器隔離弁の下流側

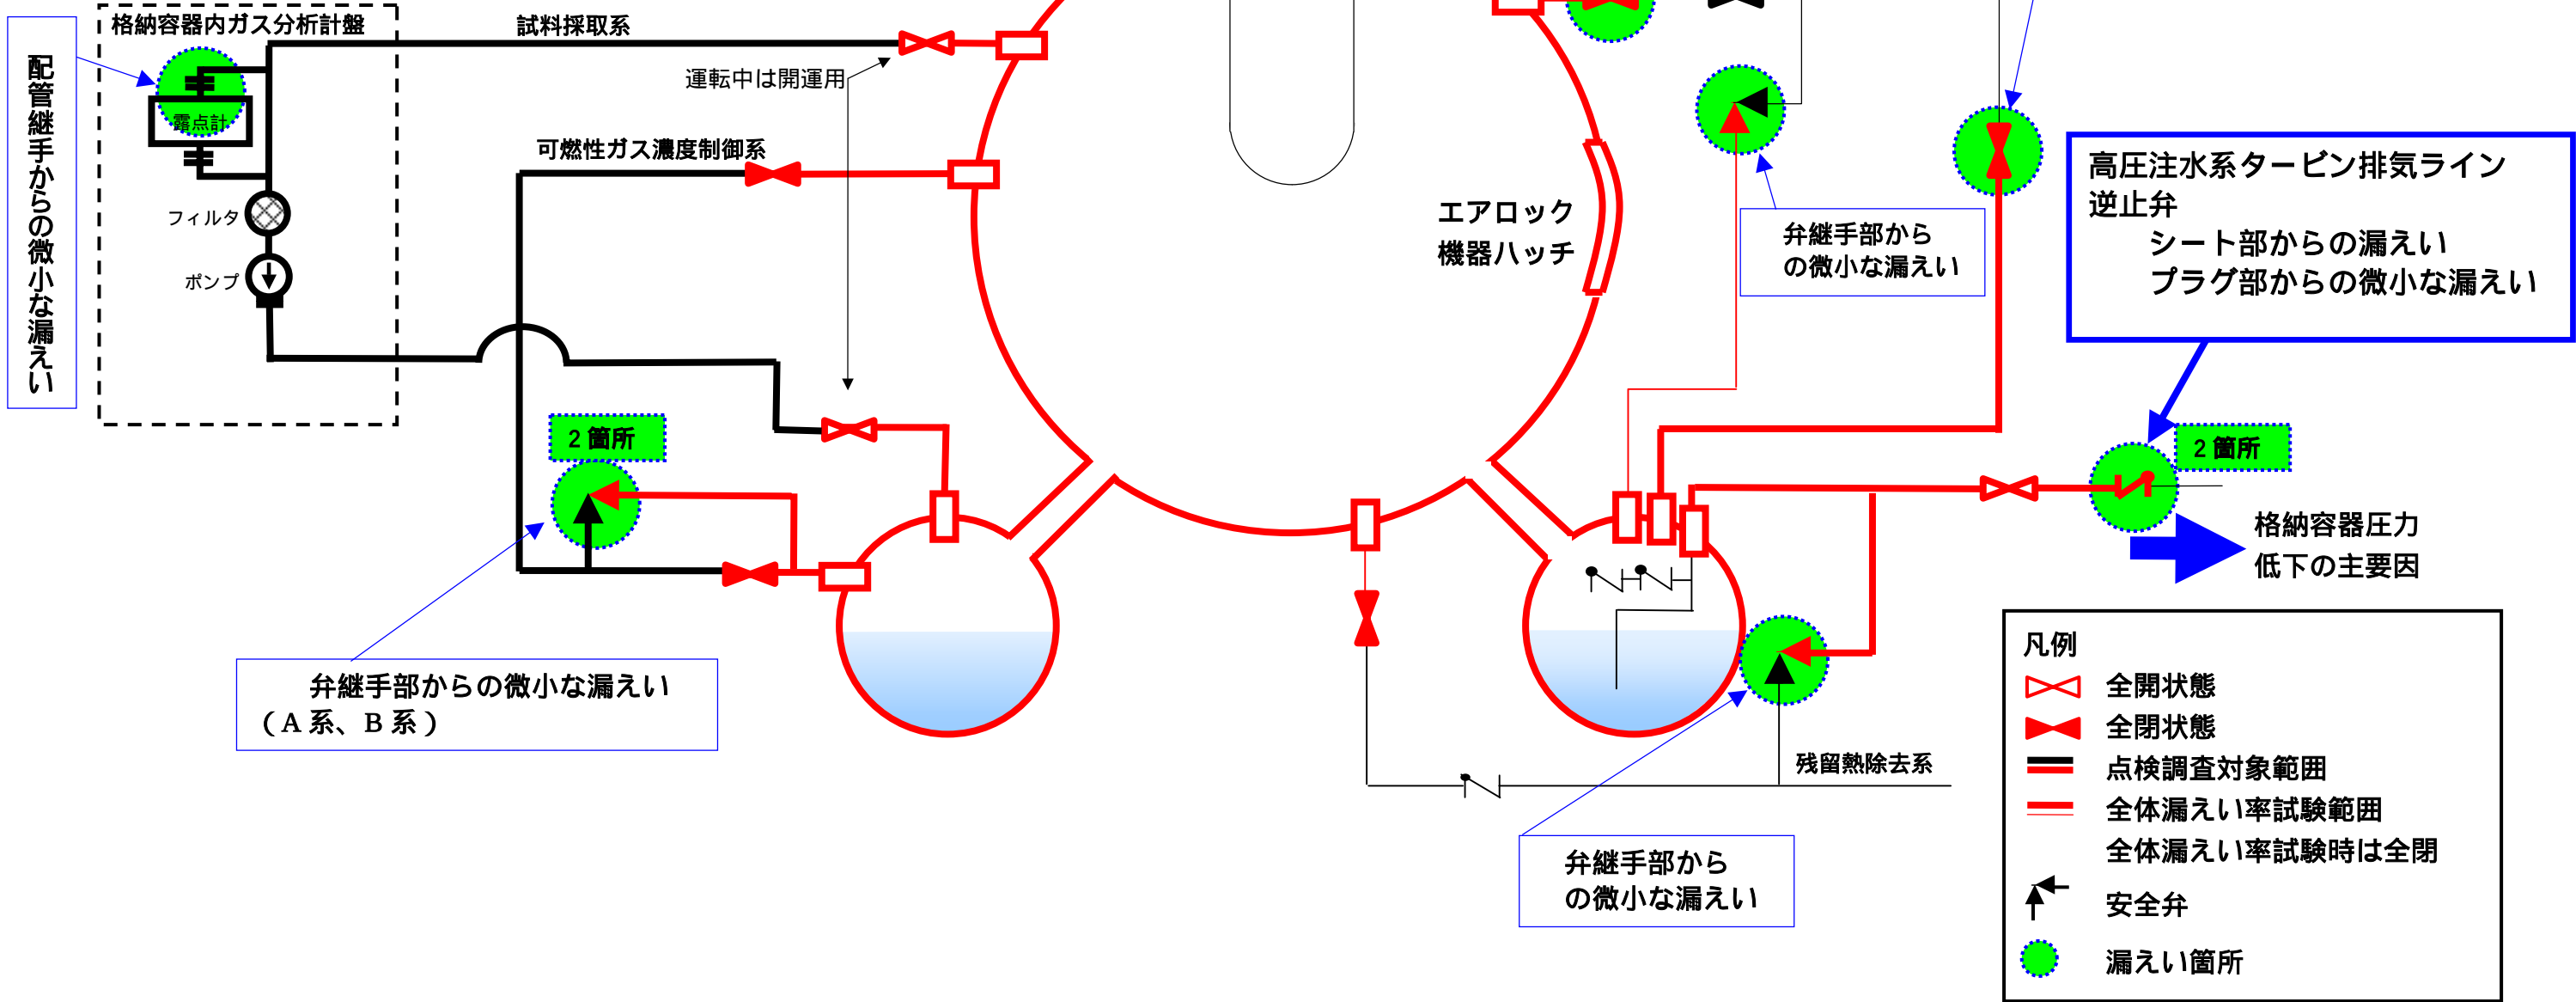

漏えい調査結果

別紙