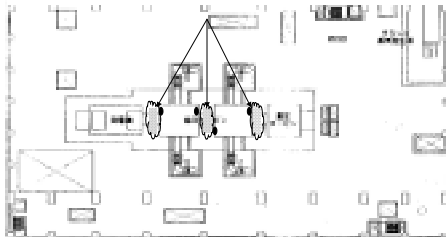
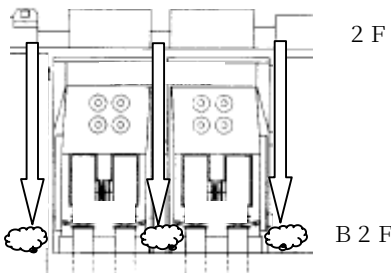


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 2

(平成17年5月分)

号機	2号機		定期検査	第7回定期検査	
件名	タービン排気室マンホール養生部からの水の漏えいについて				
月日	平成17年5月9日(月)		発生	発見	確認
場所	タービン建屋	設備	タービン排気室	設備区分	それ以外の系統
設備概要	低圧タービン排気室スプレイ系は、タービン排気室内の温度上昇を抑制するため、復水をスプレイしタービン排気室を冷却する系統です。				
所見	- タービン建屋2階にあるタービン排気室内のスプレイの状況を確認するため、マンホールを開放し、透明のビニールで養生していたところ、平成17年5月9日12時頃、スプレイの水がマンホールの養生の隙間から漏えいし、さらにその漏えい水が地下2階に滴下しているのを確認しました。 - タービン排気室スプレイを停止することにより漏えいは停止しました。 - 漏れた水の量は約40リットルであり、漏えい水からは放射能は検出されませんでした。 - 再発防止対策として、今後、ビニールによる養生ではなく、アクリル板等で密閉することとし、その旨を工事要領書へ反映します。				
	 高圧タービン 低圧タービン マンホール タービン建屋2階  マンホール タービン建屋2階の漏えい箇所  2F 床から B2F へ滴下   漏えい水(例:タービン建屋2階)  漏えい水(例:タービン建屋地下2階)				