



女川原子力発電所2号機 ボロンカーバイド粉末型制御棒点検状況について



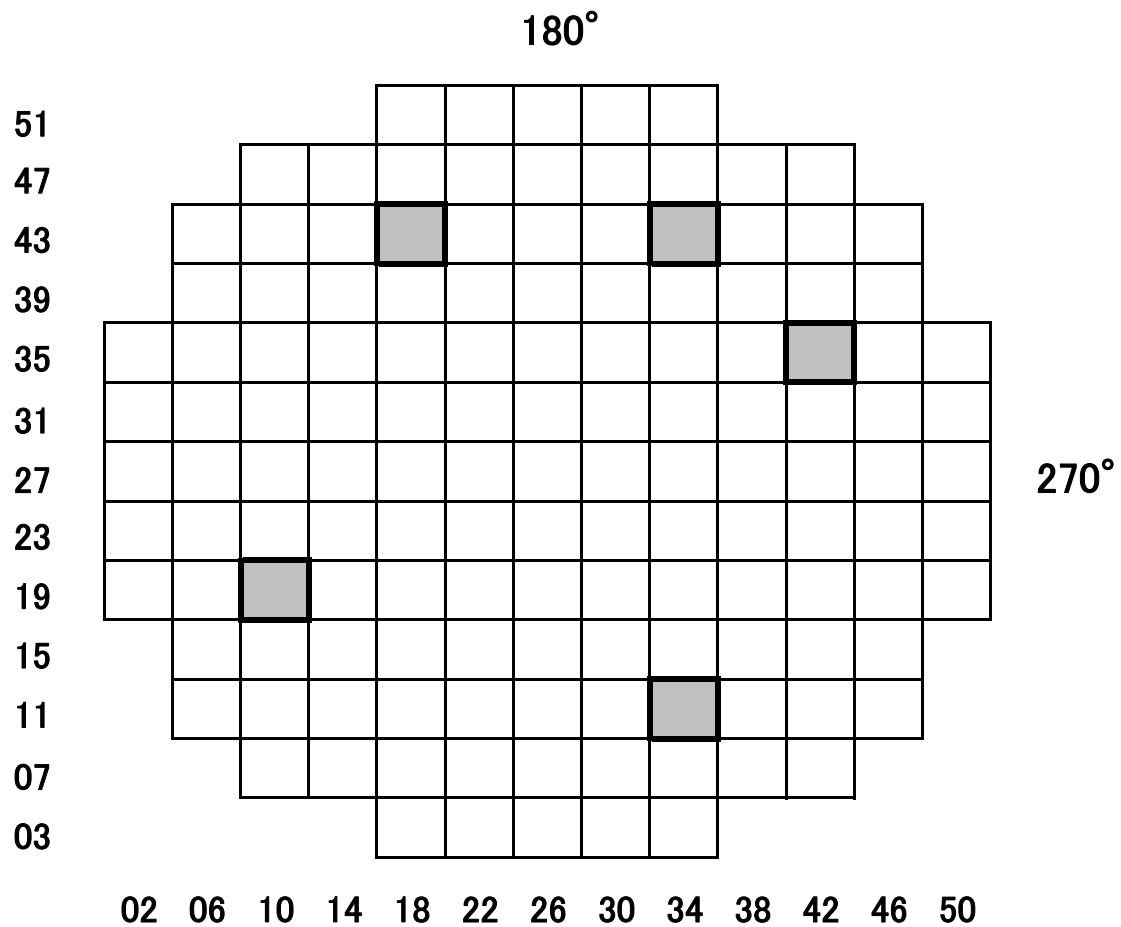


 点検結果、ひび有り



制御棒製造番号	炉内装荷位置	点検結果
92-258	10-19	ひびあり(E、F、H面)
92-332	18-43	ひびあり(A、G面)
92-359	34-11	ひびあり(C、D、E面)
92-351	34-43	ひびあり(G面)
92-348	42-35	ひびあり(B、D面)

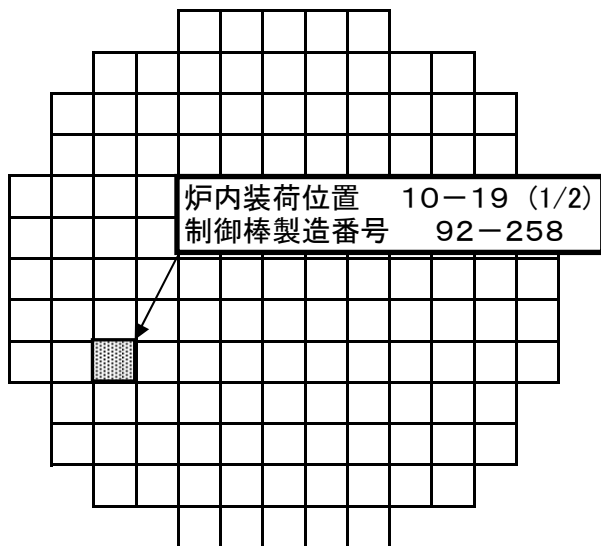

制御棒の炉内配置図

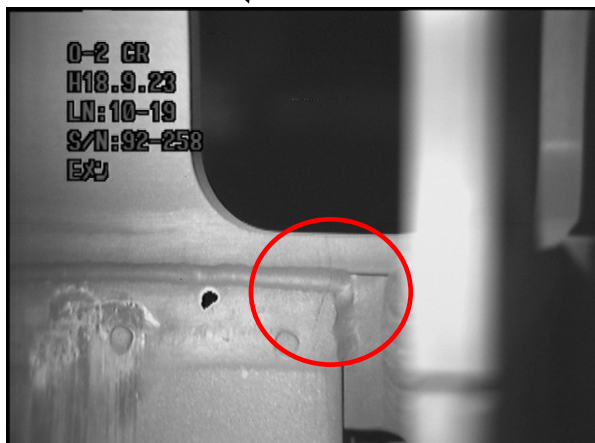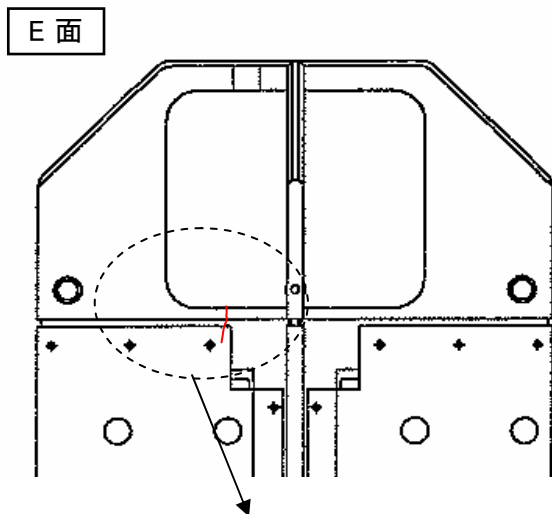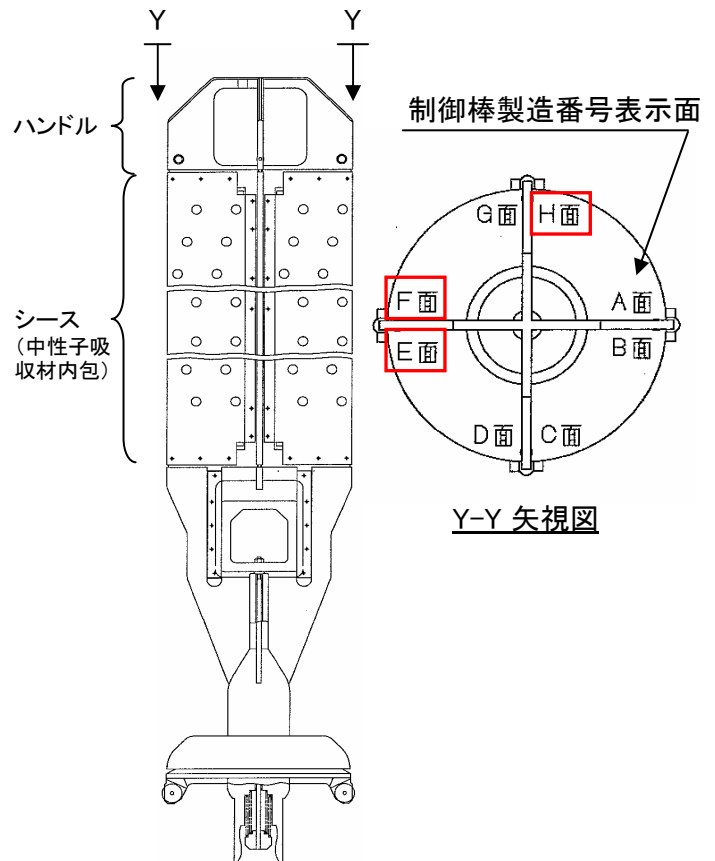


ひびの長さ : 約1.8cm

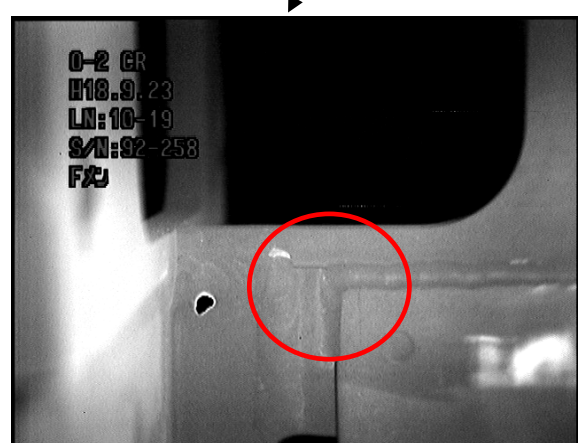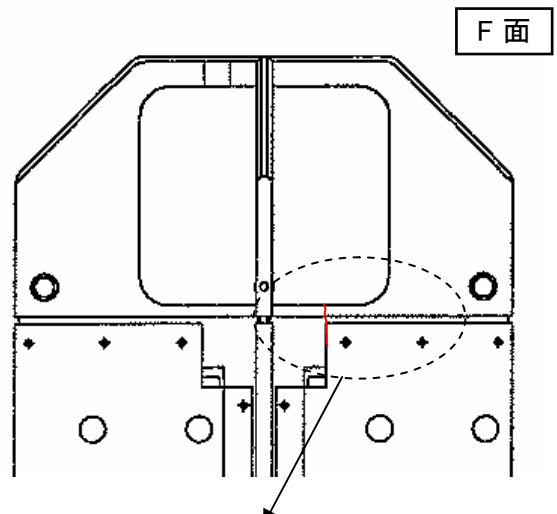


ひびの長さ : 約2.0cm



※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

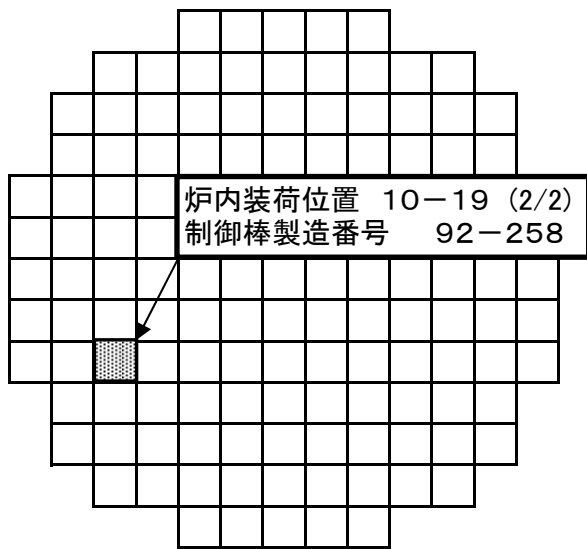

制御棒の炉内配置図

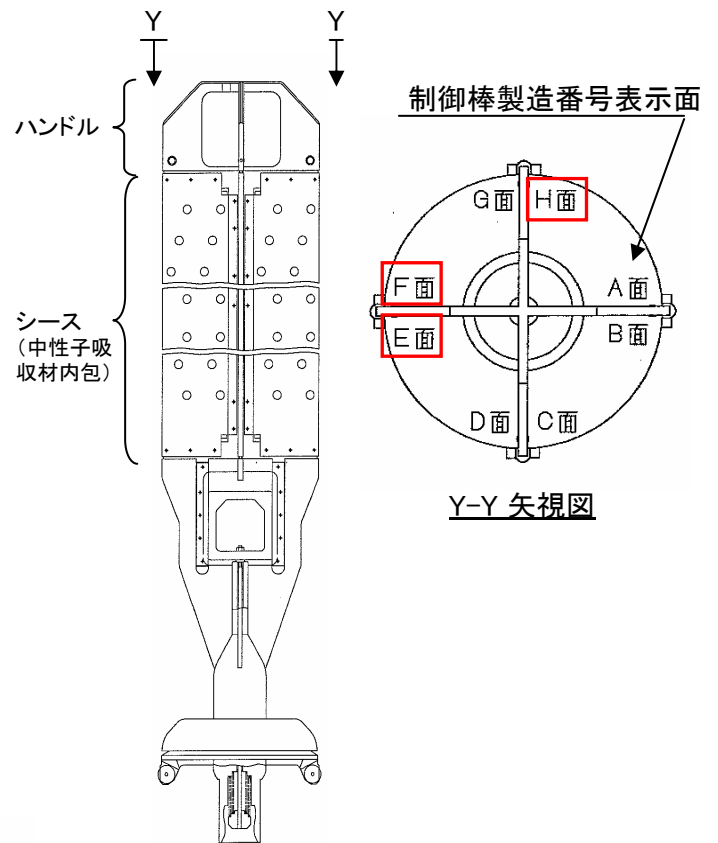


H 面

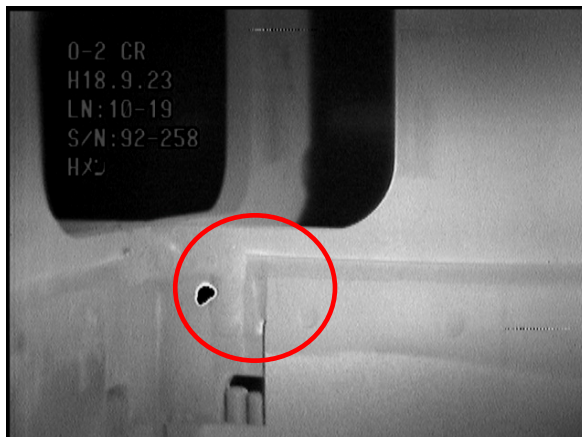
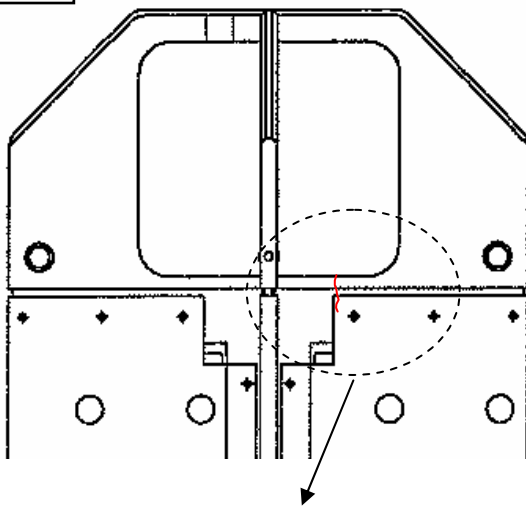


ひびの長さ : 約1.7cm



※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

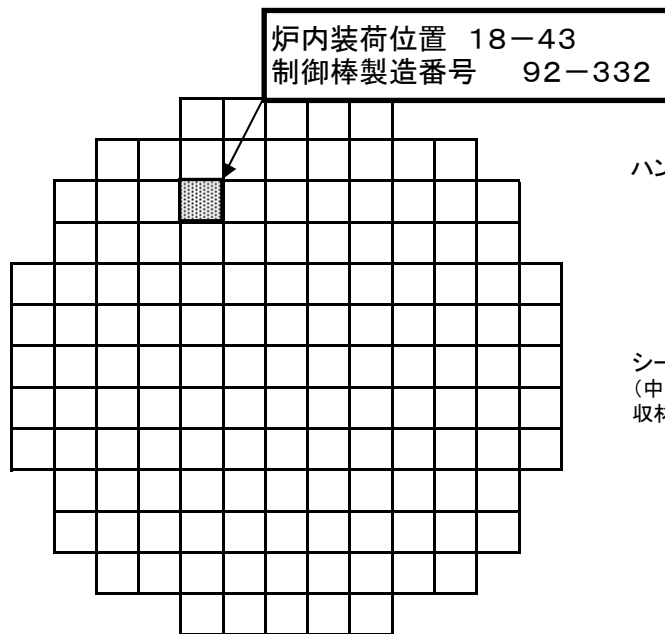

制御棒の炉内配置図

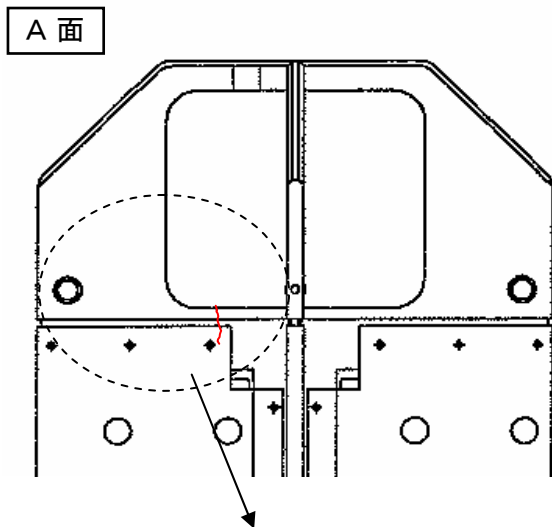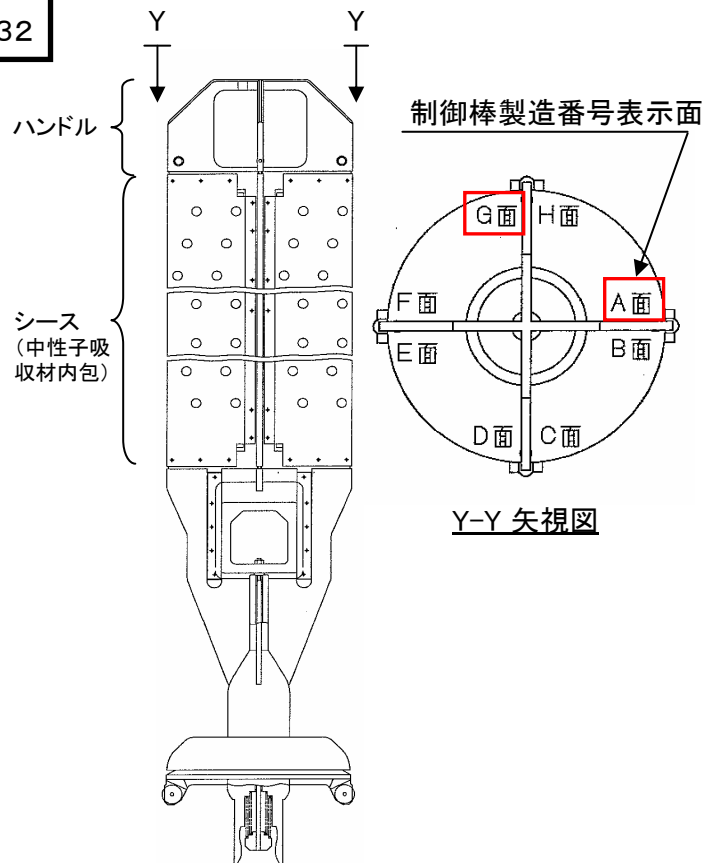


ひびの長さ : 約1.8cm



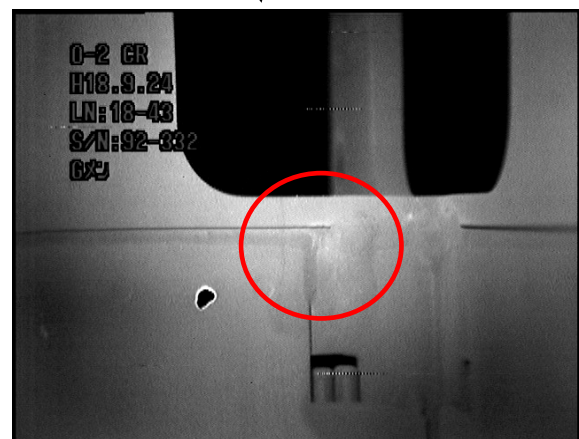
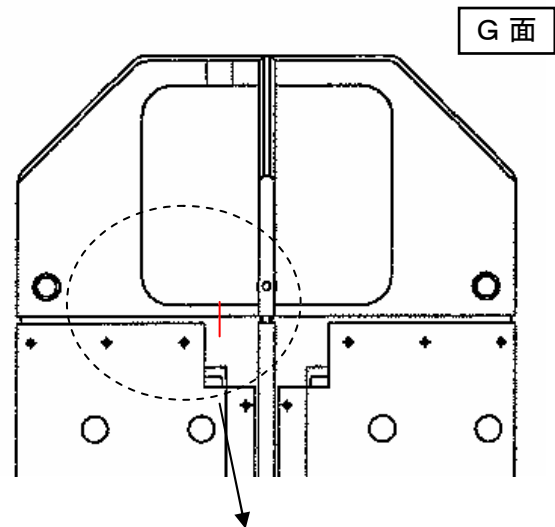


ひびの長さ : 約1.6cm


※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

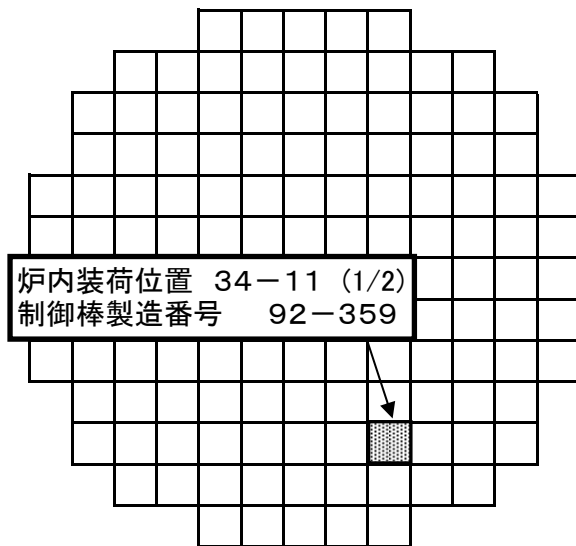

制御棒の炉内配置図

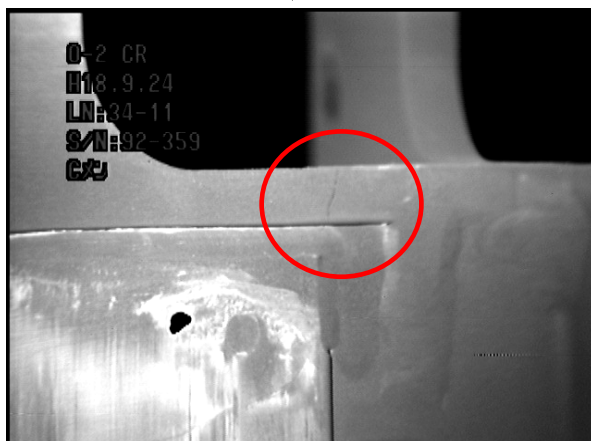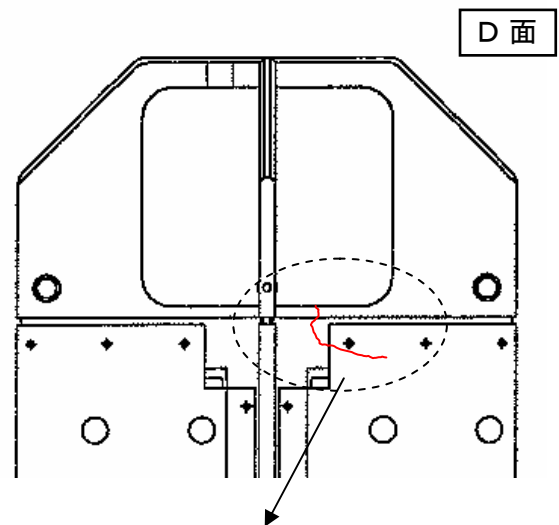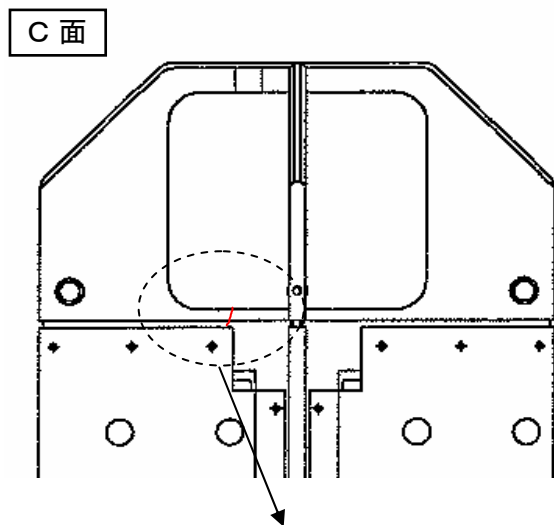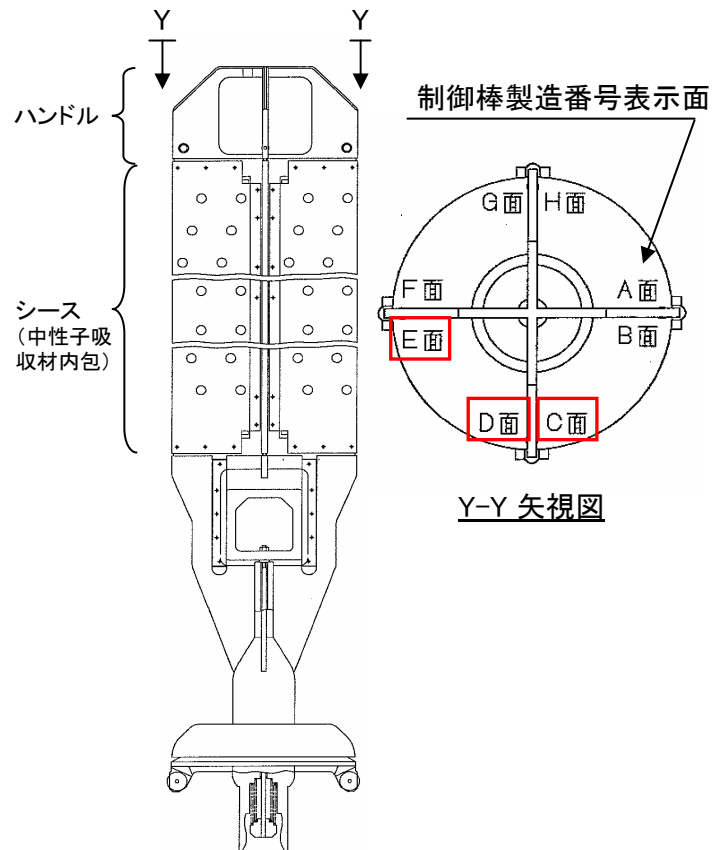


ひびの長さ : 約0.8cm

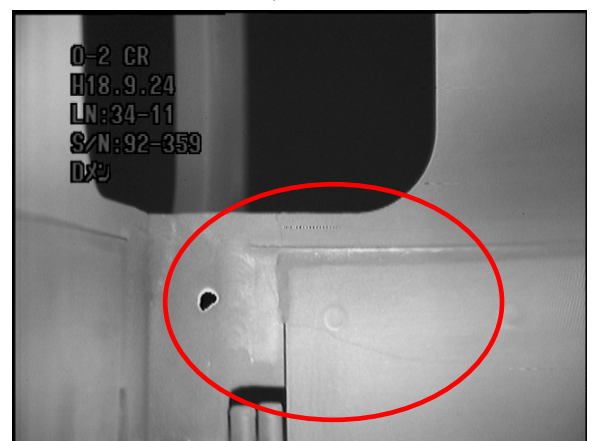


ひびの長さ: 約2.7cm(垂直), 約3.9cm(水平)


※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

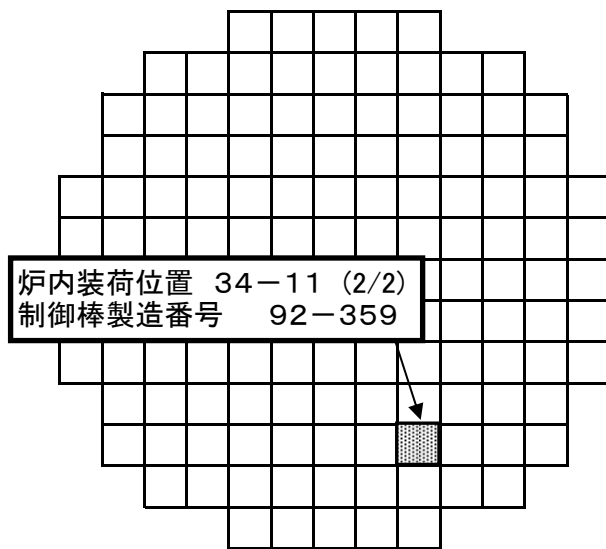

制御棒の炉内配置図


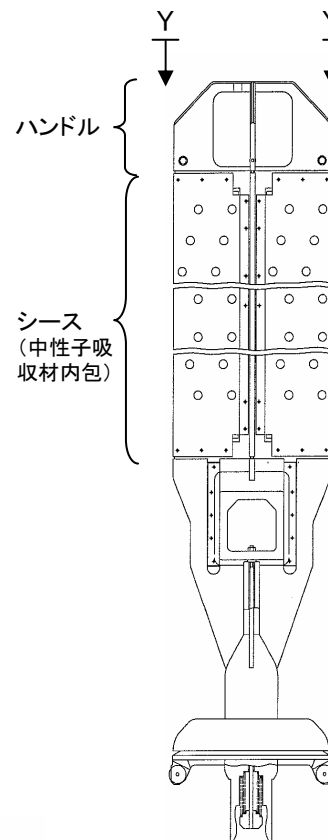


制御棒製造番号表示面

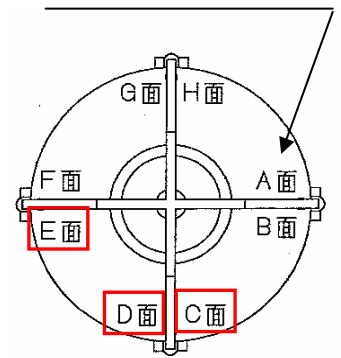


Y-Y 矢視図

E 面


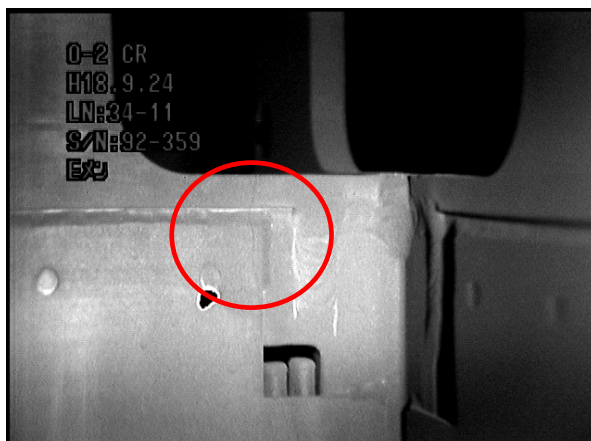
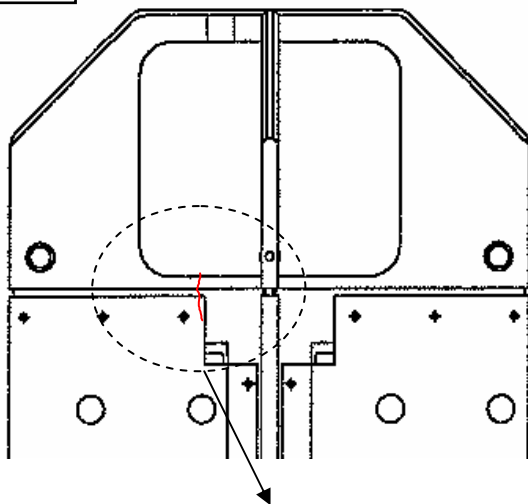


ひびの長さ : 約2.0cm

※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

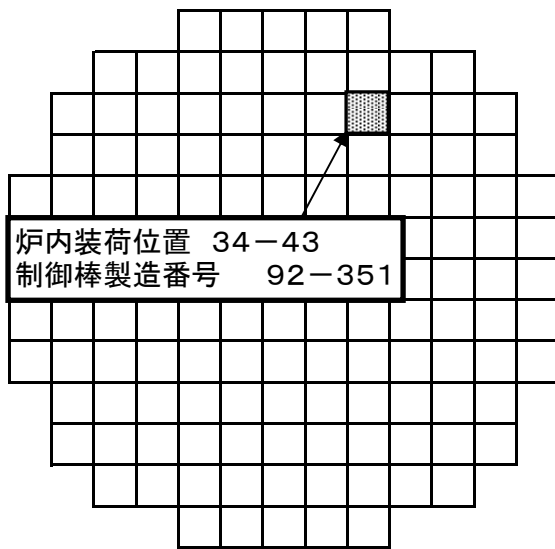


制御棒の炉内配置図


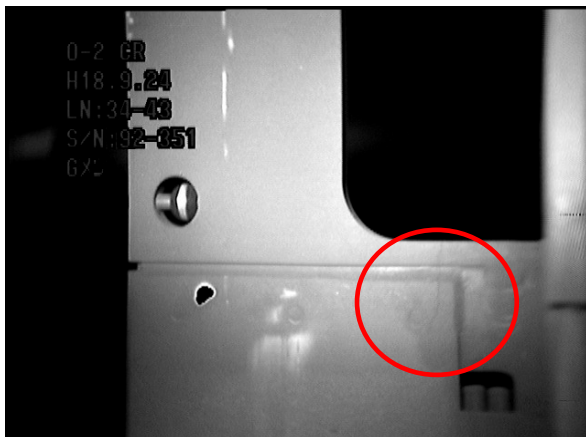
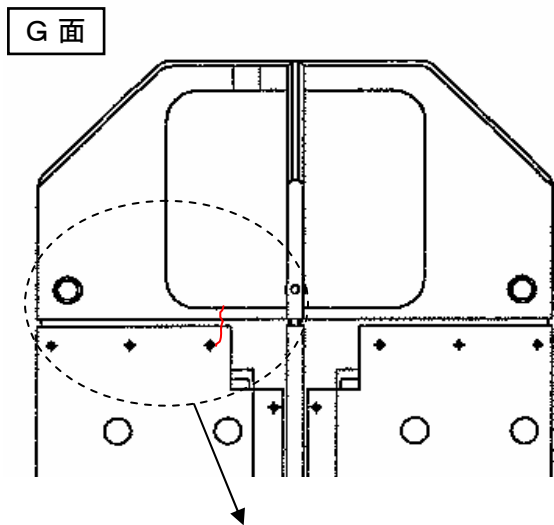
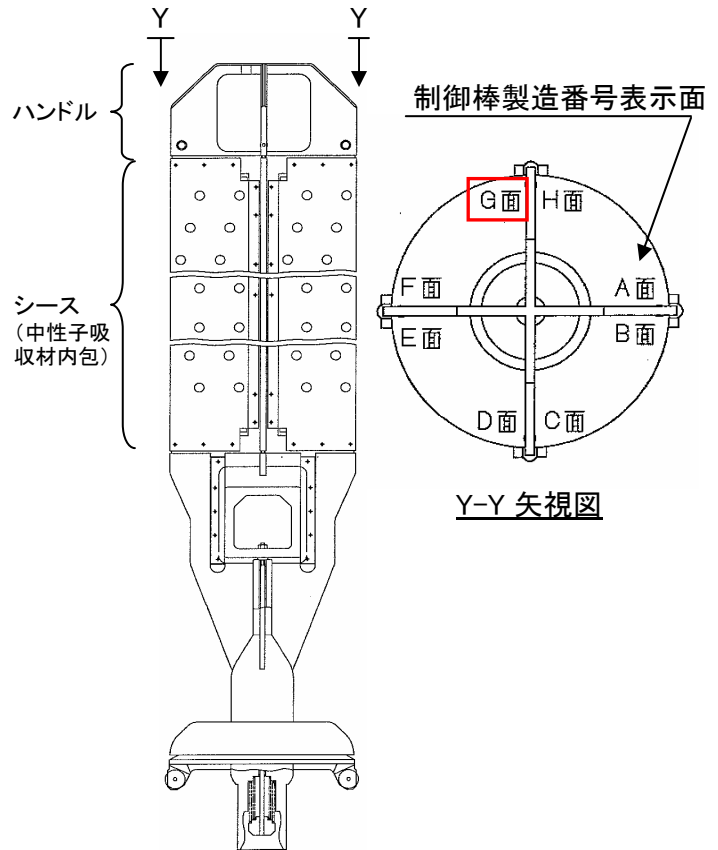


ひびの長さ : 約1.8cm


※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。

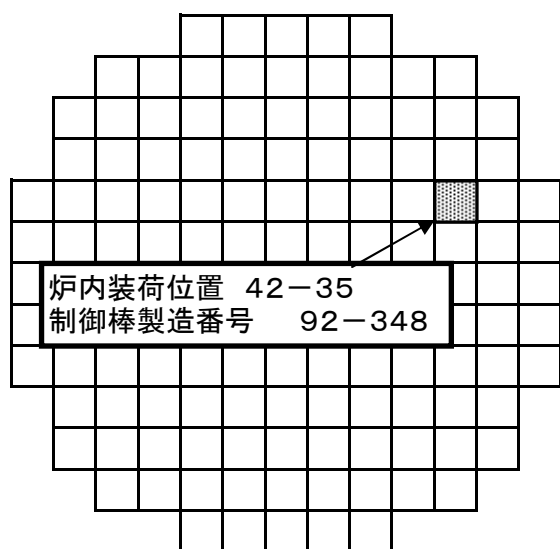

制御棒の炉内配置図

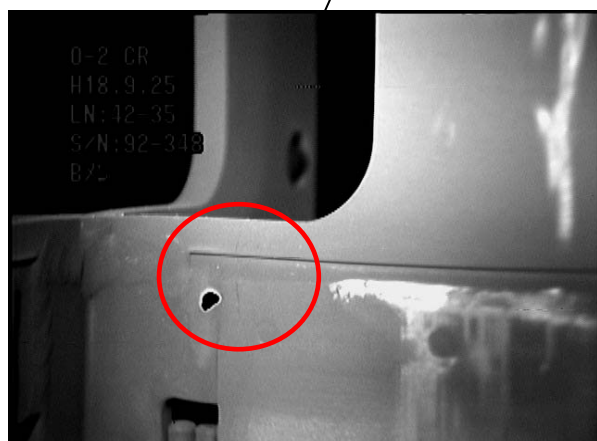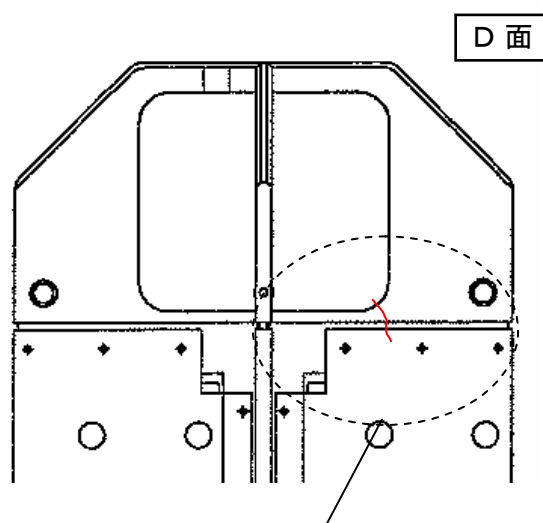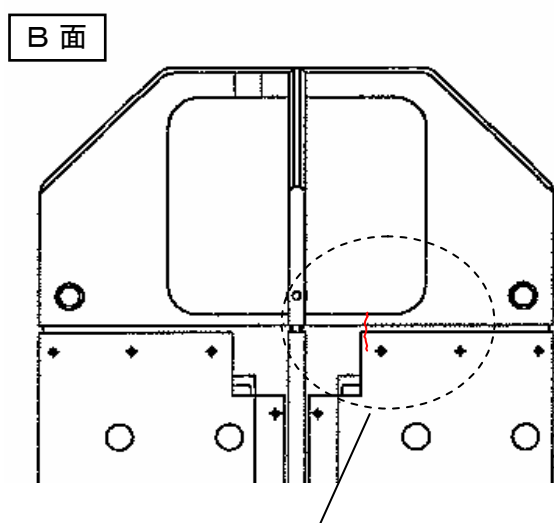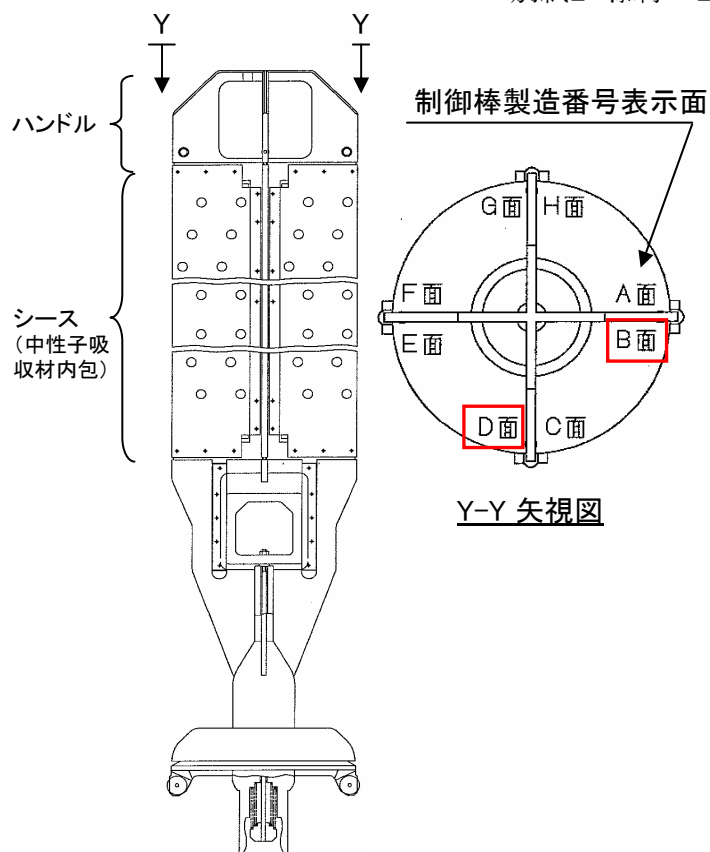

ひびの長さ : 約1.8cm

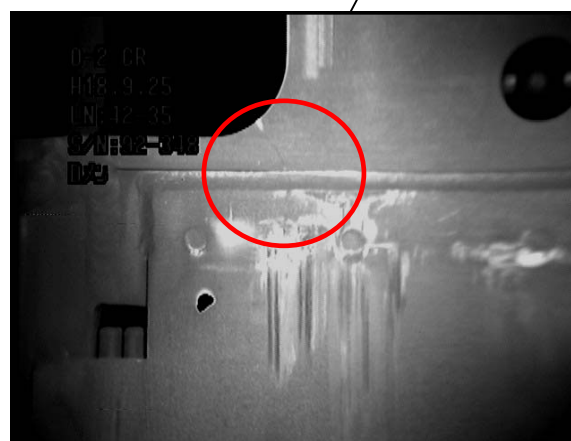

ひびの長さ : 約2.0cm

※写真上に見える黒点は、カメラのレンズ内側に付着したゴミである。