

# 女川原子力発電所2号炉 地盤(敷地周辺の地質・地質構造)について ～主な断層の評価及び運動評価～

---

令和元年9月27日  
東北電力株式会社

## 審査会合におけるコメント


| No.  | 審査会合におけるコメント(令和元年7月26日)   |
|------|---|
| S188 | ・説明上の重要性及び申請書への記載を踏まえて、資料の構成を整理すること。  |
| S192 | ・敷地周辺の地質・地質構造の資料における申請時からの主な変更内容のうち、F-6断層～F-9断層の評価概要については、断層長さだけでなく位置も変更になっていることから、断層分布の新旧比較図を再掲すること。 |
| S193 | ・敷地周辺の地質・地質構造の半径30km以遠の活断層評価の概要に示されている断層分布図等、双葉断層や福島盆地西縁断層帯のように重要な断層の表示が途中で途切れているものについては、図を修正すること。    |

# 地盤(敷地周辺の地質・地質構造)の全体概要

## 【敷地周辺陸域(敷地から半径約30kmの範囲)の活断層評価の概要】

コメントS188

- 敷地周辺陸域を対象に実施した文献調査、空中写真判読、地質調査等の結果を踏まえ、「加護坊山－笠岳山断層」及び「旭山撓曲・須江断層」を「震源として考慮する活断層」として評価した。
- また、2003年宮城県中部の地震発生状況を踏まえ、「2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層」についても「震源として考慮する活断層」として評価した。

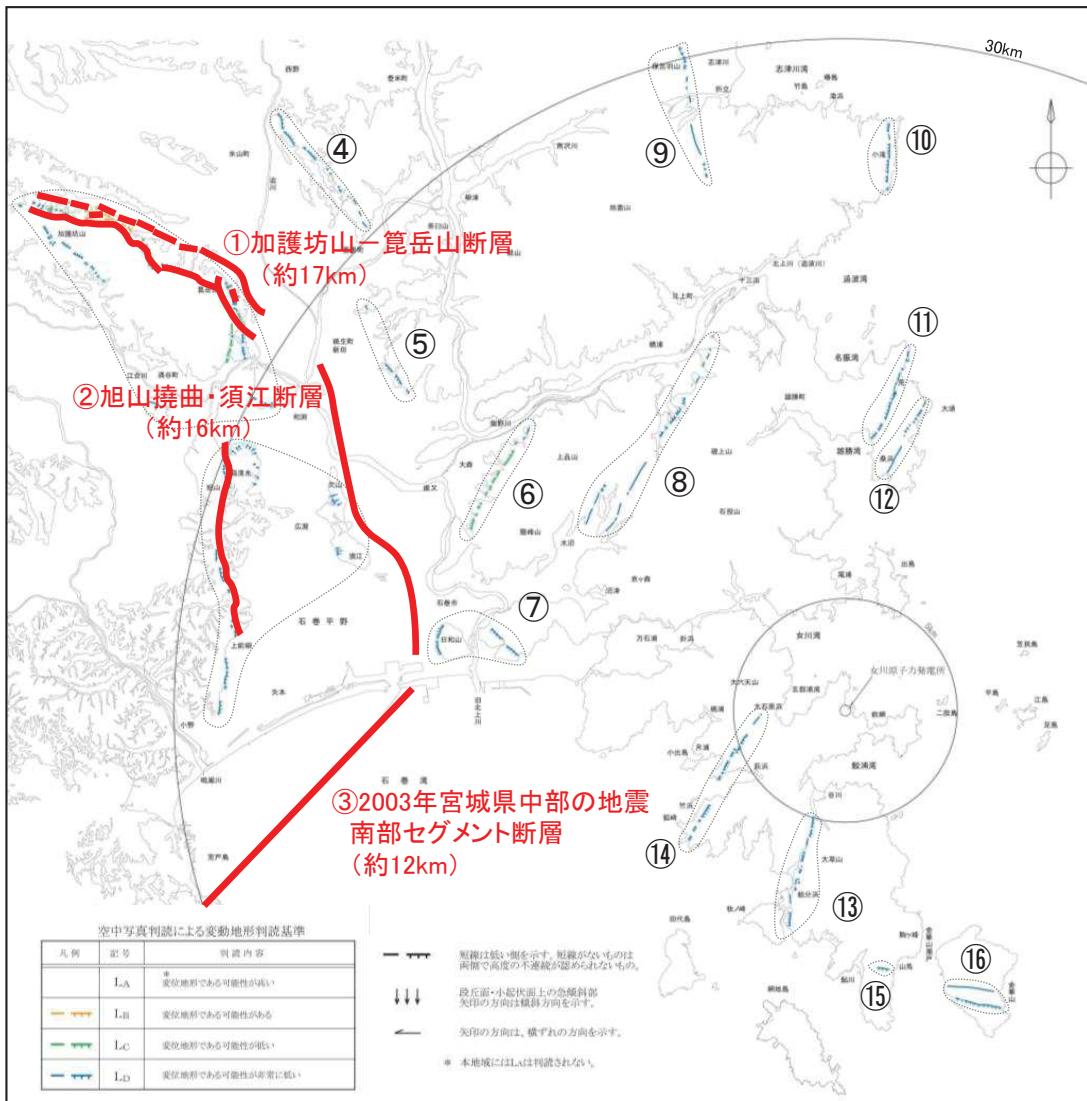

敷地周辺陸域の活断層評価(敷地を中心とする半径約30kmの範囲)


| No. | 断層・リニアメント名                     | 評価結果               | 断層長さ  | 掲載頁        |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------|------------|
| ①   | 加護坊山－笠岳山断層                     | 「震源として考慮する活断層」に該当。 | 約17km | 本資料 p65～84 |
| ②   | 旭山撓曲・須江断層                      |                    | 約16km | 本資料 p40～60 |
| ③   | 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層         |                    | 約12km | 本資料 p63    |
| ④   | 大又～平筒沼～長根周辺のリニアメント             | —                  | —     | —          |
| ⑤   | 西嶺及び峯畠～高屋敷周辺のリニアメント            | —                  | —     | 本資料 p86～95 |
| ⑥   | 上品山西断層                         | —                  | —     | —          |
| ⑦   | 牧山周辺及び日和山周辺のリニアメント             | —                  | —     | —          |
| ⑧   | 谷地中～水沼山～内ノ原周辺のリニアメント           | —                  | —     | —          |
| ⑨   | 保呂羽山北東～樅火峠西方周辺のリニアメント          | —                  | —     | —          |
| ⑩   | 寺浜～大指周辺のリニアメント                 | —                  | —     | —          |
| ⑪   | 峠崎南東～寺下周辺のリニアメント               | —                  | —     | —          |
| ⑫   | 大須～桑浜周辺のリニアメント                 | —                  | —     | —          |
| ⑬   | 谷川南方～給分浜南方のリニアメント              | —                  | —     | —          |
| ⑭   | 大石原浜西方～荻浜西方周辺及び竹浜～狐崎浜周辺のリニアメント | —                  | —     | —          |
| ⑮   | 山鳥周辺のリニアメント                    | —                  | —     | —          |
| ⑯   | 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント          | —                  | —     | —          |

「震源として考慮する活断層」には該当しない。

# 地盤(敷地周辺の地質・地質構造)の全体概要

## 【敷地周辺海域(敷地から半径約30kmの範囲)の活断層評価の概要】

- 敷地周辺海域の文献調査、音波探査等の結果を踏まえ、後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できない海域の断層等について、震源として考慮する活断層を以下のとおり評価した。

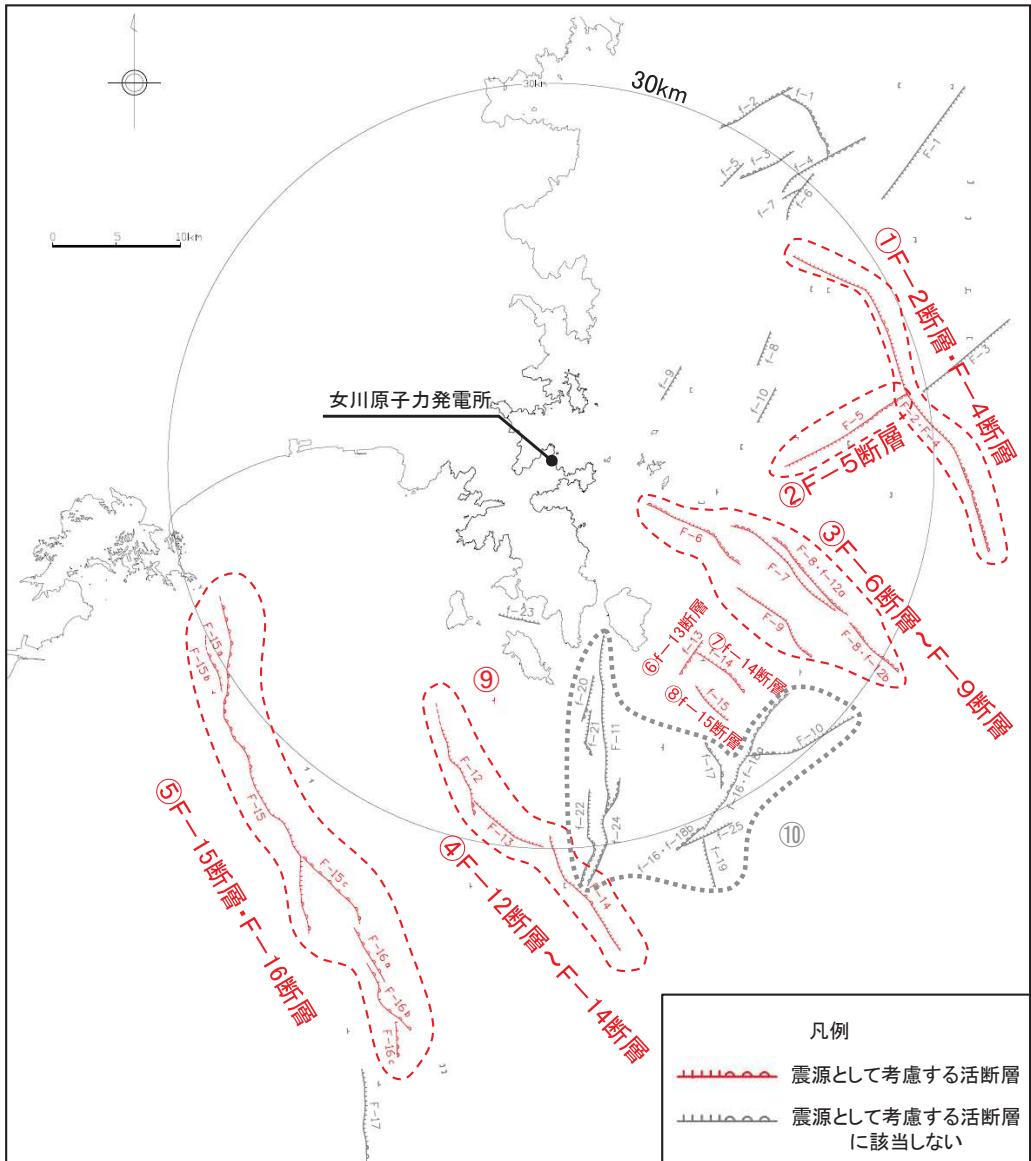

震源として考慮する活断層(敷地を中心とする半径約30kmの範囲: 海域)


| No. | 断層・リニアメント名   | 評価結果                  | 断層長さ         | 掲載頁          |
|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| ①   | F-2断層・F-4断層  | 「震源として考慮する活断層」に該当。    | 約27.8km      | 本資料 p163~168 |
| ②   | F-5断層  |                       | 約11.2km      | 本資料 p169~174 |
| ③   | F-6断層～F-9断層  |                       | 約23.7km      | 本資料 p129~145 |
| ④   | F-12断層～F-14断層  |                       | 約24.2km      | 本資料 p156~161 |
| ⑤   | F-15断層・F-16断層  |                       | 約38.7km      | 本資料 p147~154 |
| ⑥   | f-13断層   |                       | 約3.3km       | —            |
| ⑦   | f-14断層   |                       | 約5.1km       | —            |
| ⑧   | f-15断層   |                       | 約3.7km       | —            |
| ⑨   | 網地島南西沖で1測線で認められる断層   |                       | —            | —            |
| ⑩   | 牡鹿半島南方海域<br>(F-10断層, F-11断層,<br>f-16・f-18a断層,<br>f-16・f-18b断層,<br>f-17断層, f-19断層, f-20断層,<br>f-21断層, f-22断層, f-24断層,<br>f-25断層等) | 「震源として考慮する活断層」に該当しない。 | 本資料 p175~177 | —            |
| —   | その他の断層<br>(F-1断層, F-3断層, F-17断層,<br>f-1断層, f-2断層, f-3断層,<br>f-4断層, f-5断層, f-6断層,<br>f-7断層, f-8断層, f-9断層,<br>f-10断層, f-23断層等)     |                       | —            | —            |

黄色網掛けした断層は、申請時(H25.12.27)から評価が変更になったものを示す。

# 地盤(敷地周辺の地質・地質構造)の全体概要【敷地周辺の活断層評価の概要】

コメントS193

- ▶ 敷地周辺で実施した文献調査、空中写真判読、地質調査、海上音波探査等の結果を踏まえ、後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できない断層等について、震源として考慮する活断層を、以下のとおり評価した。

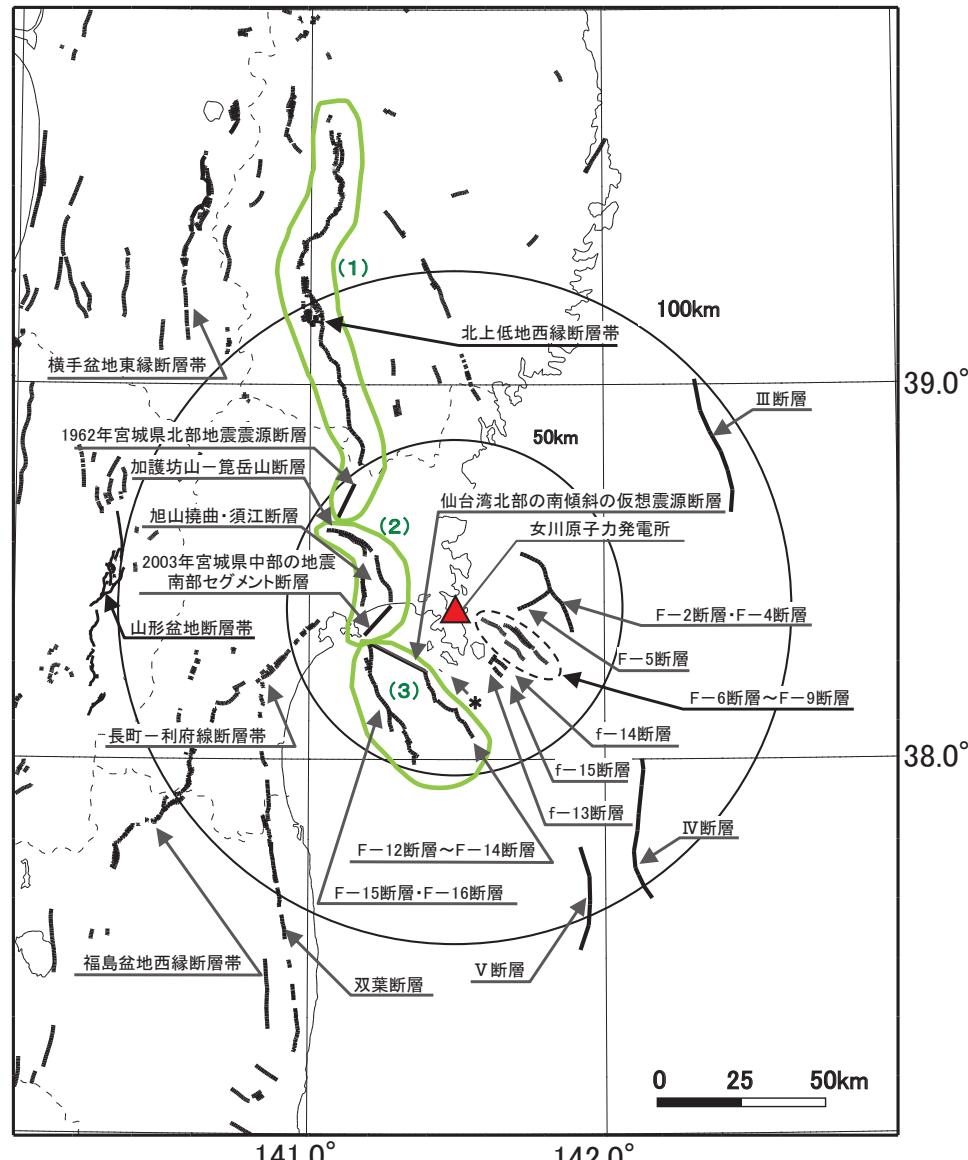

| 震源として考慮する活断層           |                       | 断層長さ<br>グループ | 連動考慮※3<br>断層長さ |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 断層名                    |                       |              |                |
| 加護坊山-笠岳山断層             | 約17km                 | (2)          | 約35km          |
| 旭山撓曲・須江断層              | 約16km                 | (2)          |                |
| 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層 | 約12km                 | (2)          |                |
| 陸域<br>30km<br>以遠※1     | 長町-利府線断層帯             | 約40km        | -              |
|                        | 北上低地西縁断層帯※4           | 約100km       | (1)            |
|                        | 1962年宮城県北部地震震源断層      | 約12km        | (1)            |
|                        | 山形盆地断層帯               | 約60km        | -              |
|                        | 福島盆地西縁断層帯             | 約70km        | -              |
|                        | 双葉断層                  | 約110km       | -              |
| 横手盆地東縁断層帯              | 約56km                 |              | -              |
| 海域<br>30km<br>以遠※1     | F-2断層・F-4断層           | 約27.8km      | -              |
|                        | F-5断層                 | 約11.2km      | -              |
|                        | F-6断層～F-9断層           | 約23.7km      | -              |
|                        | 仙台湾北部の南傾斜の仮想震源断層※2    | 約20km        | (3)            |
|                        | F-12断層～F-14断層         | 約24.2km      | (3)            |
|                        | F-15断層・F-16断層         | 約38.7km      | (3)            |
|                        | f-13断層                | 約3.3km       | -              |
|                        | f-14断層                | 約5.1km       | -              |
|                        | f-15断層                | 約3.7km       | -              |
|                        | *網地島南西沖で1測線のみで認められる断層 | -            | -              |
| 30km<br>以遠※1           | III断層                 | 約41km        | -              |
|                        | IV断層                  | 約43km        | -              |
|                        | V断層                   | 約31km        | -              |

※1: 敷地から半径30km以遠の断層については文献調査結果に基づき評価した。

※2: 連動可能性を考慮する上で仮想的に設定する断層。

※3: さらに保守的な観点から、地震動評価では(1)～(3)が連動した場合も考慮する。

※4: 楠原ほか(2016)による一関-石越撓曲を含む。

黄色網掛けした断層等は、申請時(H25.12.27)から評価が変更になったものを示す。

## 申請時(H25.12.27)からの主な変更内容

### 海域層序の概要

| 申請時の評価(H25.12.27)  | 申請以降に実施した検討・調査  | 最終評価   |
|--|---|--|
| <p>【海底から約27mの深度】<br/>針貫入試験、帯磁率測定、珪藻化石分析、花粉化石分析、コア・CT画像観察、海上音波探査記録との対比等の結果から総合的に判断して、第四紀更新世と新第三紀鮮新世の境界(海底から約27mの深度)を決定した。</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 硅藻化石及び花粉化石の分析結果に関して、群集区分及び変化状況並びに指標種の信頼性について再検討した。</li><li>➢ 硅藻化石及び花粉化石の分析結果の再検討を踏まえ、ボーリングコア及びCT画像の詳細な再観察並びに海上音波探査記録との対応について検討した。</li><li>➢ 鉱物組成分析、屈折率測定及び主成分分析を実施し、指標テフラの有無について検討した。</li><li>➢ 既往の帯磁率測定結果を踏まえて、古地磁気測定を追加実施し、磁極の変化から年代について検討した。</li></ul> | <p>【海底から36.4mの深度】<br/>既往の検討に加え、珪藻化石分析、花粉化石分析、コア・CT画像観察及び海上音波探査記録との対比について再検討を行うとともに、追加で実施した詳細火山灰分析及び古地磁気測定の結果を踏まえ、第四紀更新世と新第三紀鮮新世の境界(海底から36.4mの深度)を決定した。</p> |

### 連動可能性


| 申請時の評価(H25.12.27)   | 申請以降に実施した検討   | 最終評価  |
|---|---|---|
| <p>【宮城県北部から仙台湾海域に分布する5断層】<br/>隣接する断層の走向の相違、2003年宮城県中部の地震の発生状況に加えて、断層間の力学的相互作用の試算結果等も踏まえ、「加護坊山－箕岳山断層」、「旭山撓曲・須江断層」及び「2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層」の3断層について、同時活動による影響を評価。(「1962年宮城県北部地震の震源断層」及び「F-15断層」は運動性を評価しない)</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 仙台湾北部の地質構造並びに一関－石越撓曲及び北上低地西縁断層帯の評価に関する詳細な文献調査に基づき、各断層の評価を再整理した。</li><li>➢ 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)の評価結果を反映した。</li></ul> | <p>【仙台湾の断層群から石巻平野さらに北方の断層】<br/>「(1)北上低地西縁～宮城県北部の断層群」(約112km)、「(2)石巻平野の断層群」(約35km)及び「(3)仙台湾の断層群」(約40km)の3つのグループについて、連動しやすいグループとして評価した。<br/>さらに総合的な連動の考え方については、地震動評価において取り扱う。</p> |

## 申請時(H25.12.27)からの主な変更内容

コメントS192

## F-6断層～F-9断層の評価概要

| 評価項目 | 申請時の評価(H25.12.27)  | 申請以降に実施した検討・調査   | 最終評価   |
|------|--|--|--|
| 北西端  | 【交-5測線】<br>F-6断層及びF-6断層の北西延長部に<br>1測線のみで認められる断層の延長方向に<br>ある測線で断層が認められない。 | ➤ F-6断層～F-9断層及びその延長部において、海上音波探査(ウォーターガン及びブーマー)を実施し、断層が認められなくなる範囲について検討した。<br>➤ 北西端の評価にあたり、周辺海域の海底地形調査を実施し、断層に伴う変動地形の有無について検討した。          | 【Y-9W測線:申請以降に実施した海上音波探査測線】<br>F-6断層の延長方向にある測線で断層が認められない。         |
| 南東端  | 【No.12.5測線】<br>F-9断層の延長方向にある測線で断層が<br>認められない。                            | ➤ 北西端の評価にあたり、断層延長方向に位置する寄磯崎において、露頭調査を実施し、F-6断層に対応する断層の有無について検討した。<br>➤ 北西端の評価にあたり、断層延長方向に位置する寄磯崎において、地表地質調査を実施し、F-6断層に対応する断層の有無について検討した。 | 【Y-210W測線:申請以降に実施した海上音波探査測線】<br>F-8・f-12b断層の延長方向にある測線で断層が認められない。 |
| 断層長さ | 約22km  |  | 約23.7km  |

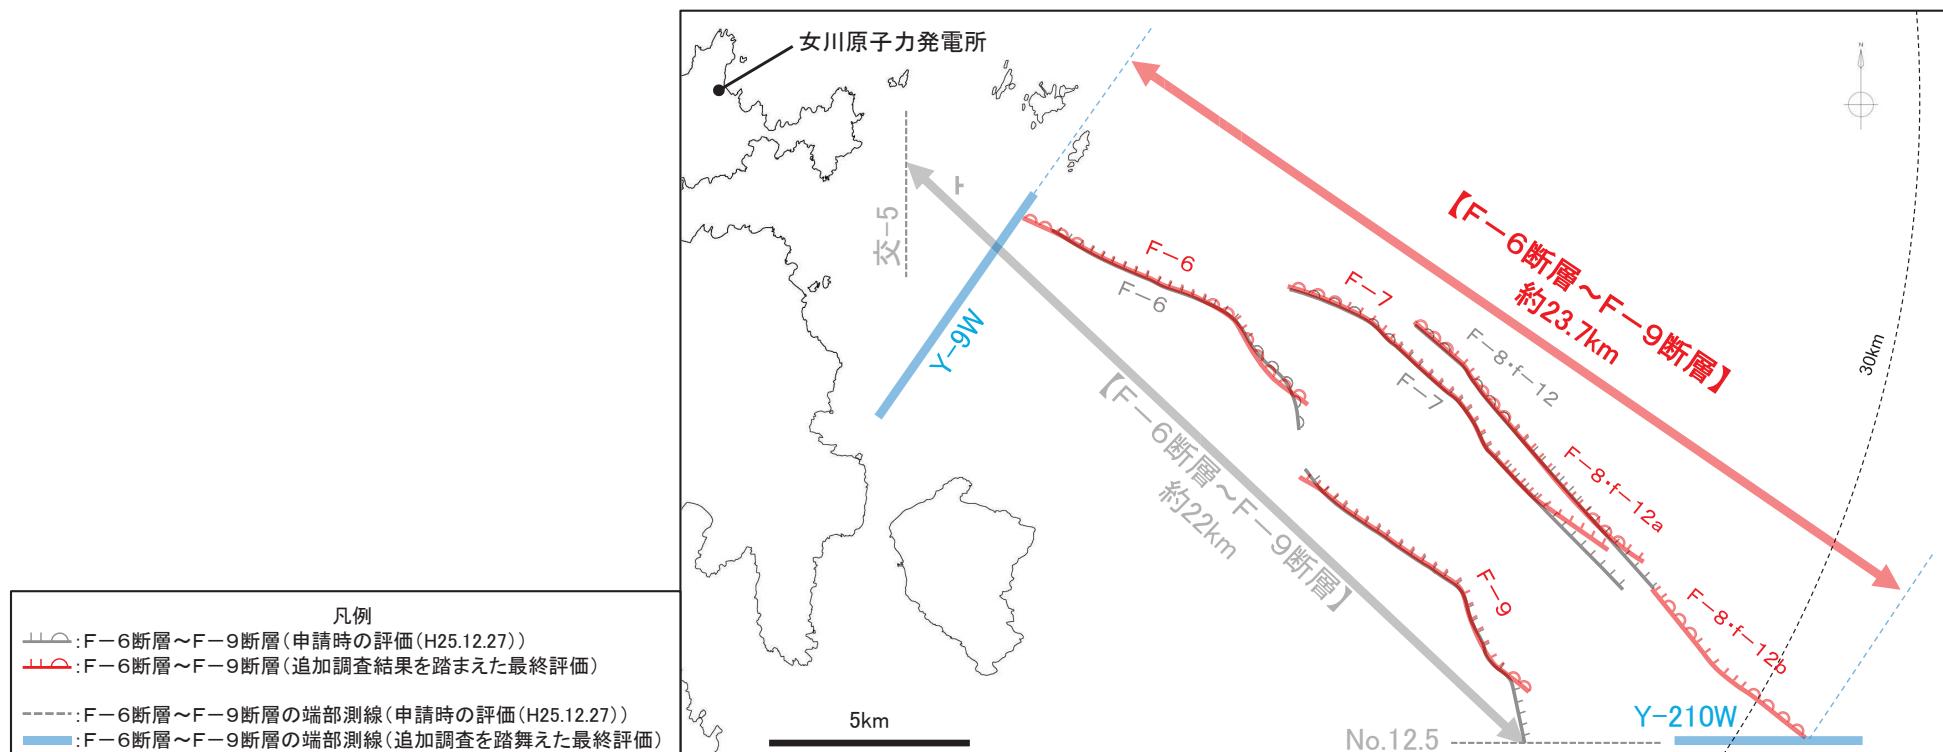

余白

## 第346回審査会合(H28.4.1)からの変更内容


| No. | 第346回審査会合(H28.4.1)からの変更内容                     | 該当頁<br>【】は補足説明資料   |
|-----|---|--|
| 1   | 地震分布図を近年のデータを含めて反映した。                         | p24  |
| 2   | 活断層詳細デジタルマップ[新編](2018)を反映した。                  | p13,30,38,40,65,66,<br>86,179,194,195<br>【p6,12,18,24,30,41,<br>49,56,62,68,73,79】 |
| 3   | 活断層詳細デジタルマップ[新編](2018)に伴う敷地周辺活断層の運動の考え方を改訂した。 | p4,186–190,192   |

# 目次

## 目次

|  |      |
|--|------|
| 1. 敷地周辺陸域の活断層評価 .....                  | p10  |
| 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 .....           | p11  |
| 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 .....        | p11  |
| 1. 1. 2 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 .....        | p28  |
| 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要 .....             | p35  |
| 1. 3 個別断層の評価 .....                     | p39  |
| 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 .....                | p39  |
| 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層 .....   | p62  |
| 1. 3. 3 加護坊山一筈岳山断層 .....               | p64  |
| 1. 3. 4 上品山西断層 .....                   | p85  |
| 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ .....            | p96  |
| 2. 敷地周辺海域の活断層評価 .....                  | p99  |
| 2. 1 敷地周辺海域の地形、地質・地質構造 .....           | p100 |
| 2. 1. 1 敷地周辺海域の地形、地質・地質構造 .....        | p100 |
| 2. 1. 2 敷地周辺海域の地形、地質・地質構造 .....        | p122 |
| 2. 2 敷地周辺海域の活断層評価の概要 .....             | p125 |
| 2. 3 個別断層の評価 .....                     | p128 |
| 2. 3. 1 F-6断層～F-9断層の評価 .....           | p128 |
| 2. 3. 2 F-15断層・F-16断層の評価 .....         | p146 |
| 2. 3. 3 F-12断層～F-14断層の評価 .....         | p155 |
| 2. 3. 4 その他の断層の評価 .....                | p162 |
| 2. 4 敷地周辺海域の活断層評価のまとめ .....            | p178 |
| 3. 総合評価 .....                          | p180 |
| 3. 1 敷地周辺で評価する活断層の運動可能性 .....          | p181 |
| 3. 2 総合評価 .....                        | p191 |
| (参考)敷地を中心とする半径30km以遠の陸域の主な活断層の評価 ..... | p193 |
| 参考文献 .....                             | p196 |
| 用語解説 .....                             | p197 |

## 評価の流れ

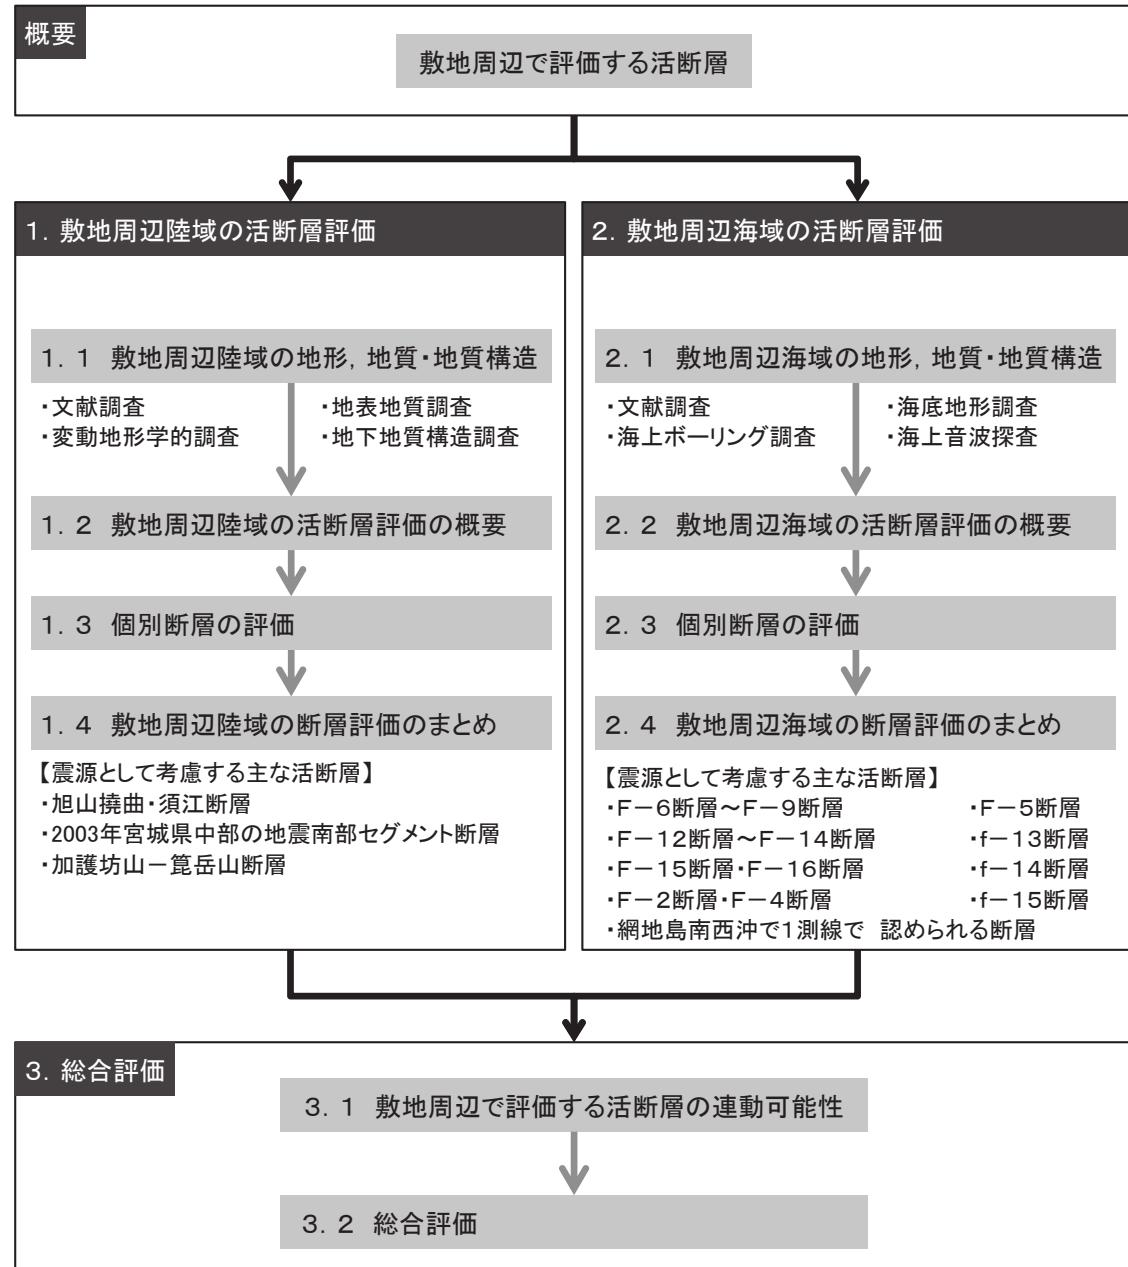

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

---

- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
- 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
- 1. 3 個別断層の評価
- 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価


---

- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造
- 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
- 1. 3 個別断層の評価
- 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地形図】


- ▶ 敷地周辺陸域の地形は、東部の北上山地南端部並びに西部の石巻平野及び丘陵地の3つに大きく区分される。
- ▶ 敷地は北上山地南端部の牡鹿半島に位置している。

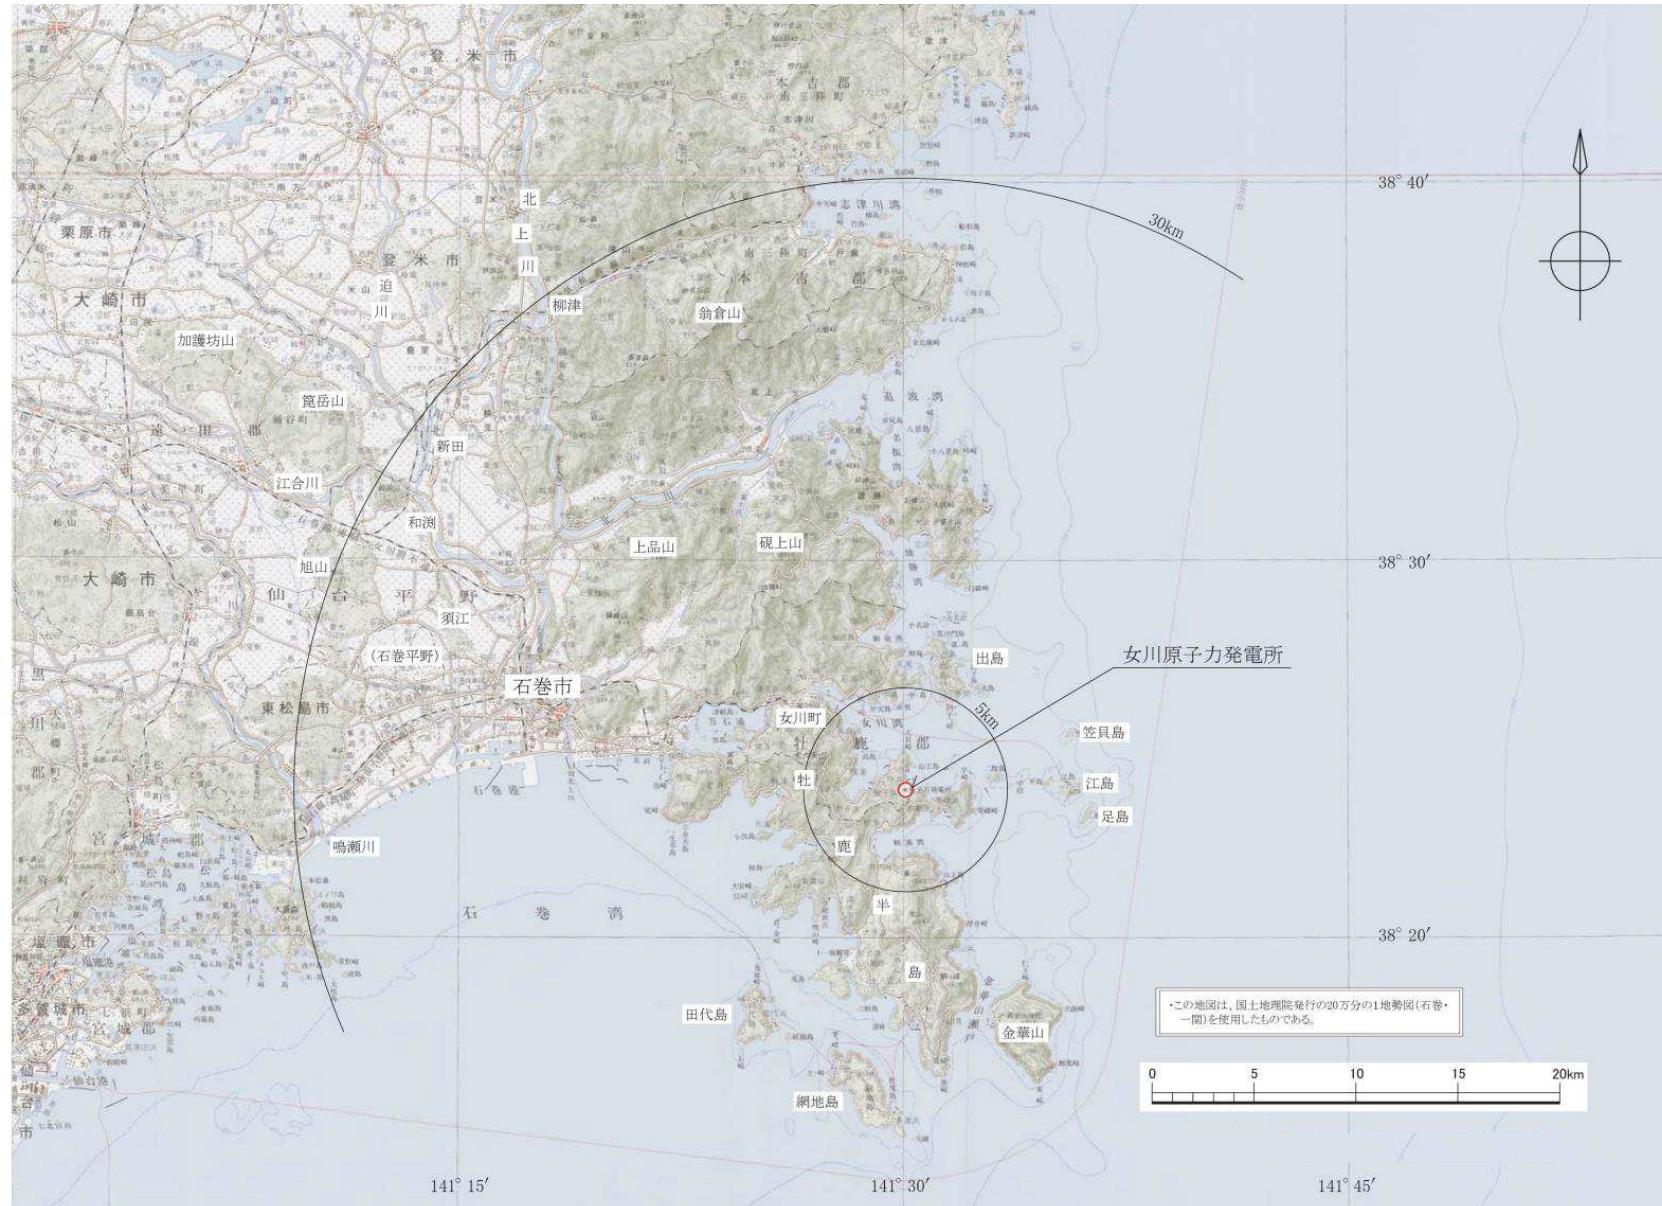

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【文献活断層】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)によれば、活断層と推定されるもの(確実度Ⅱ)及び活断層の疑いのあるリニアメント(確実度Ⅲ)が記載されている。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)によれば、加護坊山～笠岳山付近及び旭山付近で活断層及び推定活断層が示されている。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)では両者を合わせて、加護坊山～旭山断層帯としている。

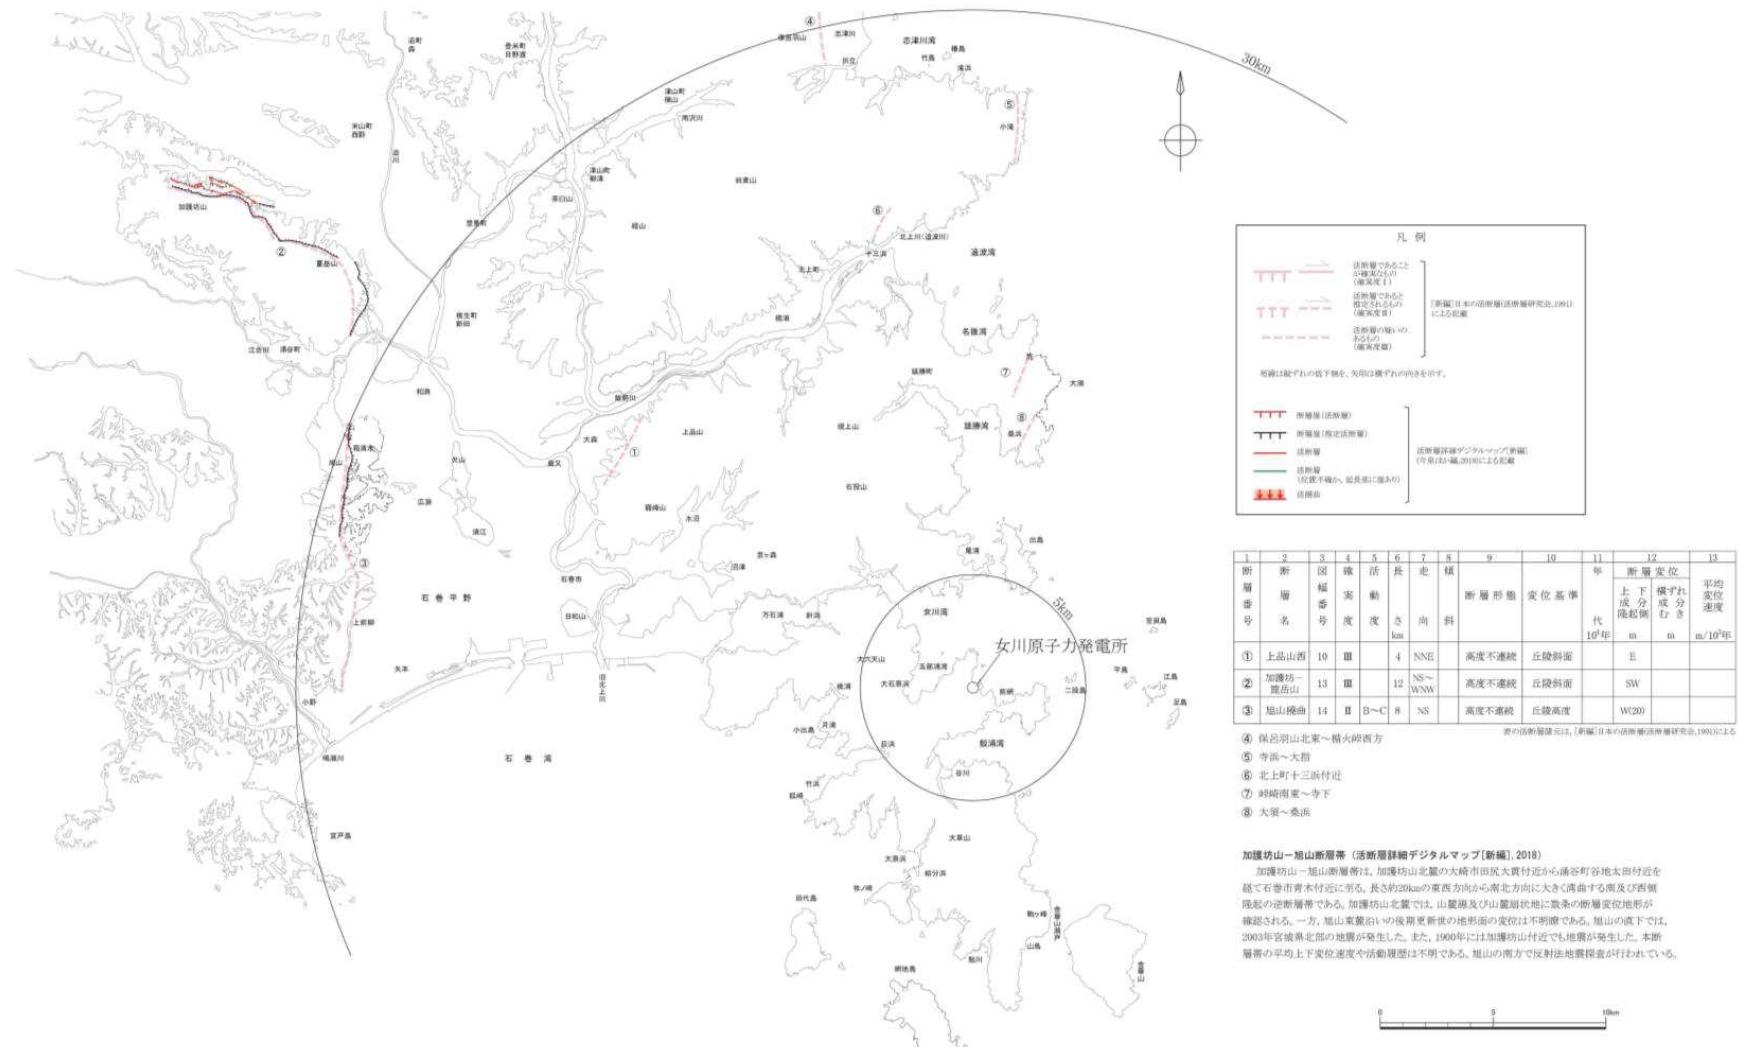

## 1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1.1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【空中写真判読図】

▶ 敷地周辺において、 $L_A$ ランクのリニアメントは判読されず、主に加護坊山～笠岳山付近、旭山付近に $L_B$ ランク及び $L_C$ ランクのリニアメントが認められる。



空中写真判読による変動地形判読基準

| 凡例    | 記号    | 判読内容             |
|-------|-------|------------------|
|       | $L_A$ | * 変位地形である可能性が高い  |
| —     | $L_B$ | 変位地形である可能性がある    |
| —·—   | $L_C$ | 変位地形である可能性が低い    |
| —·—·— | $L_D$ | 変位地形である可能性が非常に低い |

短線は低い側を示す。短線がないものは両側で高度の不連続が認められないもの。

段丘面・小起伏面上の急傾斜部  
矢印の方向は傾斜方向を示す。


矢印の方向は、横ずれの方向を示す。

\* 本地域には $L_A$ は判読されない。




## 1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1.1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【段丘面分布図】

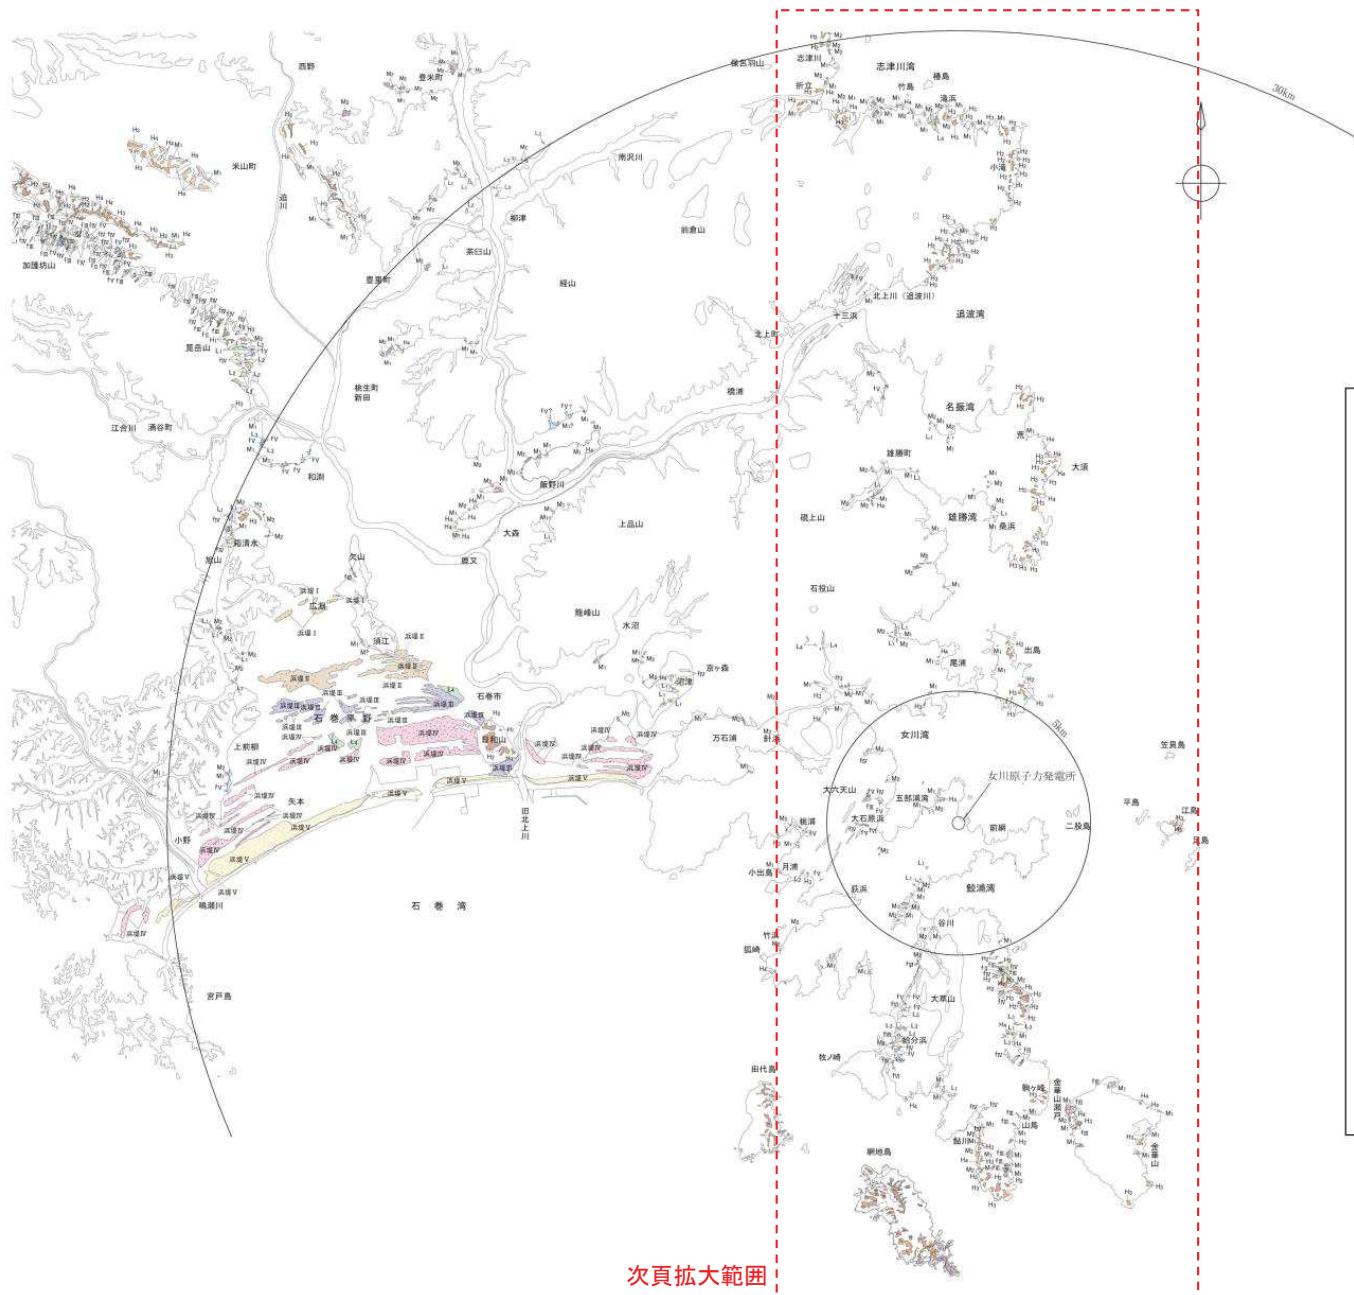


- 敷地周辺陸域の段丘面は、面の開析度、標高、河床からの比高等から高位面のH<sub>1</sub>～H<sub>4</sub>面、中位面のM<sub>1</sub>～M<sub>2</sub>面及び低位面のL<sub>1</sub>～L<sub>4</sub>面に区分される。
- ✓ 北上山地南端部の太平洋側海岸地域では、海岸線に沿って極めて小規模であるが複数の海成段丘面が認められるものの、ほとんどの場合、堆積物を伴っていない。
- ✓ 内陸部の河川沿いでは、河成段丘の発達は極めて悪く、山地丘陵の縁辺部に断片的に小規模な段丘面が認められる。
- ✓ 西部の丘陵のうち、北方の笠岳山付近から北側には、丘陵縁辺部に小規模の扇状地が分布する。

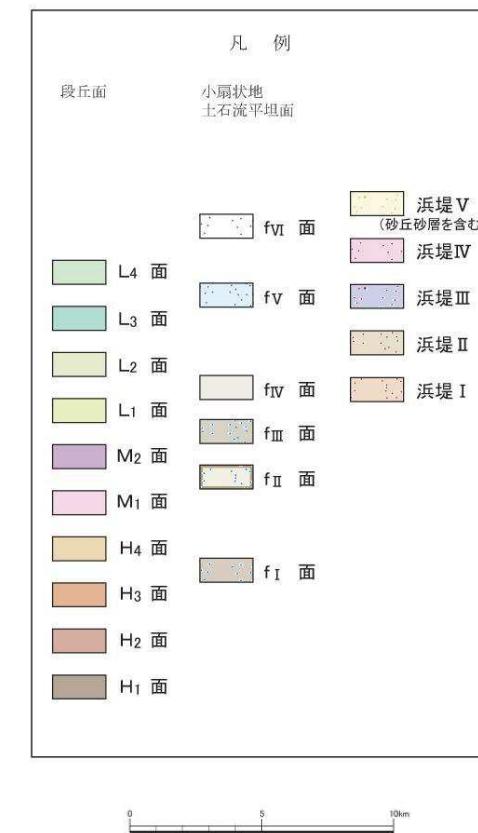

## 1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1.1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【段丘面高度分布:太平洋側】


- 太平洋側海岸地域の段丘面は、面の開析度、標高、連続性等から高位面のH<sub>1</sub>～H<sub>4</sub>面、中位面のM<sub>1</sub>～M<sub>2</sub>面及び低位面のL<sub>1</sub>～L<sub>4</sub>面に区分される。
- 各面の分布高度はばらつきが大きく、大局的な傾向としては、少なくとも地域による顕著な系統的变化は認められない。
- 段丘面高度分布のばらつきは、各段丘面に段丘堆積物は残存せず、風化侵食により原面が保持されていないことによる影響が大きいためと考えられることから、リニアメント・断層の活動性評価における変動地形学的な検討にあたり変位基準面としては、信頼性を考慮し、適切に取り扱うこととする。

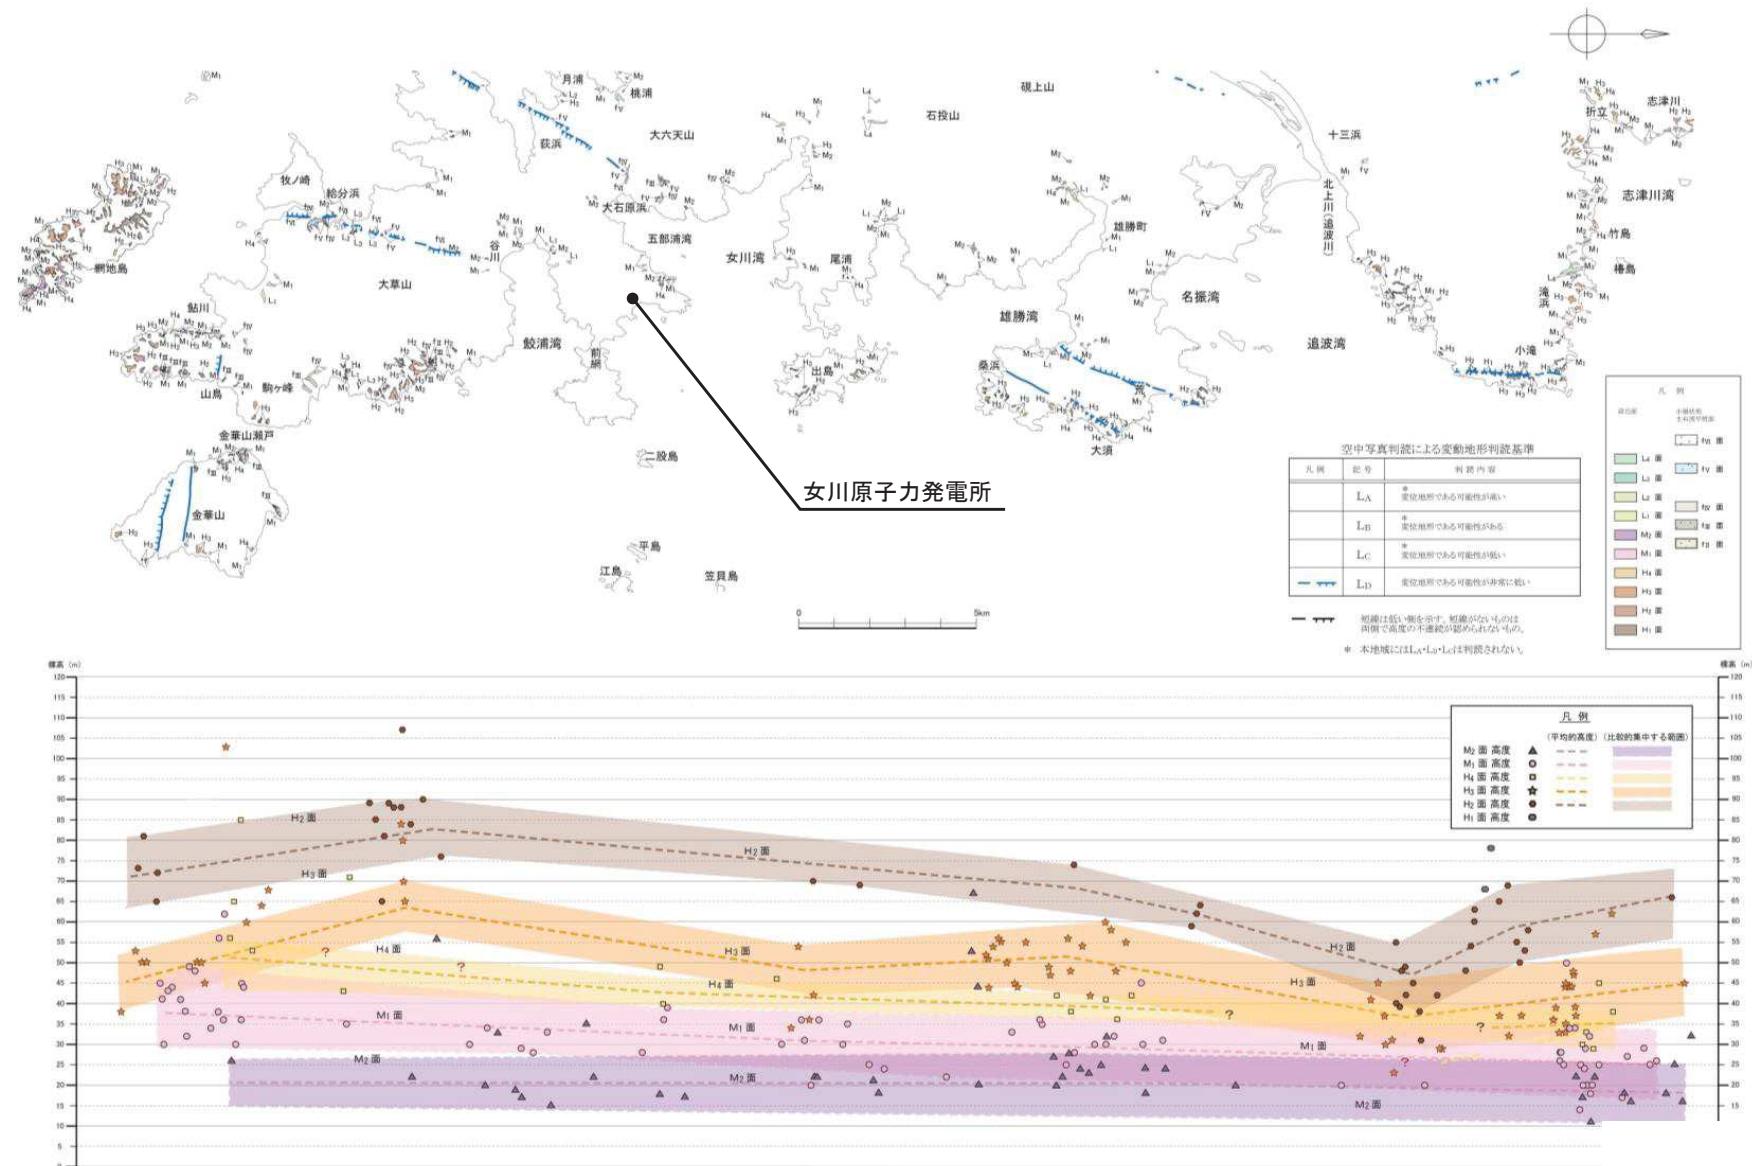


## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 【地質層序表】

- 北上山地南端部：中・古生界の砂岩及び頁岩を主とする堆積岩類等が広く分布する。
- 石巻平野：浜堤堆積物を含む沖積層が広く分布し、丘陵地には、新第三系の凝灰岩、シルト岩、砂岩を主とする堆積岩類等が分布する。

敷地周辺の地質層序表(中・古生界)

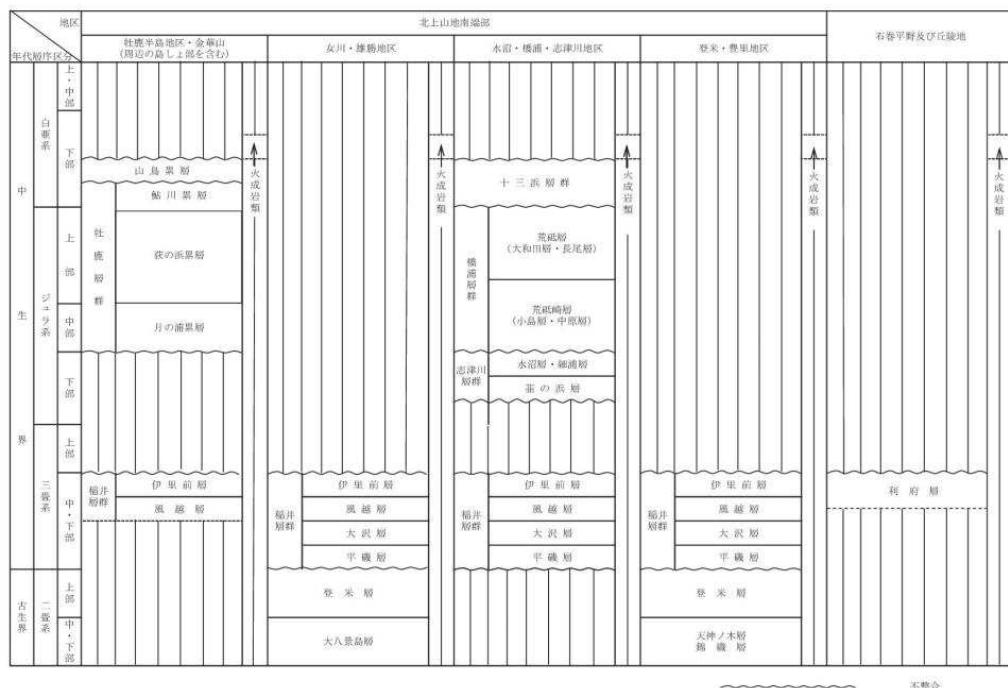


敷地周辺の地質層序表(新生界)

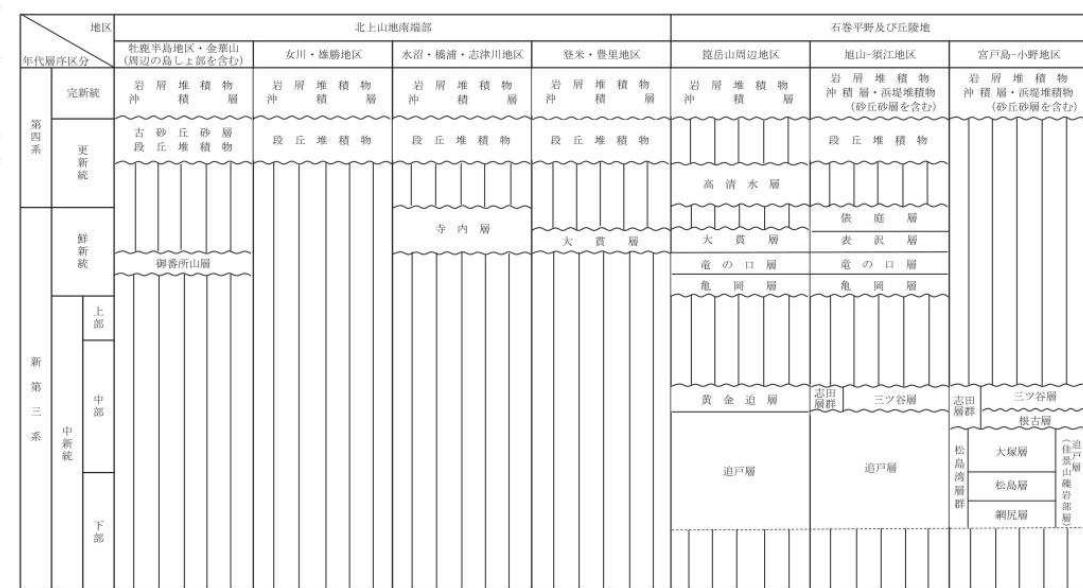

~~~~~ 不整合 ~~~~~

### 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地質図】

- 北上山地南端部：中・古生界の堆積岩類等が概ね北西から南東にむかって年代が新しくなるように広く分布する。
- 石巻平野：沖積層が広く分布し、西部の丘陵地には、新第三系の堆積岩類等が分布する。

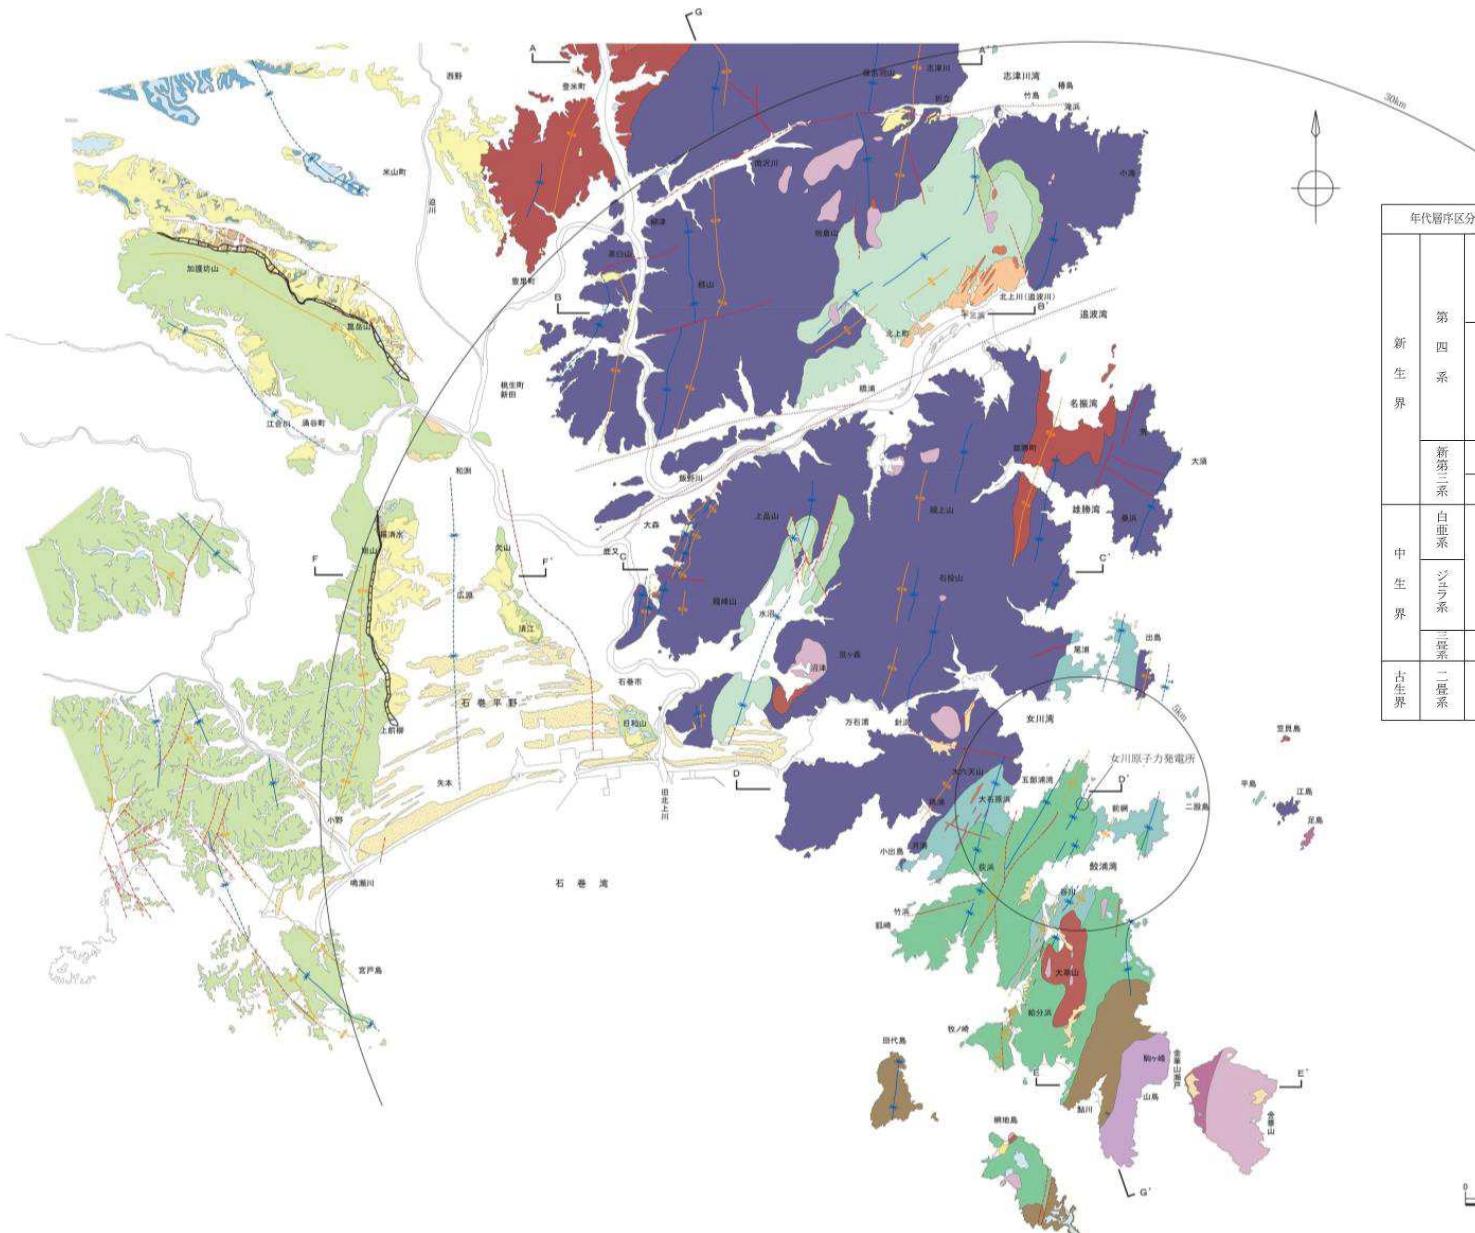


| 年代層序区分 |             | 地層名                                                            | 主な岩相                                         |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 新生界    | 完新統         | 岩屑堆積物<br>冲積層<br>浜堤堆積物 (砂丘砂層を含む)                                | 岩屑<br>砂、泥、礫                                  |
|        | 更新統         | 古砂丘砂層<br>段丘堆積物<br>古期扇状地堆積物<br>高清水層                             | 砂<br>砂礫<br>砂礫、泥                              |
|        | 新第三系<br>中新統 | 亀裂層、竪の口層、大貫層、未区分新統<br>表根層、依庭層、寺内層、御番所山層<br>追戸層、松島湾層群、志田層群、黄金追層 | シルト岩、砂岩、凝灰岩、礫岩<br>凝灰岩、凝灰質シルト岩、砂岩、<br>安山岩質火碎岩 |
| 中生界    | 白堊系         | 山鳥累層<br>牡鹿層群鰐川累層                                               | 安山岩質火碎岩、玄武岩<br>砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層                  |
|        | ジララ系        | 牡鹿層群赤の累層<br>牡鹿層群月の浦累層                                          | 砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層<br>砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層                 |
|        | 二疊系         | 稻井層群                                                           | 頁岩、砂岩                                        |
| 古生界    | 一疊系         | 登米層                                                            | 粘板岩                                          |
|        |             | 八大景島層、天神ノ木層、錦織層                                                | 砂岩、礫岩、石灰岩                                    |

#### 火成岩類

|                  |
|------------------|
| 片岩及び超塙基性岩        |
| 閃綠岩・花崗閃綠岩及び石英閃綠岩 |
| 片狀石英閃綠岩          |
| はんれい岩            |
| ひん岩              |

#### 記号

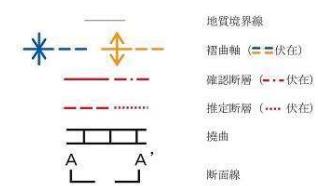


0 5 10km

## 1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1.1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地質断面図】


- 北上山地南端部：中・古生界の堆積岩類等が、褶曲構造による繰り返しを伴いながら概ね北西から南東にむかって年代が新しくなるように広く分布する。
- 石巻平野：沖積層が広く分布し、西部の丘陵地には、新第三系の堆積岩類等が分布する。

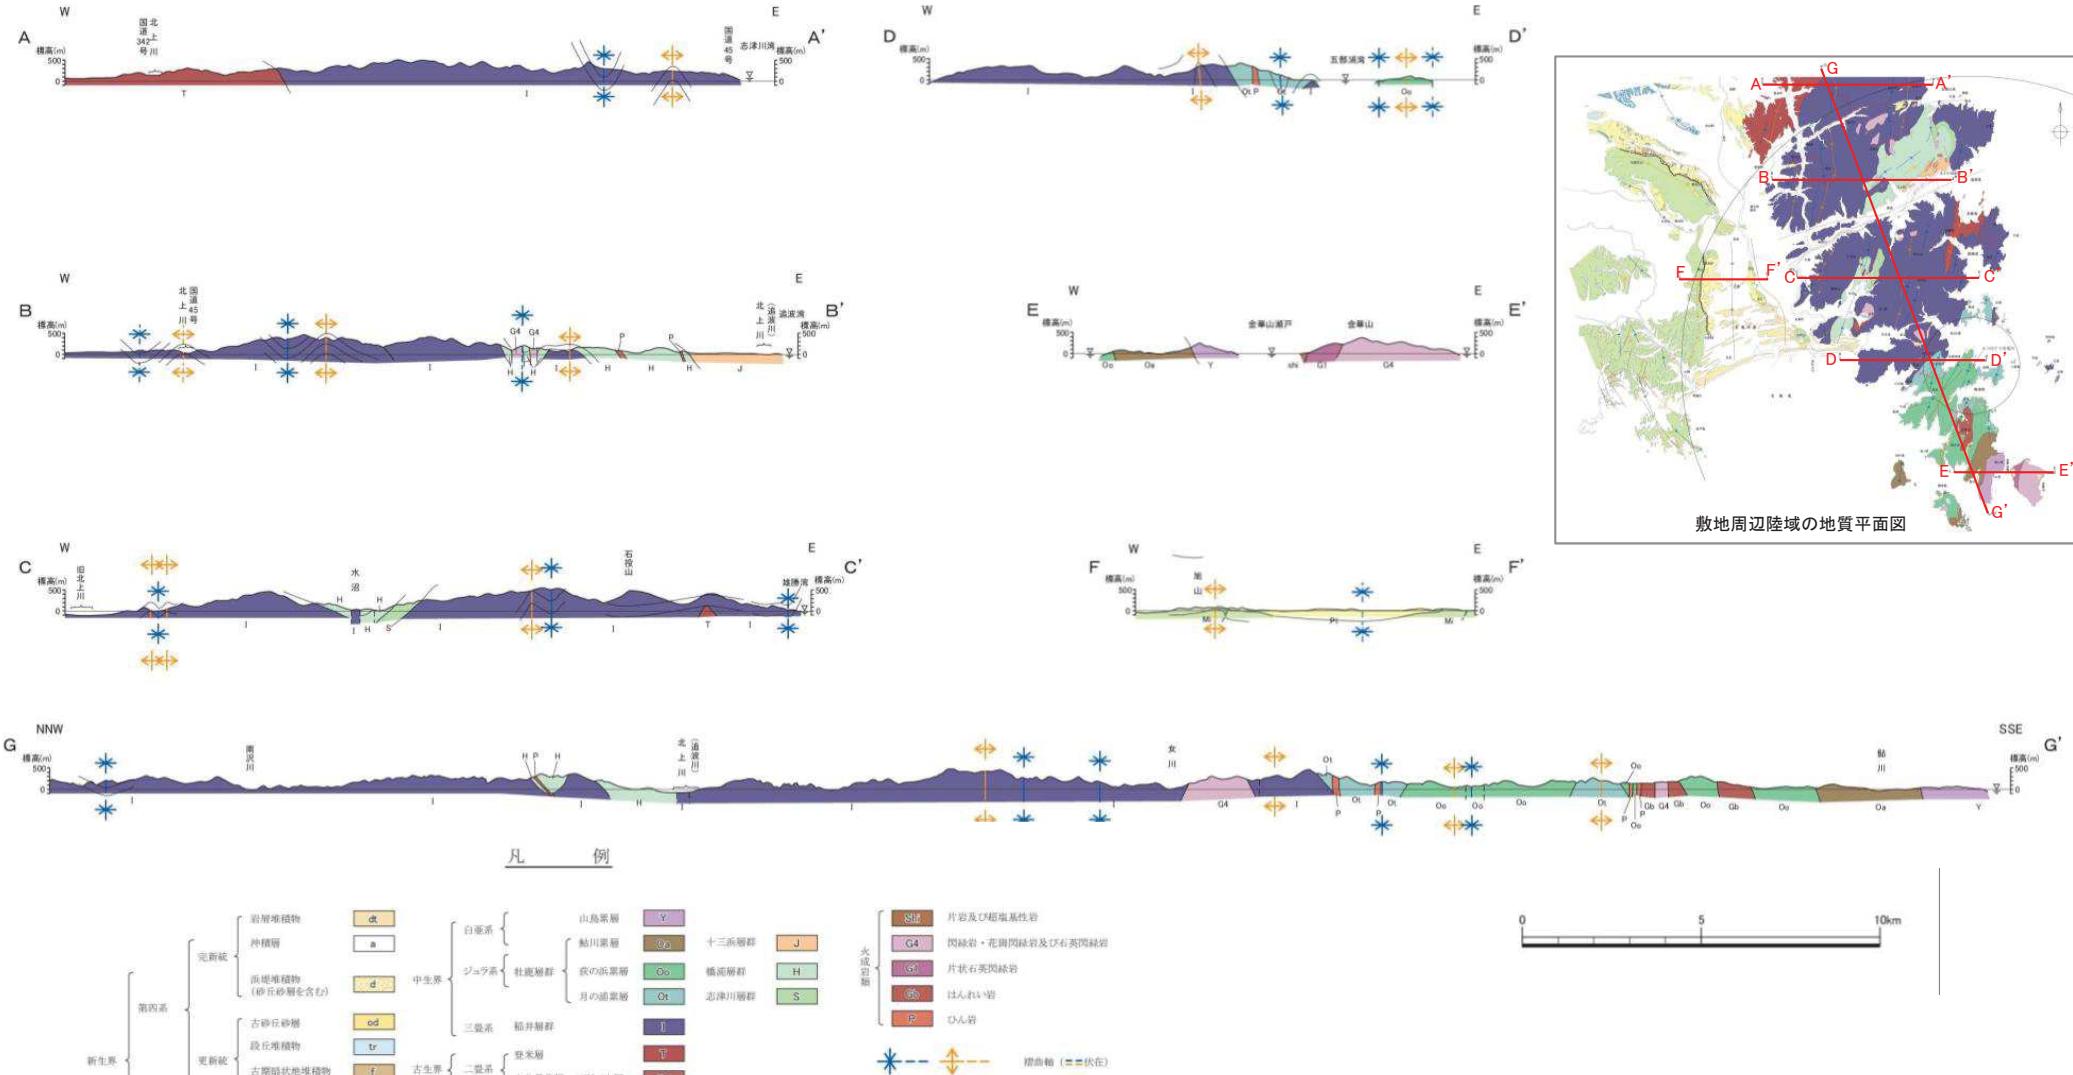

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地質構造図】




- 中・古生界の地質構造：N-S～NNE-SSW方向に延びる褶曲構造と、これとほぼ平行する断層及び大きく斜交する断層によって特徴づけられる。
- 新第三系の地質構造：部分的に緩い褶曲が認められるが、全体的には緩傾斜構造を呈している。
  - ・ 宮戸島付近から松島湾にかけての地域には、中新統を変形させているNW-SE方向の褶曲構造及びこれに調和的な断層が認められる。
  - ・ 石巻平野西縁部の旭山丘陵付近及び笠岳山～加護坊山には、それぞれN-S方向及びNW-SE方向の褶曲構造が認められ、中新統から鮮新統の一部までを変形させている。

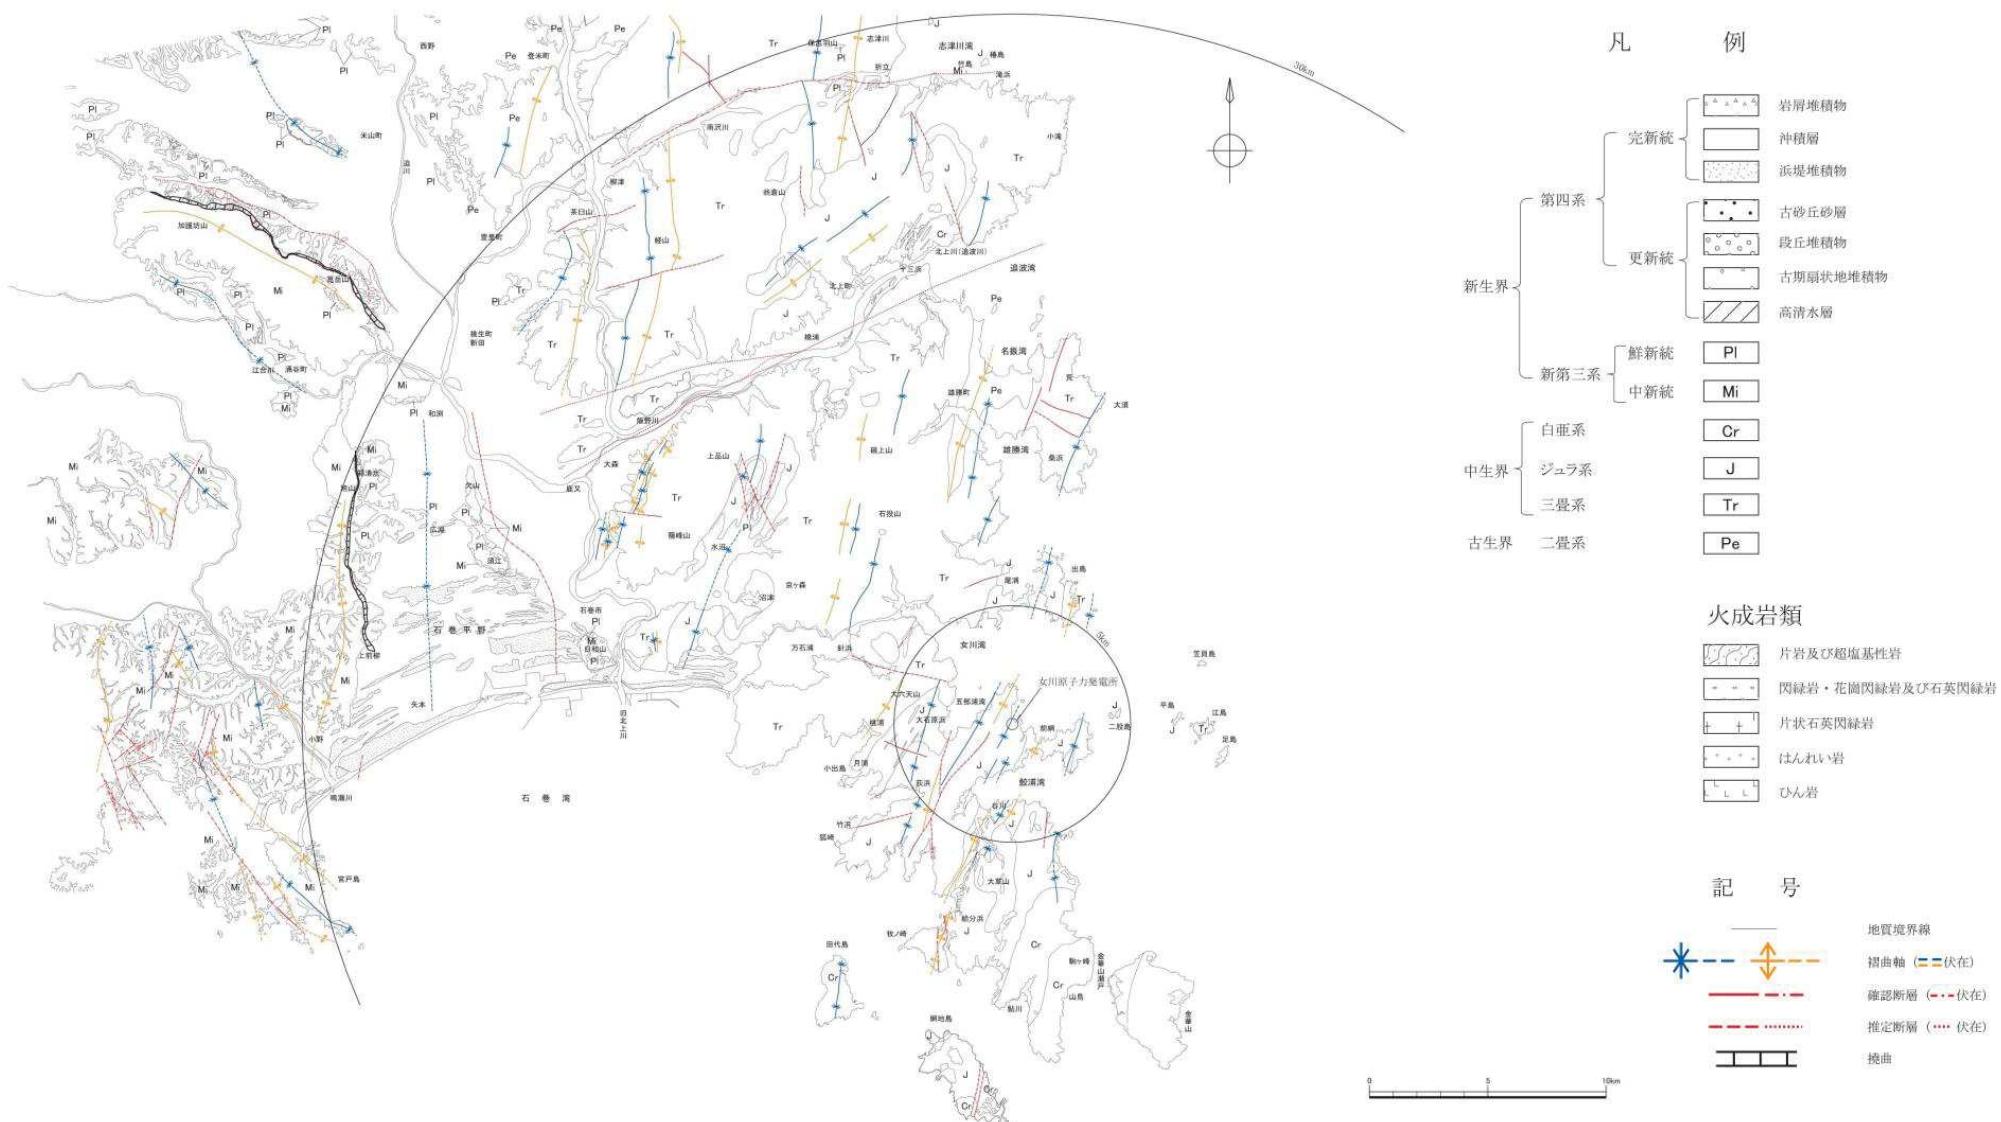

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【重力異常図】

- 高重力領域と低重力領域の境界は、比較的急勾配をなし、概ねNNW-SSE方向に連なる。
- 高重力異常の分布域は、概ね中・古生界分布域に対応している。
- 須江断層の推定位置は、高重力異常の分布域と低重力異常の分布域の境界付近の急勾配部に概ね対応している。
- 加護坊山-笠岳山断層の位置は、高重力異常の分布域が尾根状に西側へ張り出す位置付近に概ね対応している。
- 石巻平野の海岸線沿いの沿岸海域には、高重力異常の分布域が尾根状に西側に張り出すパターンが認められる。

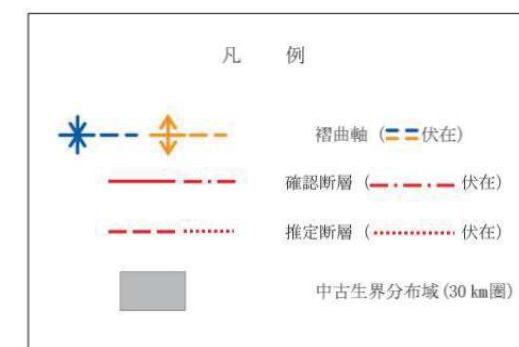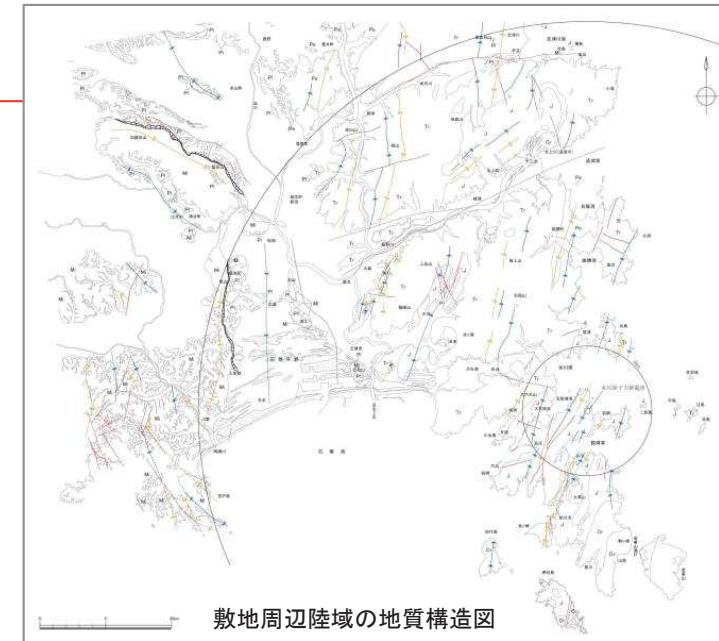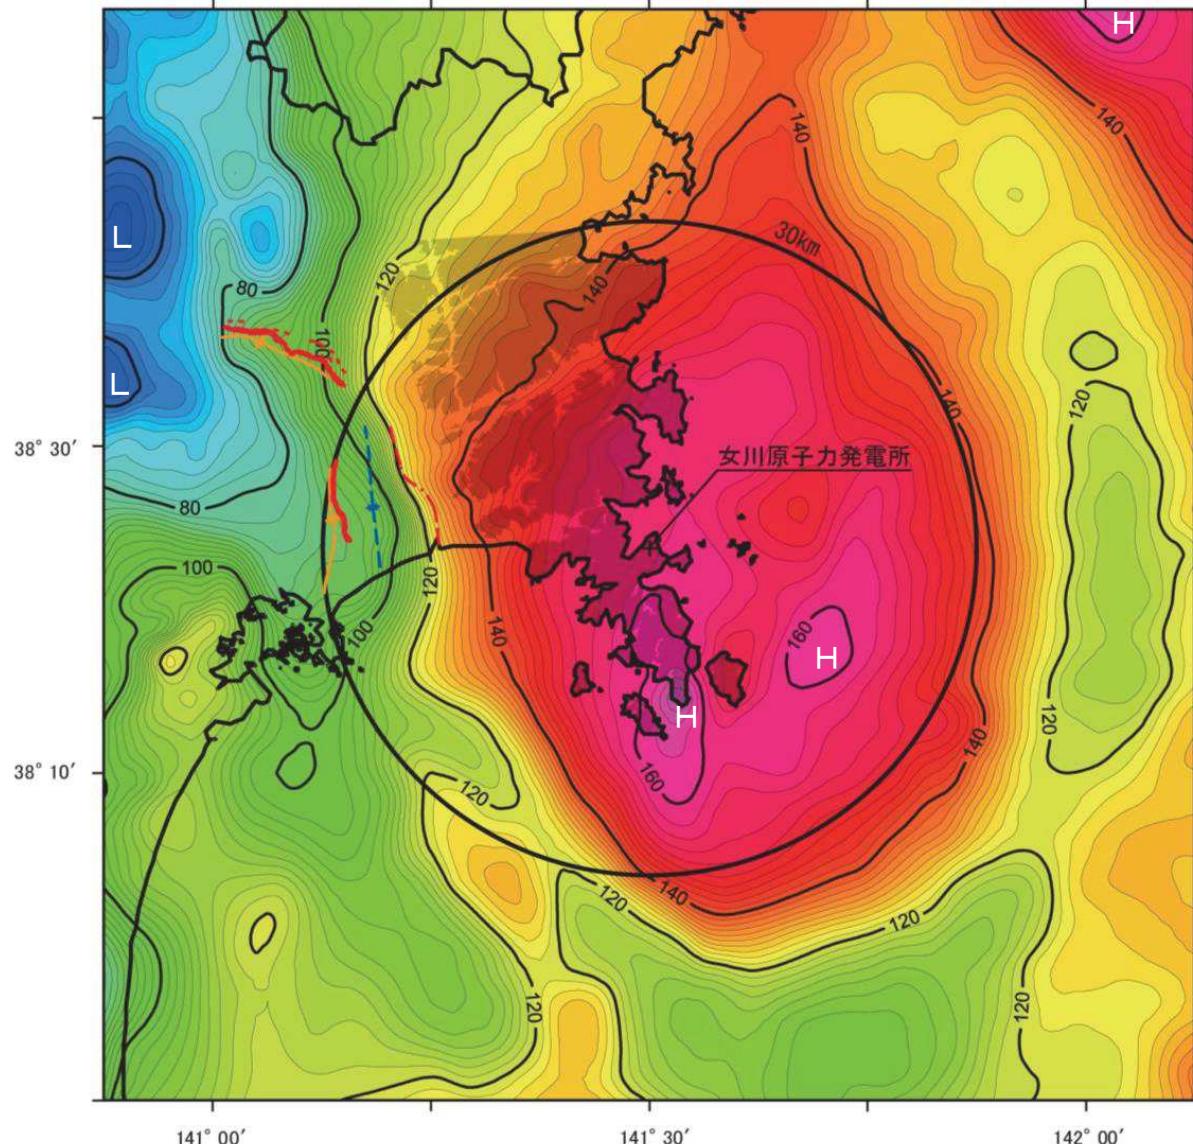

- 産業技術総合研究所(2013)のデータを使用
- ブーゲー密度は $2.67\text{g/cm}^3$ と仮定
- ブーゲー異常値のコンター間隔は $2\text{mGal}$




## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 【磁気異常図①】

- 日本の磁気異常図を示したものには、牧野ほか(1992)、中塚・大熊(2005, 2009)等がある。中塚・大熊(2005)と中塚・大熊(2009)は基本的に同じデータベースに基づいた資料であるが、中塚・大熊(2009)は地下構造に対する特性がなるべく揃うように、平滑化した地形面から1,500m上方の高度面を基準に選び、等価ソースを利用した上方接続操作に相当するデータ処理を行ったものである。ただし、両者は大局的には概ね同様のパターンを示すこと、中塚・大熊(2009)は5枚の地方図(画像データ)のみの記載であることから、以下、中塚・大熊(2005)を用いて考察する。
- 牧野ほか(1992)によれば、日本の磁気異常図の概観として3つに大きく分けることができるとしている。
  - (1) 100km以上長さで連続する帯状の磁気異常： 北海道～東北、伊豆半島を取り巻く負の異常帯
  - (2) 振幅が大きくかつ波長が短い異常が密集する短波長高振幅異常域： 山陰の高振幅波長20～30kmの帯状磁気異常群、北海道～東北日本海側・丹沢山地周辺・能登半島～山陰沖等のグリーンタフ地域の短波長高振幅異常群、第四紀火山地帯の高振幅異常群
  - (3) 磁気異常の変化の少ない静穏域： 関東平野、糸魚川～静岡構造線の西方、山陰帯の南、紀伊半島～四国


また、牧野ほか(1992)は、特に東北地方に関連する磁気異常パターンについて、以下の考察を行なっている。

- ✓ 北海道から東北にかけて南北に伸びる石狩～北上ベルトの原因としては、礼文～樺戸帯の火山岩、北上花崗岩、あるいは横ずれ断層に伴う超塩基性岩が考えられる。北海道から下北半島にかけての異常の解析では、磁気異常の原因となる岩体は東西方向の幅が非常に薄く、底が上部マントルにも達するほど深く、かつ高い磁化強度をもつ板状であることを示すため、北上花崗岩の可能性はやや低いと推定される。
- ✓ 北上～石狩ベルトの南の霞ヶ浦付近まで達する正の磁気異常は、一部は北上花崗岩の分布と一致する。阿武隈帯東部は南部北上帯に属する可能性があり、このことからこの正磁気異常全体は北上花崗岩が原因であると思われる。
- ✓ グリーンタフ地域では、高磁化強度の火山岩が卓越し、これに対応して変化の激しい短波長高振幅異常群を形成する。
- ✓ 第四紀火山地帯では高磁化強度の火山岩に覆われた火山に対応して、高振幅異常が分布する。それ以外にもある方向性をもって帯状に連なる異常を発見することができる。この解釈として、方向性をもつ地殻中に弱線に沿って上昇してきたマグマが原因であることが考えられる。

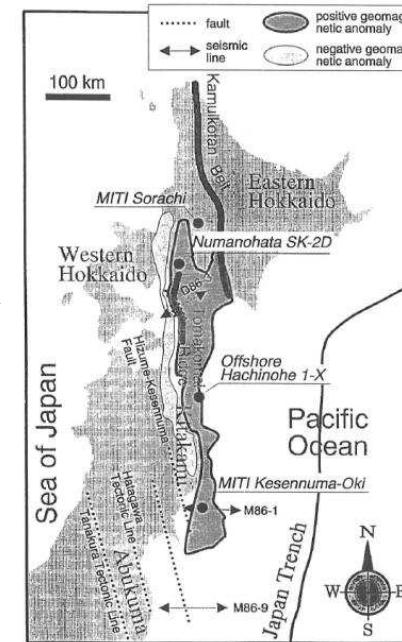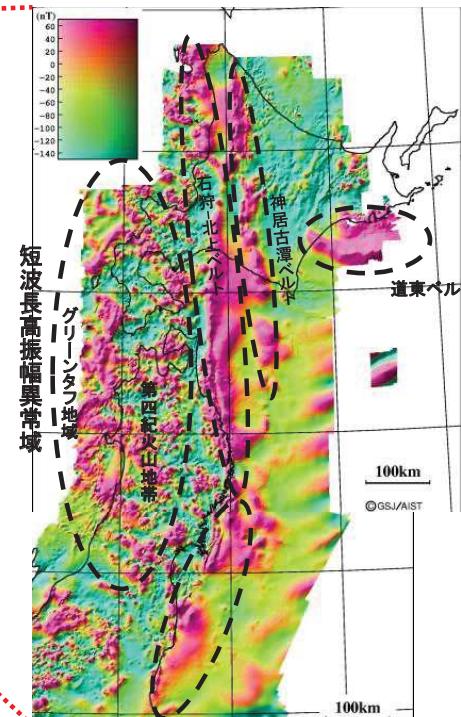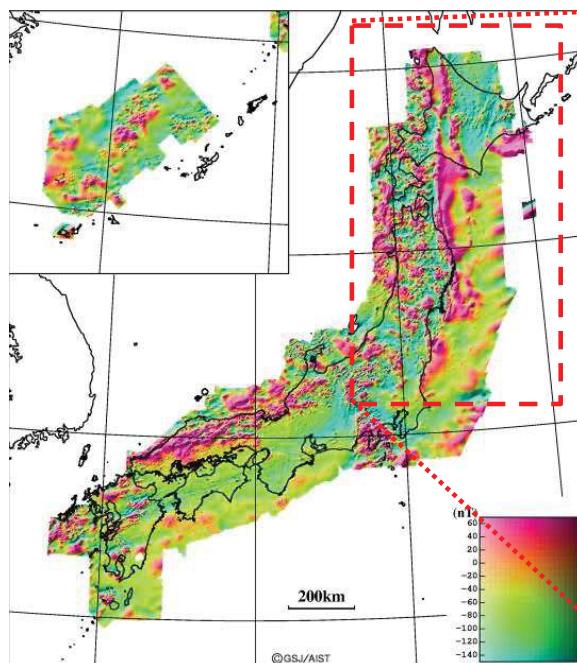

長崎(1997)北海道・東北のインデックスマップ

中塚・大熊(2005)の磁気異常図(全国図、地方図A及びB)に加筆

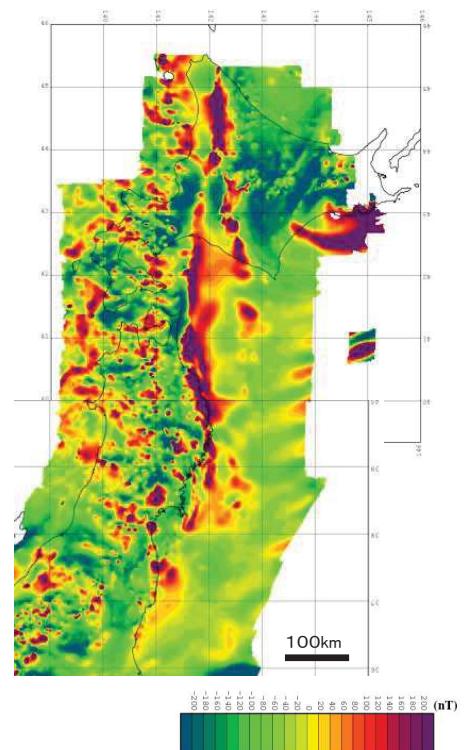

中塚・大熊(2009)の磁気異常図  
(cm141N, cm141)に加筆


長崎(1997)は、石油探鉱資料等をもとに、東北日本前弧陸棚における岩石磁気測定と地磁気異常解析のケーススタディとして、牧野ほか(1992)の石狩～北上ベルトに対応する「石狩平野中央部から勇払地域を経て、三陸沖、常磐沖に至る苦小牧リッジ」に一致する強い南北性の正の地磁気異常帯について、概ね同様の考察を行なっている。

- ✓ 磁気異常帯の分布にほぼ一致する基盤隆起帯が存在し、坑井「沼ノ端SK-2D」、「気仙沼沖」及び「南勇払」で前期白亜紀の基盤花崗岩が確認されており、また久慈周辺では塩基性岩の存在が示唆されている。

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 【磁気異常図②】




- 牧野ほか(1992)、長崎(1997)等の考察を踏まえ、女川原子力発電所の敷地周辺陸域及び海域について、地質調査結果に基づく地質分布との対応関係から、磁気異常分布については大局的に以下のとおり考察される。
  - ✓ 中・古生界分布域においては、主に中生界白亜系の花崗岩類、塩基性岩類、玄武岩と火山碎屑岩の複合岩体である山島累層の分布に良く対応しており、陸域北上山地から海域にかけてみられる正の磁気異常パターンは、これらの火成岩類の分布に対応したものと考えられる。
  - ✓ このうち、三陸沖での南北性から女川の沖合付近で北東-南西に方向性を変え金華山から仙台湾南方に延びる帯状の正の磁気異常帯は、牧野ほか(1992)の石狩一北上ベルト南端部あるいは南方延長部、長崎(1997)の苦小牧リッジを含む基盤隆起帯の南端部付近に対応している。
  - ✓ この北東-南西の方向性を有するパターンは、正異常帯の周辺も含め短波長低振幅の傾向にも見られ、北上山地中・古生界の褶曲構造の伸びの方向と比較的良く対応している。
  - ✓ 石巻平野西部から北西部にかけてみられる正の磁気異常は、一部で中新統追戸層の安山岩類・火碎岩類の分布域と対応している。
- Okuma and Kanaya(2005)は、北上帯中・古生界のI帯～VI帯(片田(1974))の区分ごとに花崗岩類の磁気特性、密度等を比較、考察するとともに、2次元断面における磁気構造モデル計算のケーススタディとして岩手県盛岡市北東方の姫神深成岩体と石巻東方の曾波之神(そばのかみ)深成岩体について考察し、特に後者については磁気異常データに2003年宮城県中部の地震発生後に実施された反射法地震探査結果に基づく断面情報と重力異常データを組み合せ、石巻湾断層(後述の須江断層に相当)及び旭山撓曲を含む地下構造モデルを提示している。

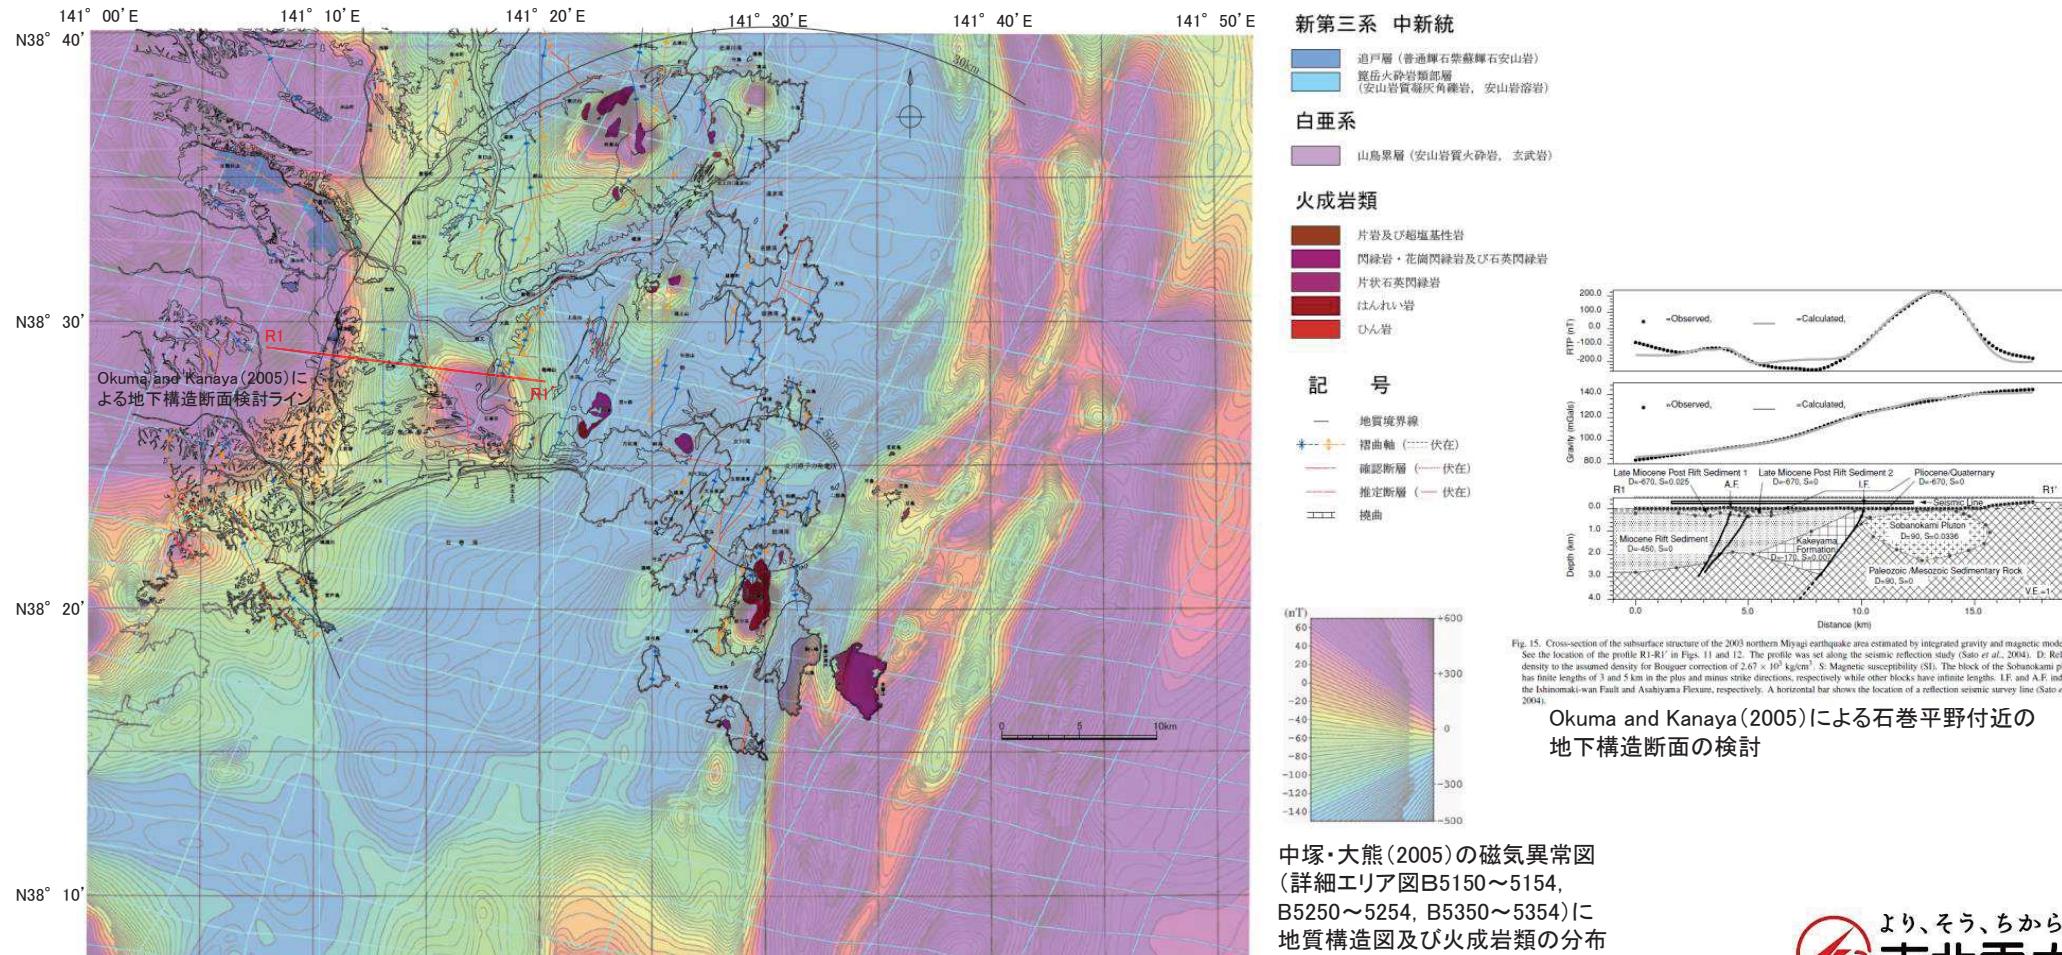

## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地震分布図①】




【1998年～2002年】

- 河野ほか(1993)によれば、敷地から北西方向約50kmに見られる地震の集中(A)は、1962年に発生した宮城県北部地震の余震活動と考えられる。
- また、筧岳山付近に見られる地震の集中(B)は、2002年9月に発生したM4前後の地震とその余震に対応しているが、特に顕著な面状をなすクラスターは認められない。
- 敷地周辺海域において、地震はほとんど発生していない。

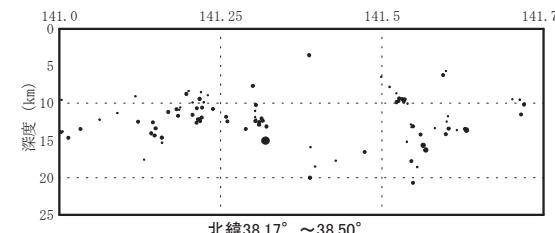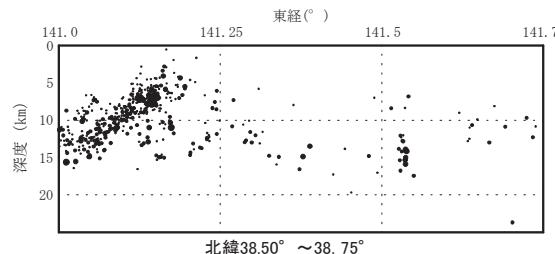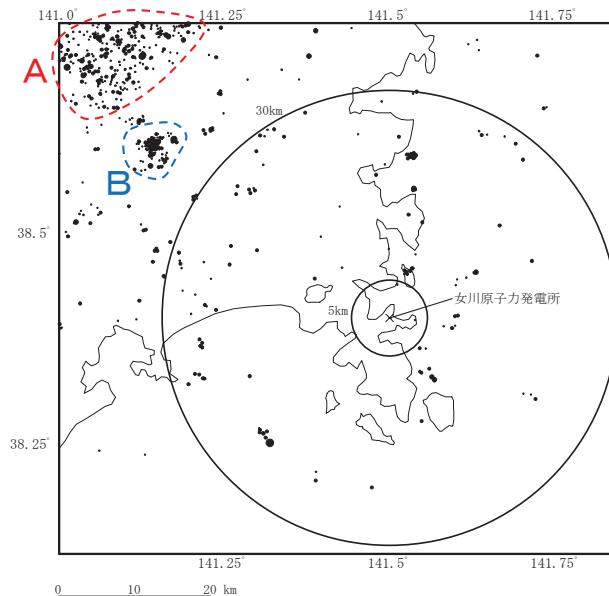





【2003年～2011年3月10日】

- 2003年宮城県中部の地震及び1962年宮城県北部地震の余震活動が顕著にみられる。
  - 敷地周辺海域において、地震はほとんど発生していない。
- ※宮戸島の南方で2007年に発生したM4.5の地震(C)については、p141に示す。

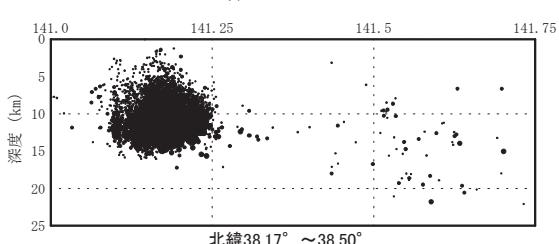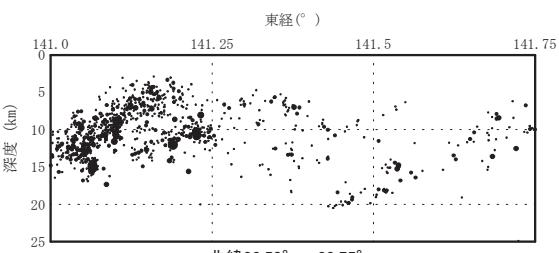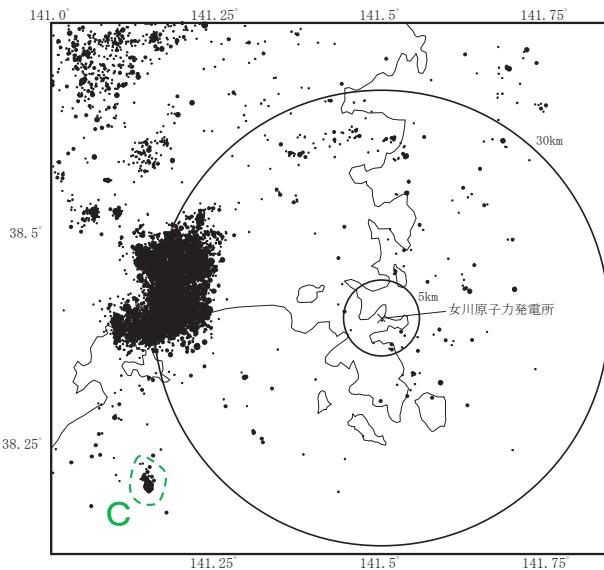

【2011年3月11日～2017年4月】

- 2003年宮城県中部の地震の余震活動の静穏化が認められる。
- 敷地南方の金華山付近にM1～3クラス、深度20～30kmの地震活動が比較的多く認められるものの、地震分布は顕著な面的配列を示しておらず、特定の断層との対応を明確に示唆するような分布を示していない。

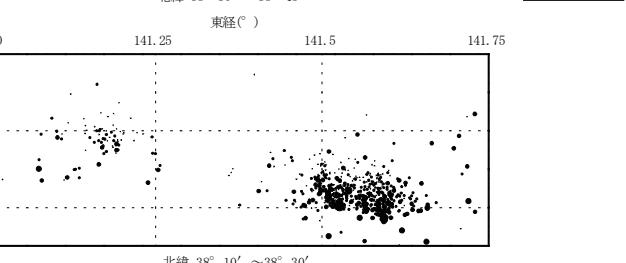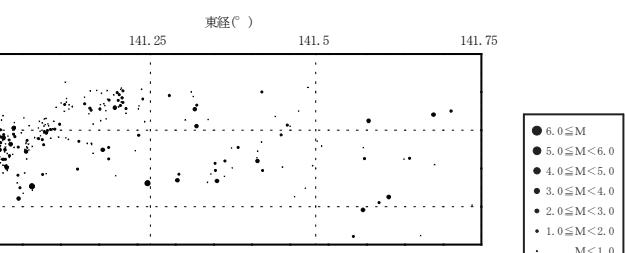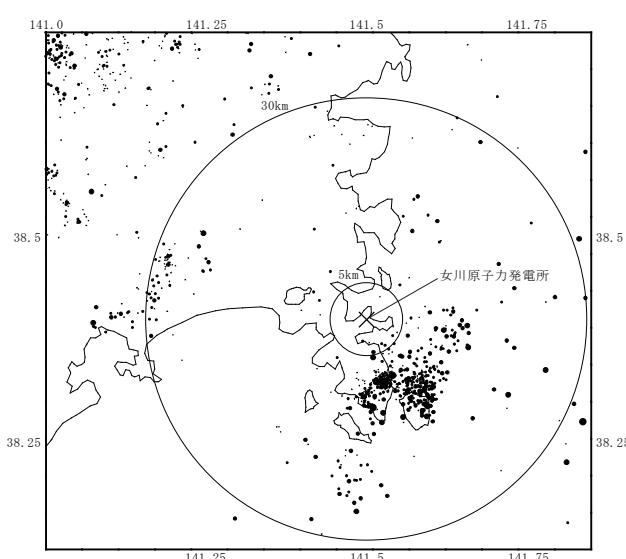



## 1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1.1.1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地震分布図②】


- 2011年東北地方太平洋沖地震発生以降に金華山付近(敷地から約10km程度)の深さ20km程度に微小地震が発生している。
  - 地震分布は概ね15~22kmの深さに集中し、12km以浅には認められない。
  - 地震発生層の概ね下半部のみに分布している傾向が認められる。
  - 特定の断層との対応を明確に示唆するような分布を示していない。



活断層の存在を示すような顕著な面的配列を示していない。

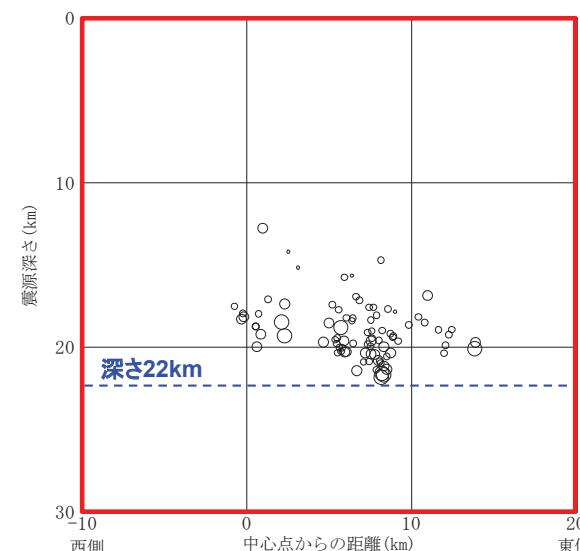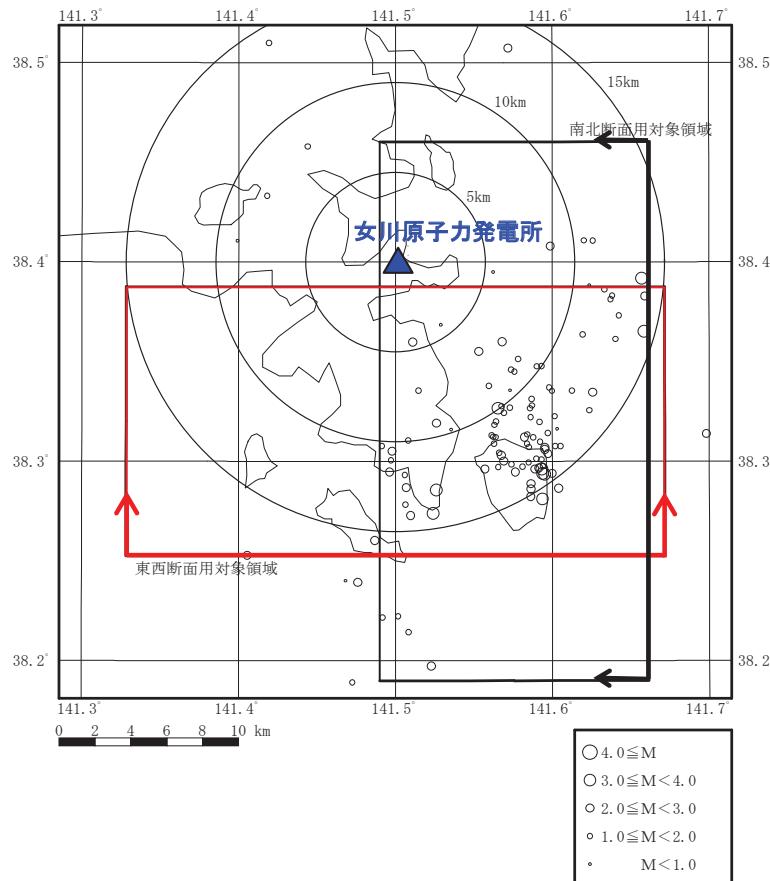

東西断面

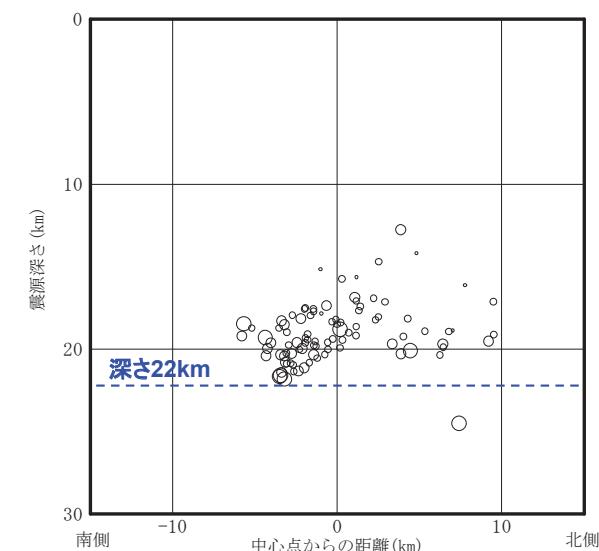

南北断面

※東西断面中心点: 141.5°, 南北断面中心点: 38.32°


金華山付近の微小地震の震央分布(2011/3/1～2012/8/31, 深さ30km以浅)

(地震諸元は「気象庁編(1998～2012)」による。)

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造


## 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造 【地震分布図③】

▶ 2011年東北地方太平洋沖地震発生以降に金華山付近(敷地から約10km程度)の微小地震は深さ20km程度で発生しており、F-6断層～F-9断層との直接的な対応は見られない。

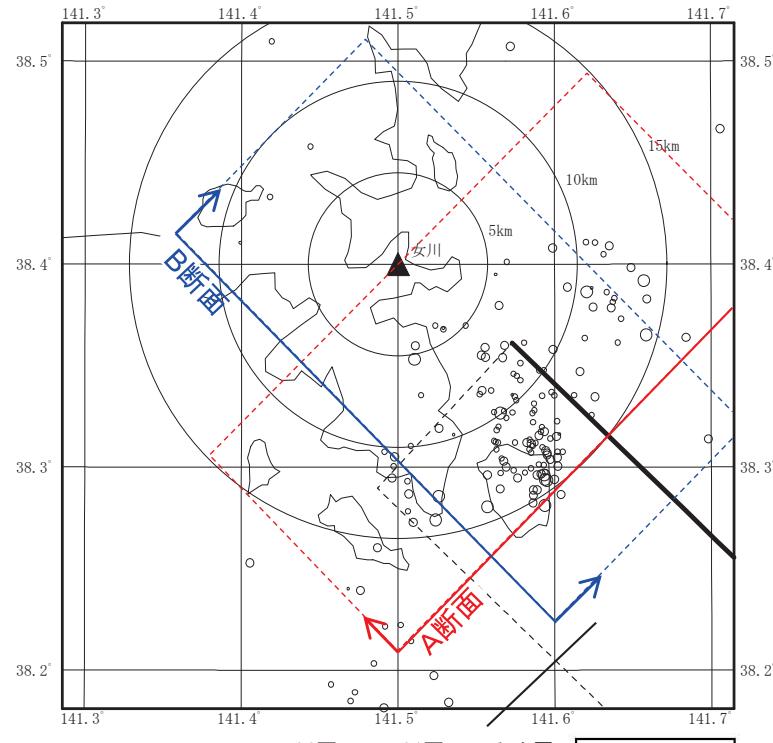


F-6断層～F-9断層による地震の断層モデル

※F-6断層～F-9断層の断層モデルは地震発生層を深さ3km～22km、傾斜角60°として、断層長さ23.7km、断層幅22kmを記載。

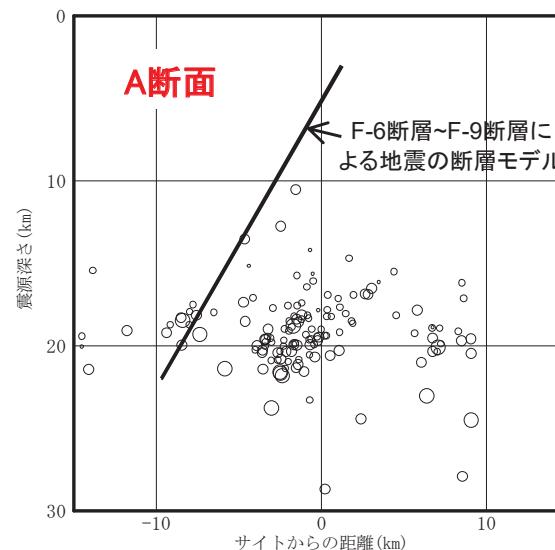

○  $4.0 \leq M$   
○  $3.0 \leq M < 4.0$   
○  $2.0 \leq M < 3.0$   
○  $1.0 \leq M < 2.0$   
·  $M < 1.0$

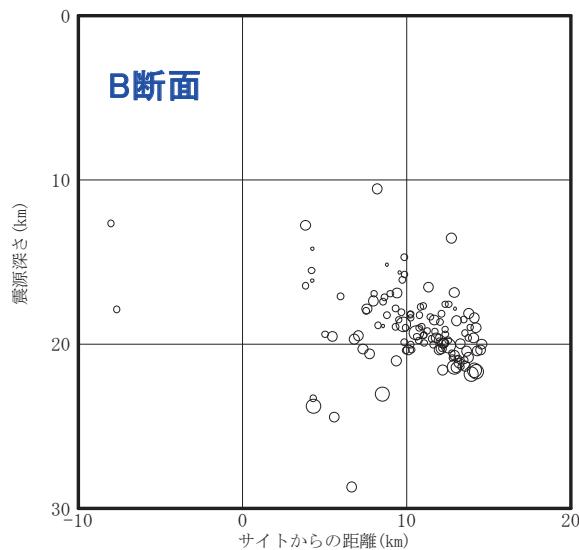

○  $4.0 \leq M$   
○  $3.0 \leq M < 4.0$   
○  $2.0 \leq M < 3.0$   
○  $1.0 \leq M < 2.0$   
·  $M < 1.0$

金華山付近の微小地震の震央分布(2011/3/1～2012/8/31, 深さ30km以浅)

(地震諸元は「気象庁編(1998～2012)」による。)


余白

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

---

- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造
- 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
- 1. 3 個別断層の評価
- 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

## 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造【地形図】

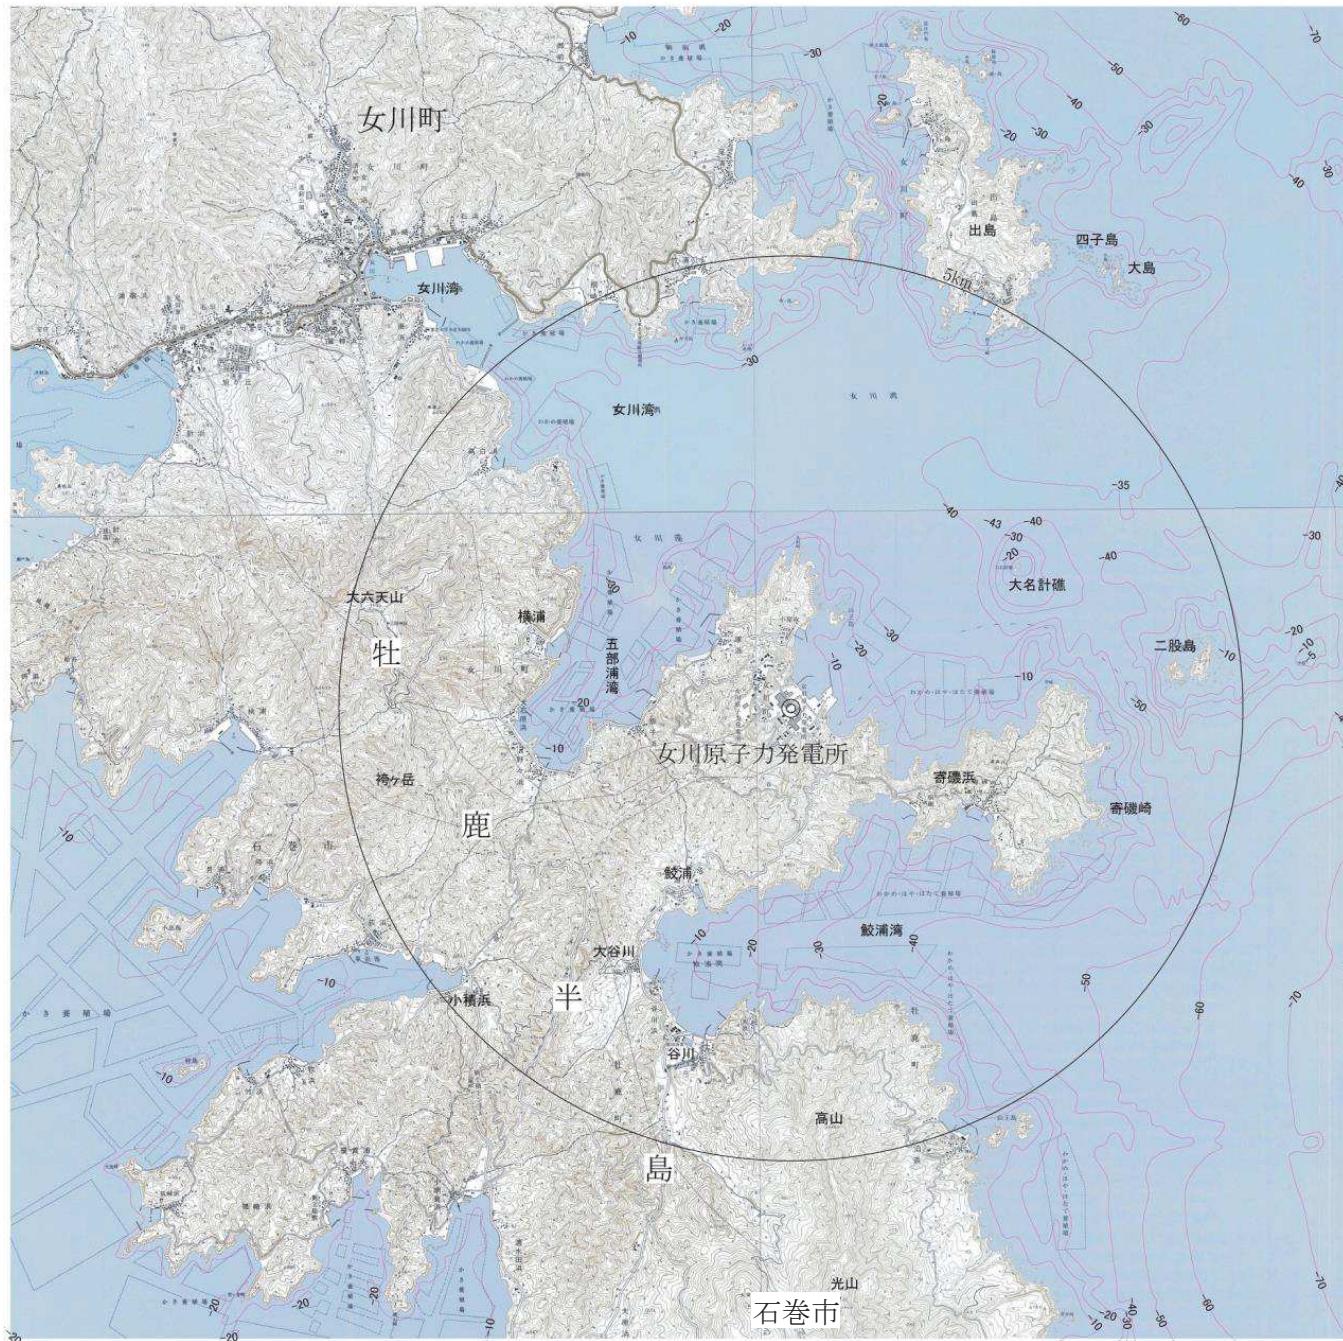


- 敷地近傍は、女川湾北岸域と牡鹿郡女川町から南に張り出した牡鹿半島の東岸域にあたる。
- 敷地は、女川湾と鮫浦湾に挟まれた半島の北岸に位置する。段丘面はほとんど見られず、海岸沿いの限られた範囲で見られる程度である。
- 敷地近傍の海底地形は、主として、リアス海岸をなす海岸地形に沿って、海岸沿いの概ね水深30m付近までは緩斜面が分布し、女川湾及び鮫浦湾に湾入する海域では勾配が2~10/1,000程度の緩やかな平坦面が分布する。

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(出島・女川・寄磯・萩浜)を使用したものである。


0 3km

## 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造【空中写真判読図】

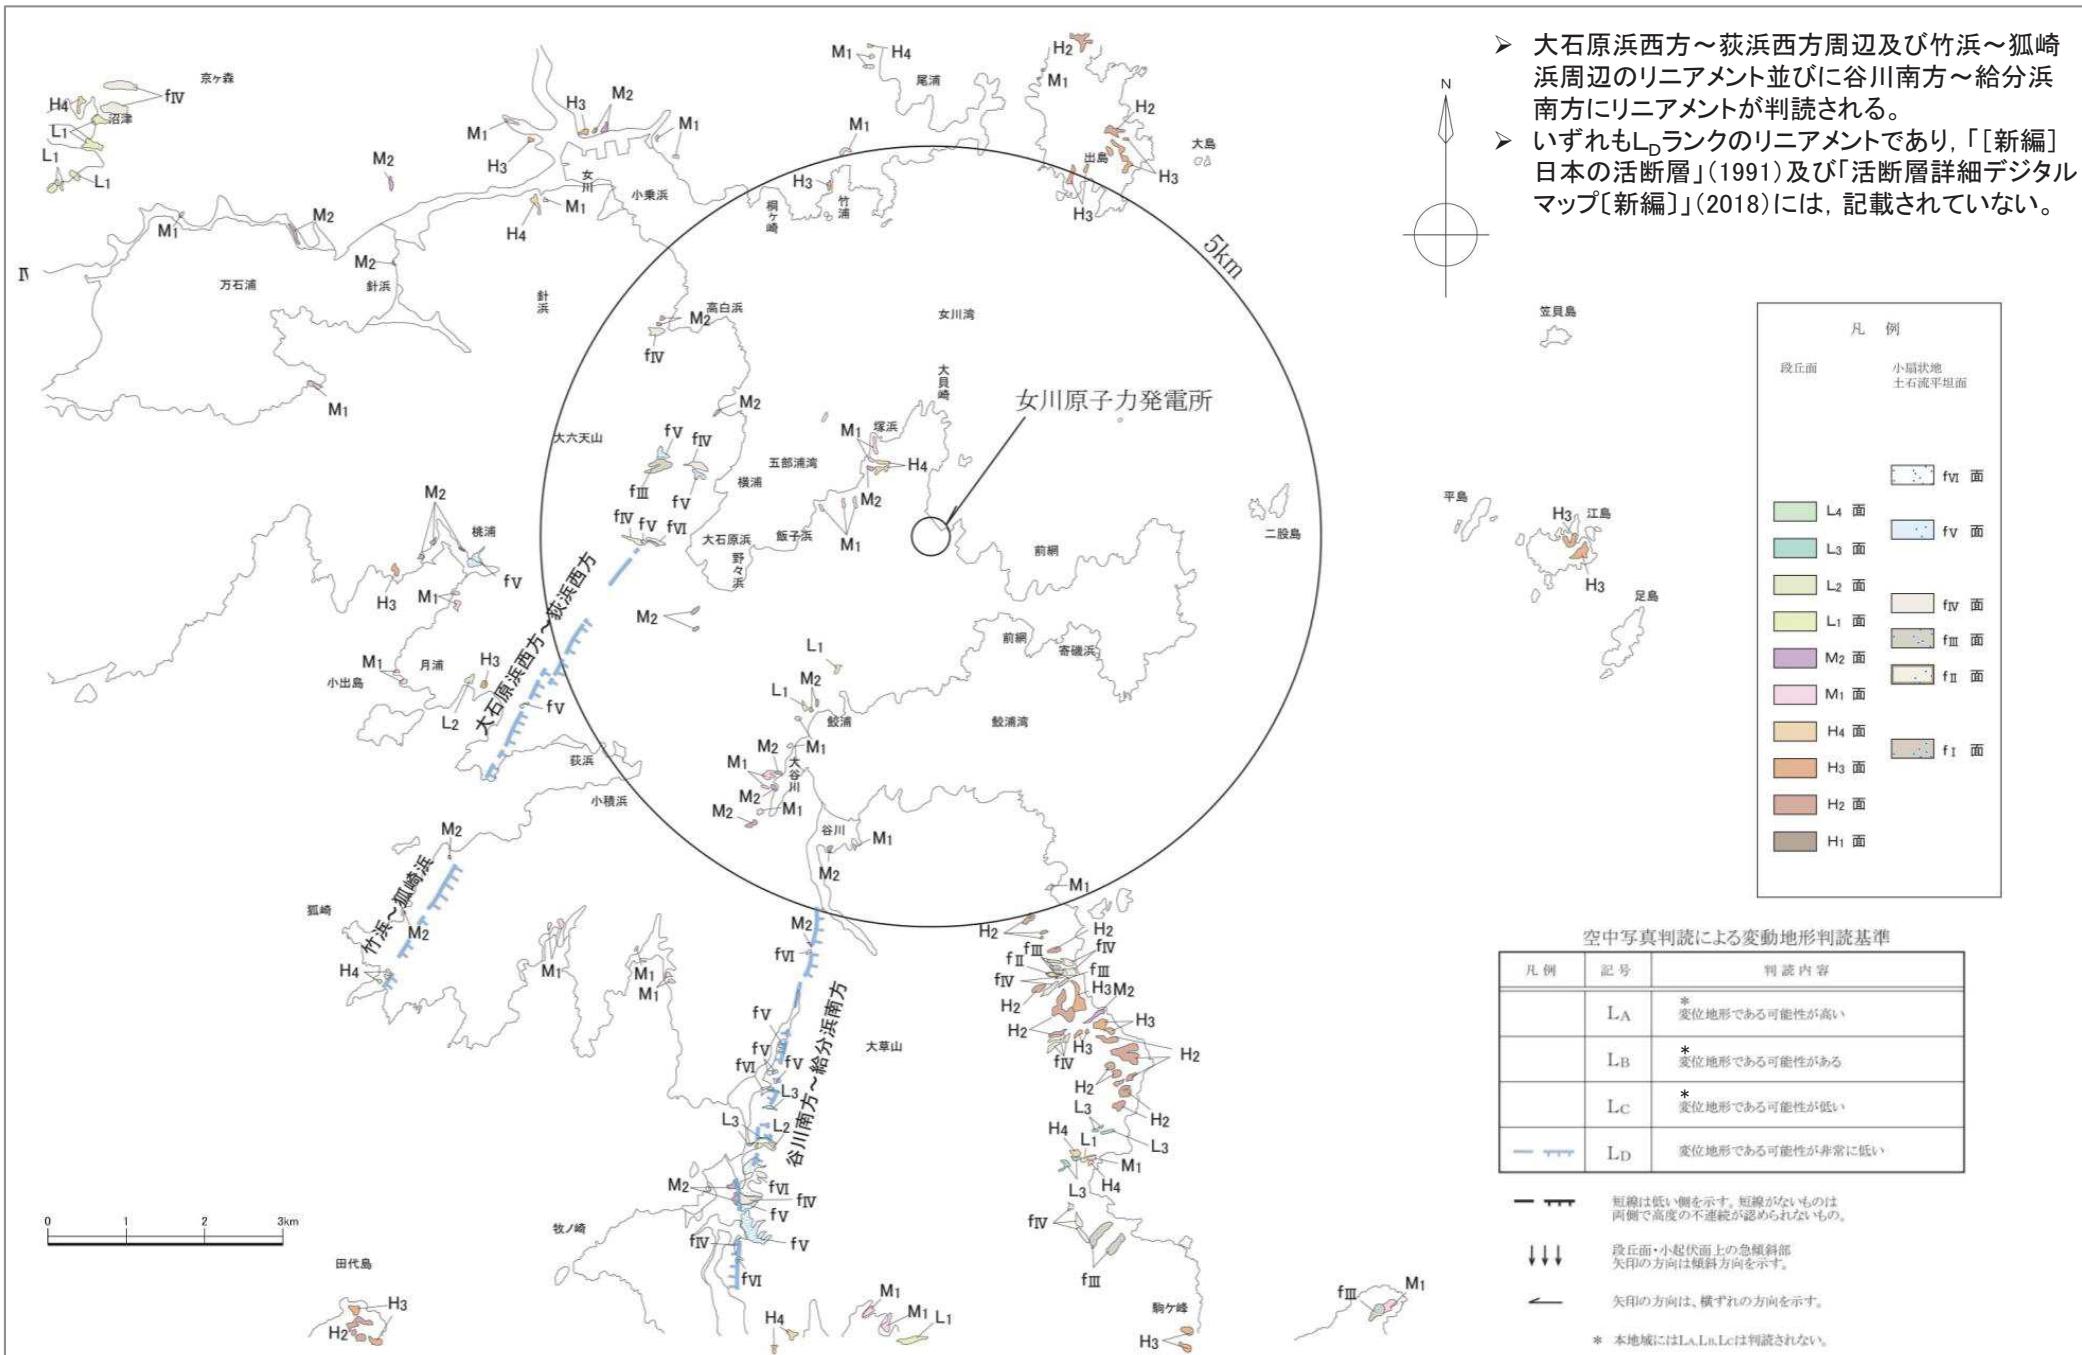


## 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造 【地質層序表】


- 敷地近傍には、主に中・古生界の牡鹿層群及び稻井層群が分布する。

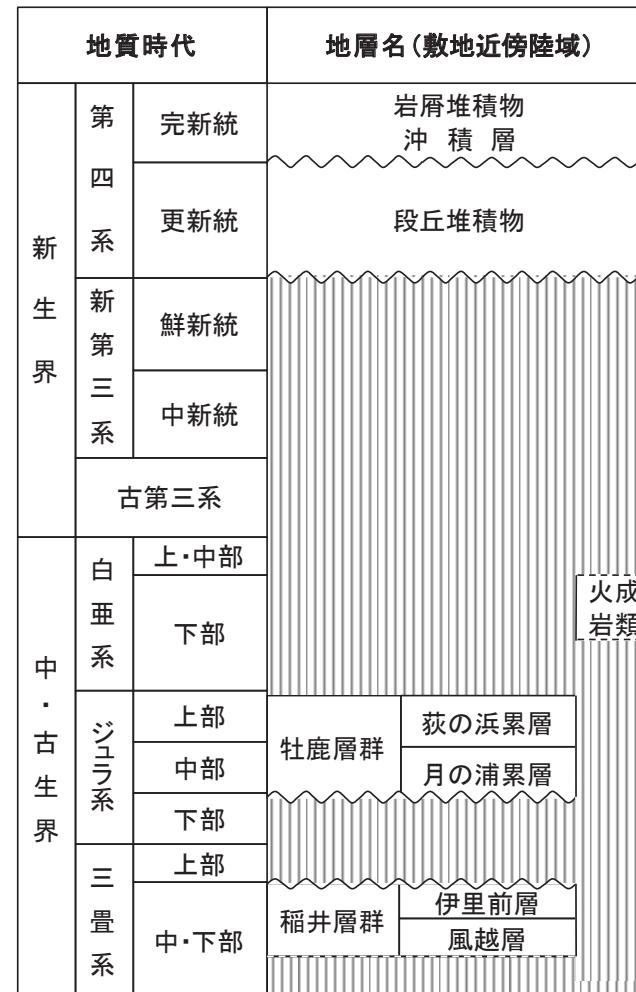

## 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造【地質図】

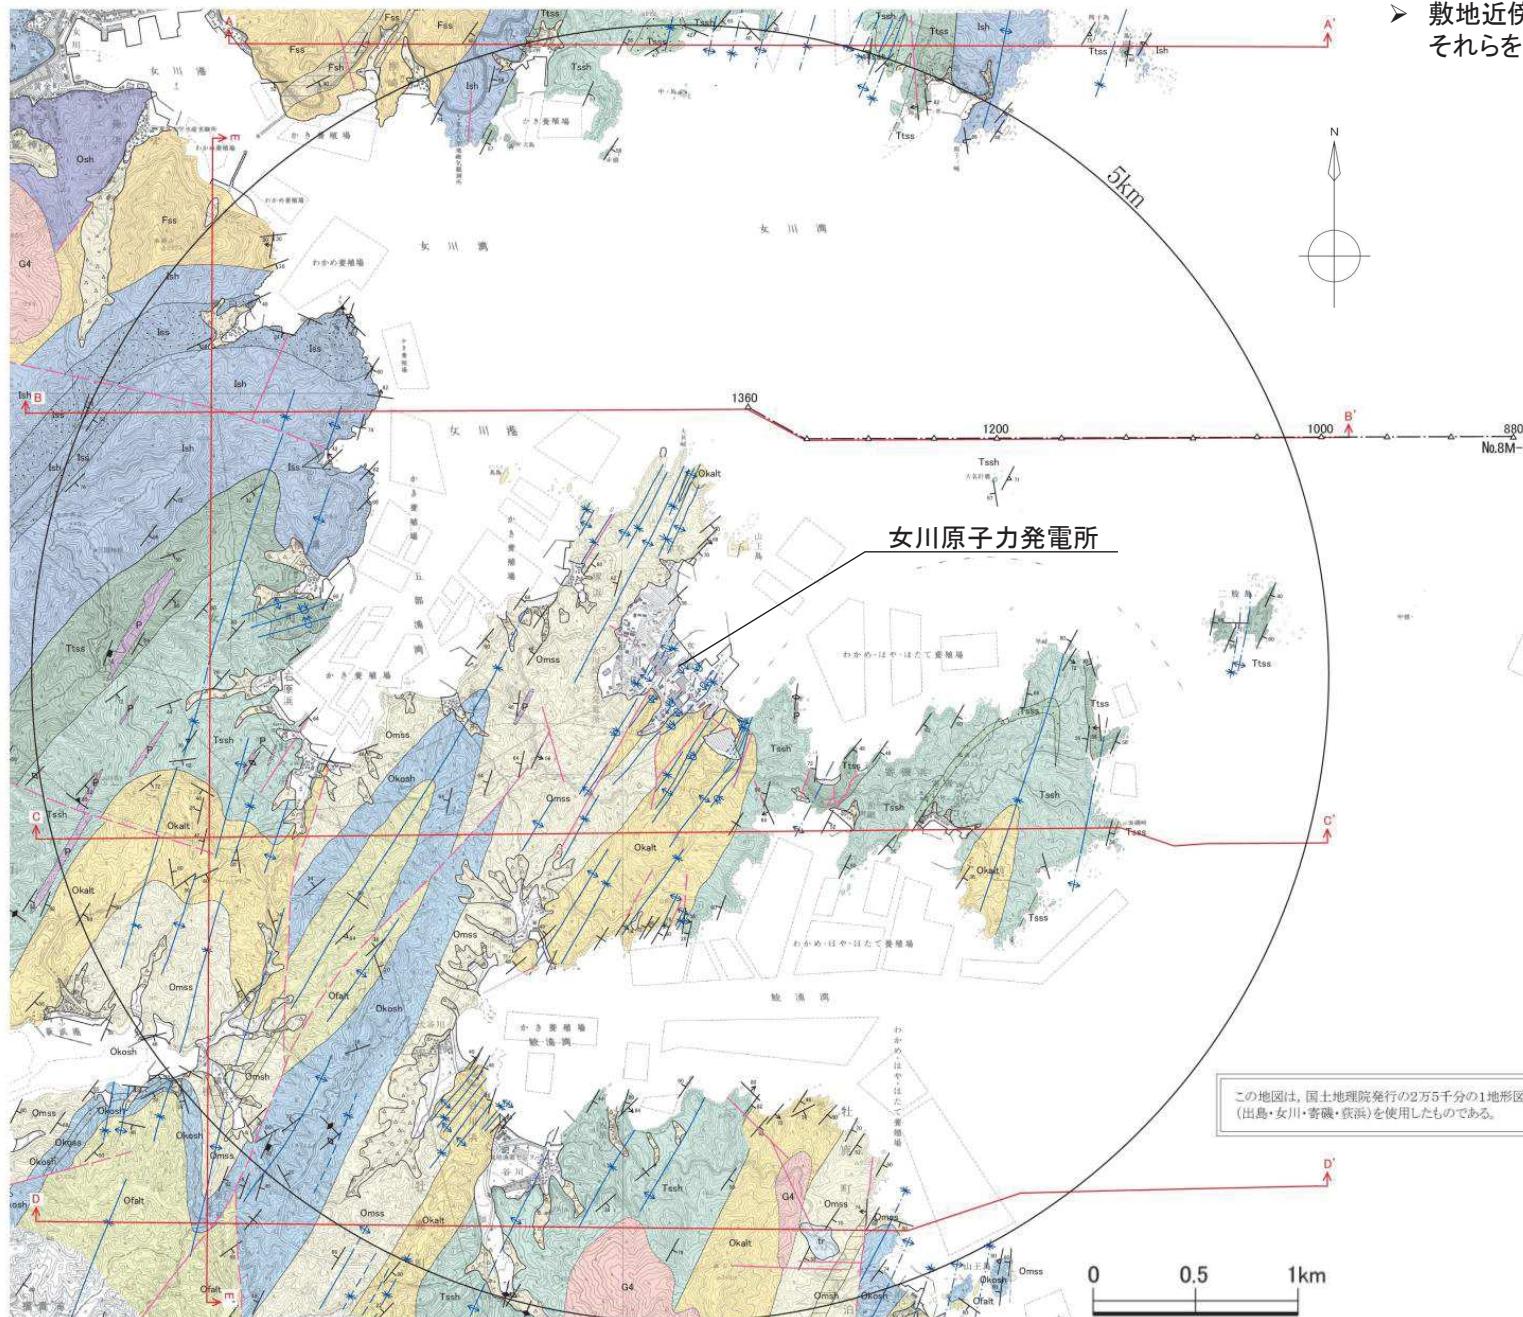

➤ 敷地近傍の陸域には、主として中生界ジュラ系が分布し、それらを不整合に覆って第四系がわずかに分布する。

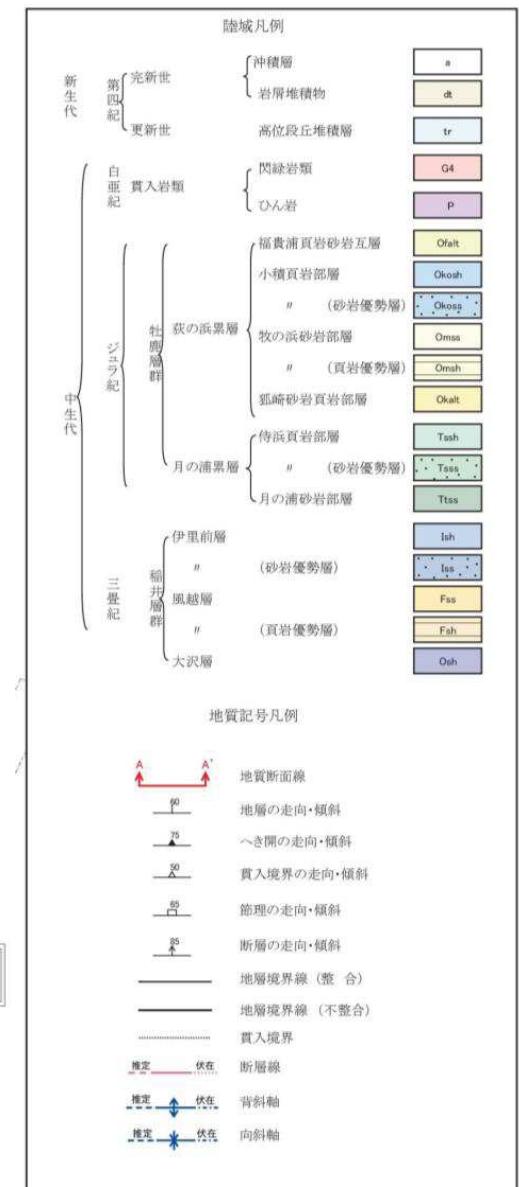

## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 2 敷地近傍陸域の地形、地質・地質構造 【地質断面図】

▶ 敷地近傍の陸域には下位より、主として中生界ジュラ系及び新生界第四系が分布している。





## 【中生界】

下位より、三畠系の稻井層群、ジュラ系の牡鹿層群が分布している。中生界は、主として砂岩、頁岩及び砂岩・頁岩互層からなる。これらの中生界の堆積岩には、中生代白亜紀に併入した閃緑岩やひん岩の貫入岩が多く見られる。

## 【新生界第四系】


中生界を被覆する段丘堆積物、岩屑堆積物及び沖積層が分布するが、分布範囲は狭小である。

▶ 敷地近傍の海域の地層は、敷地周辺海域の地層と同様、音波探査記録の解析から得られた不整合関係を含む記録パターンにより分類した。敷地近傍海域には、下位よりE層、C層、B層及びA層が分布している。

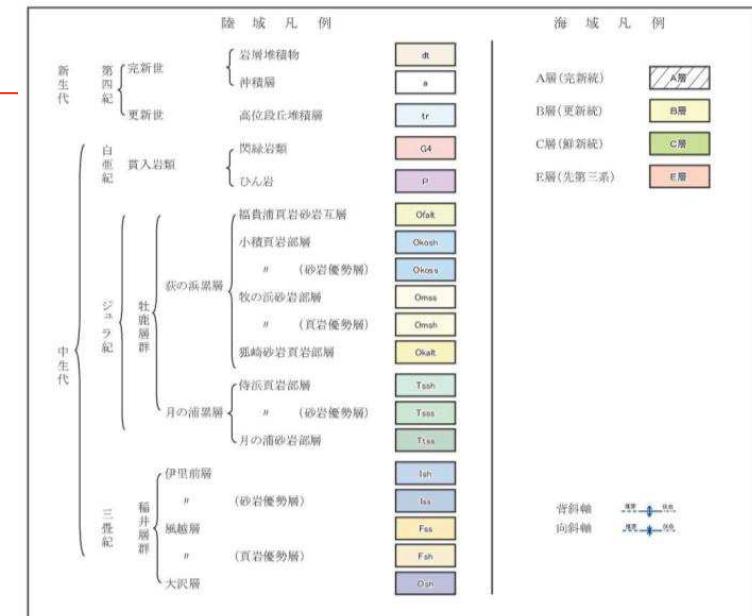


## 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造

## 1. 1. 2 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造【地質構造図】

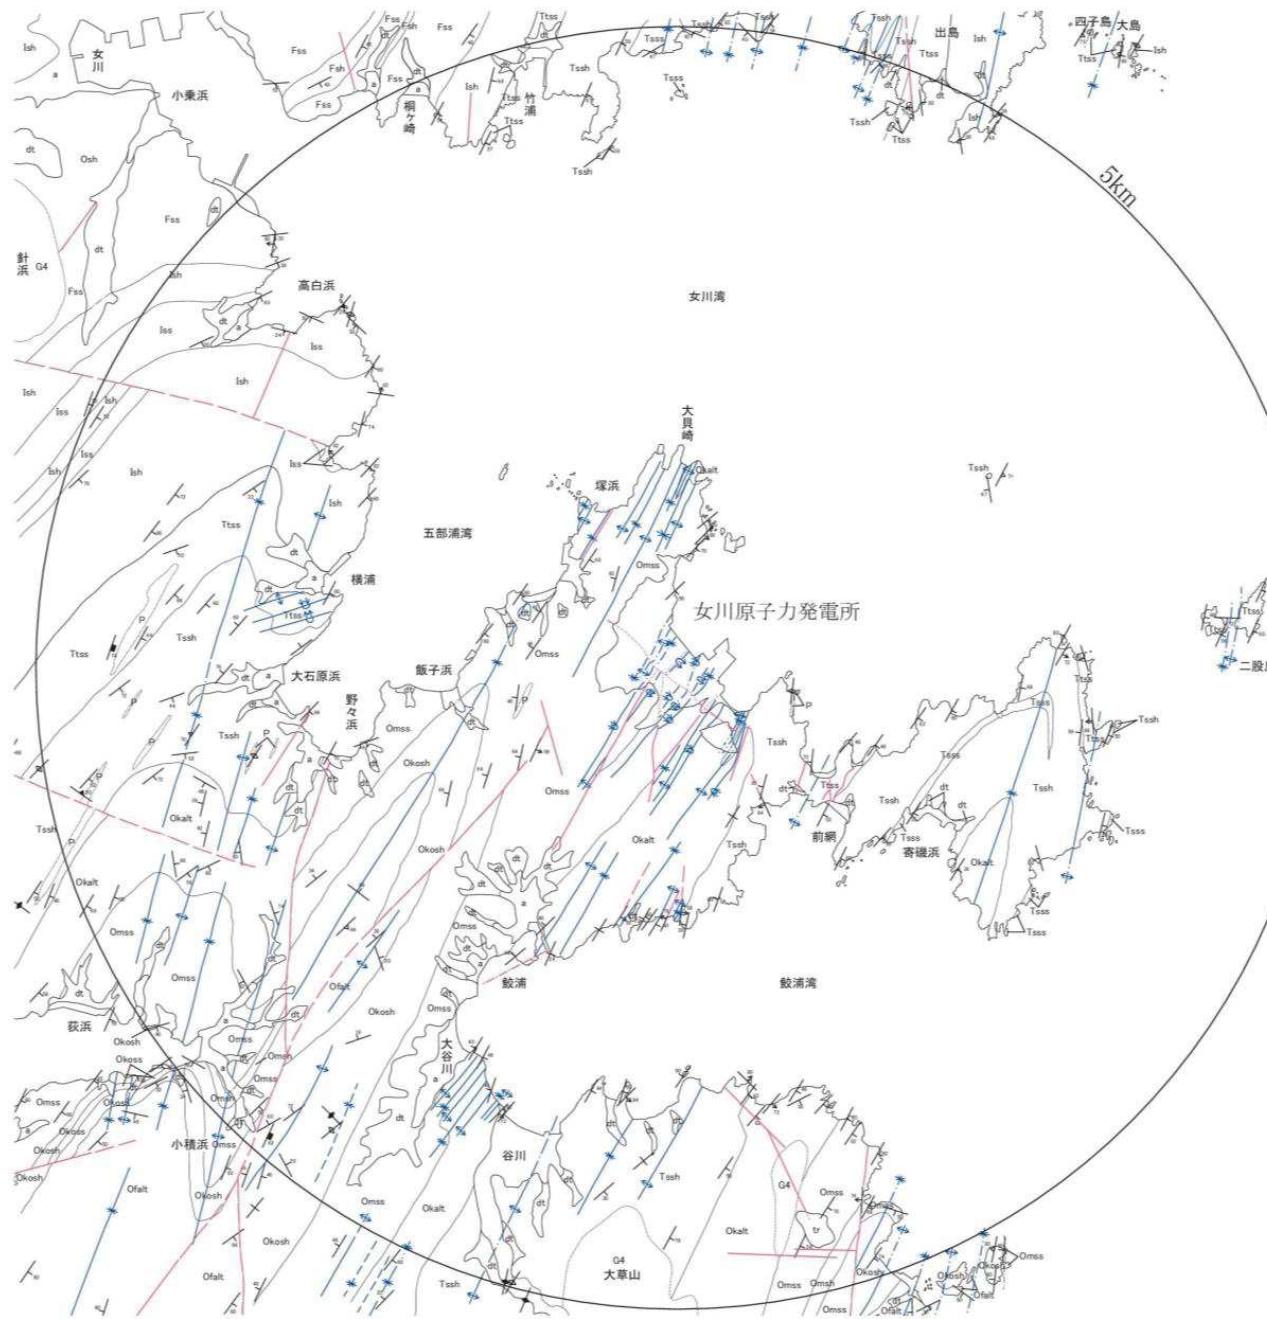

➢ 敷地周辺と同様、NNE-SSW方向の褶曲構造とこれとほぼ平行あるいは斜交する断層によって特徴づけられる。

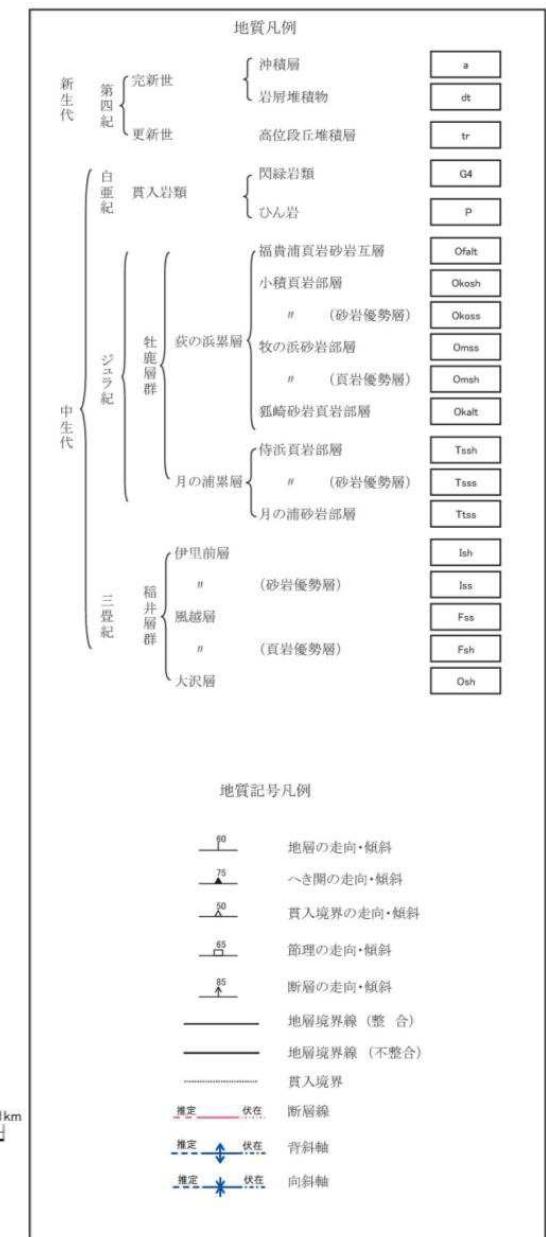



# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

- 
- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
  - 1. 3 個別断層の評価
  - 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要①

- 敷地周辺陸域を対象に実施した文献調査、空中写真判読、地質調査等の結果を踏まえ、「加護坊山一箇岳山断層」とび「旭山撓曲・須江断層」を「震源として考慮する活断層」として評価した。
- また、2003年宮城県中部の地震発生状況を踏まえ、「2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層」についても「震源として考慮する活断層」として評価した。

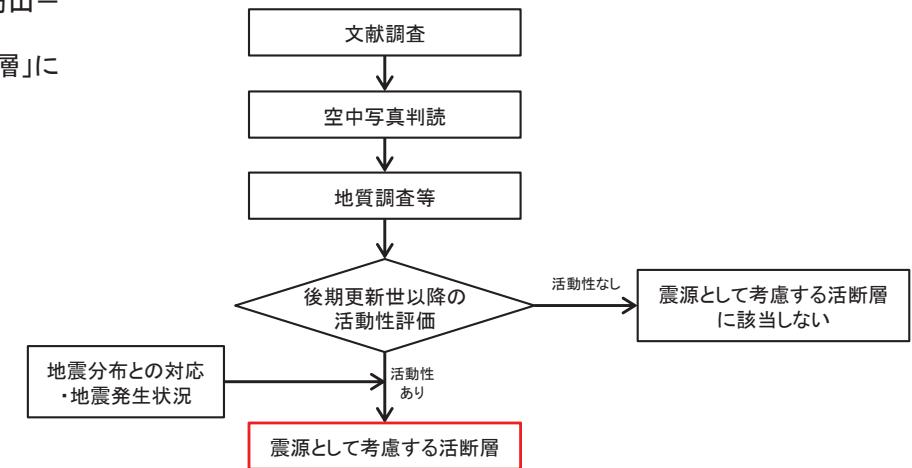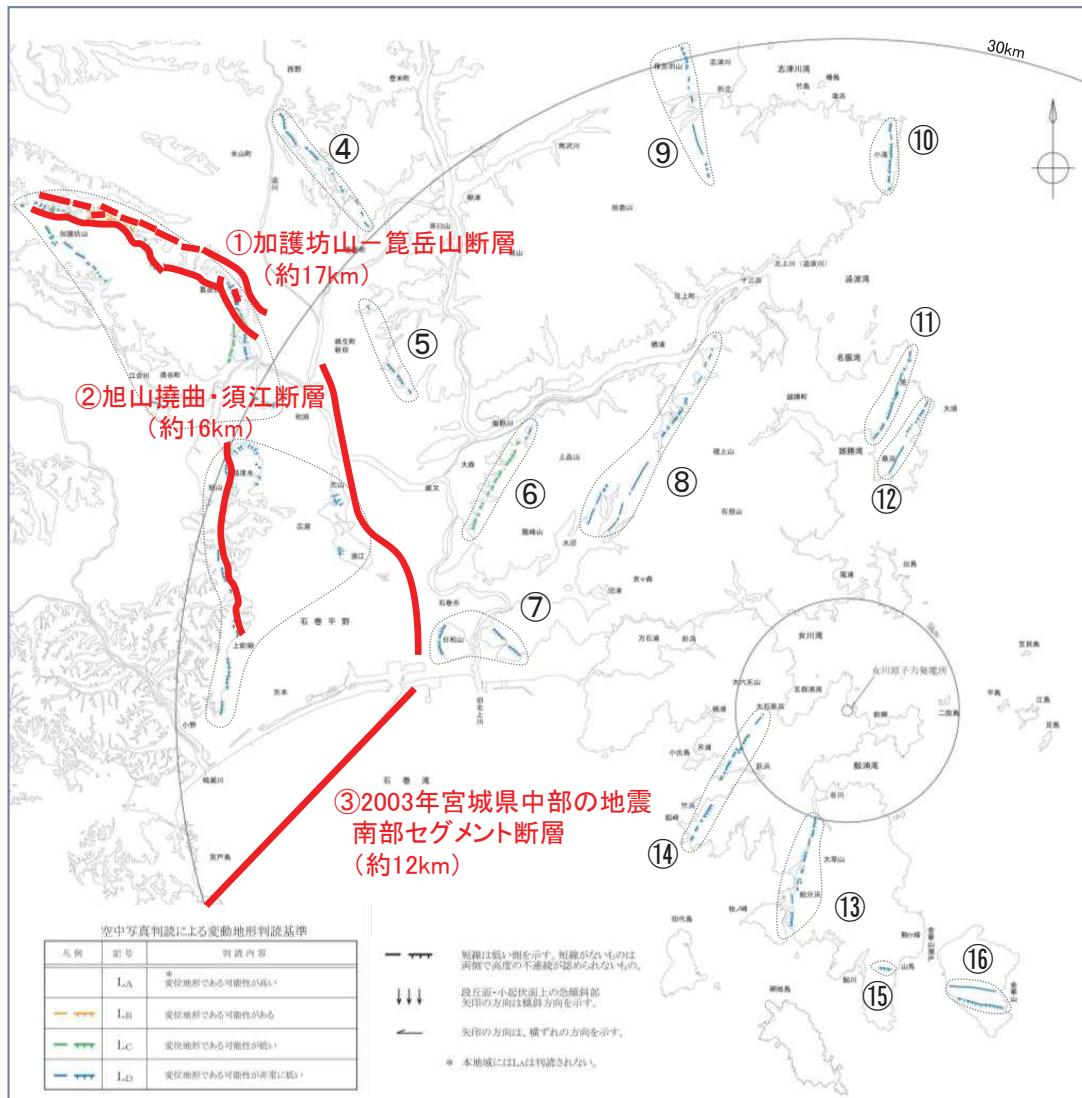

敷地周辺陸域の活断層評価フロー(敷地を中心とする半径約30kmの範囲)

敷地周辺陸域の活断層評価(敷地を中心とする半径約30kmの範囲)

| 断層・リニアメント名                           | 断層長さ  |
|--------------------------------------|-------|
| ① 加護坊山-箇岳山断層                         | 約17km |
| ② 旭山撓曲・須江断層                          | 約16km |
| ③ 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層             | 約12km |
| ④ 大又～平筒沼～長根周辺のリニアメント                 |       |
| ⑤ 西嶺及び峯畠～高屋敷周辺のリニアメント                |       |
| ⑥ 上品山西断層                             |       |
| ⑦ 牧山周辺及び日和山周辺のリニアメント                 |       |
| ⑧ 谷地中～水沼山～内ノ原周辺のリニアメント               |       |
| ⑨ 保呂羽山北東～樅火岐西方周辺のリニアメント              |       |
| ⑩ 寺浜～大指周辺のリニアメント                     |       |
| ⑪ 峠崎南東～寺下周辺のリニアメント                   |       |
| ⑫ 大須～桑浜周辺のリニアメント                     |       |
| ⑬ 谷川南方～給分浜南方のリニアメント                  |       |
| ⑭ 大石原浜西方～荻浜西方周辺<br>及び竹浜～狐崎浜周辺のリニアメント |       |
| ⑮ 山鳥周辺のリニアメント                        |       |
| ⑯ 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント              |       |

「震源として考慮する活断層」として評価する。

「震源として考慮する活断層」には該当しない。  
検討結果の概要是次ページに示す。


## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要① 【判読されたリニアメントの評価】

- 女川原子力発電所の敷地周辺陸域では、空中写真判読により下表に示すリニアメントが判読されるものの、リニアメントに対応する断層は認められないことから、これらのリニアメントは、「震源として考慮する活断層」に該当しないと評価した。
- なお、これらのリニアメントは、変動地形ではなく、主として地層境界を反映した岩質の差に起因する侵食地形、岩盤中に発達する節理、へき開の構造を反映した侵食地形、熱水変質による軟質化を反映した侵食地形、一部で見られる断層破碎帯の脆弱部等を反映した侵食地形、浜堤形成時の海食崖、扇状地面の末端に低崖が判読されたもの等と判断される。


| リニアメント名                         | リニアメント直下の断層の有無 | 地質構造を規制する断層の有無 | リニアメントに対応する断層の有無 | 評価(震源として考慮する活断層) | リニアメントが判読された地形の検討結果                        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ④大又～平筒沼～長根周辺のリニアメント             | 無              | —              | —                | 該当しない            | 発達する節理及びやや軟質な鮮新統を反映した侵食地形。                 |
| ⑤西嶺及び峯畠～高屋敷周辺のリニアメント            | 無              | —              | —                | 該当しない            | 発達する節理及びやや軟質な鮮新統を反映した侵食地形。                 |
| ⑥上品山西断層                         | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及び発達する節理を反映した侵食地形。                   |
| ⑦牧山周辺及び日和山周辺のリニアメント             | 無              | —              | —                | 該当しない            | 発達する節理・へき開を反映した侵食地形及び浜堤形成時の海食崖。            |
| ⑧谷地中～水沼山～内ノ原周辺のリニアメント           | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及び発達する節理・へき開を反映した侵食地形、一部は扇状地面の末端の低崖。 |
| ⑨保呂羽山北東～桶火峠西方周辺のリニアメント          | 有              | 有              | 無                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及び発達する節理・へき開を反映した侵食地形。               |
| ⑩寺浜～大指周辺のリニアメント                 | 有              | 無              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差を反映した侵食地形。                           |
| ⑪岬崎南東～寺下周辺のリニアメント               | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及び発達するへき開を反映した侵食地形。                  |
| ⑫大須～桑浜周辺のリニアメント                 | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差を反映した侵食地形。                           |
| ⑬谷川南方～給分浜南方のリニアメント              | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及びやや軟質な未区分鮮新統を反映した侵食地形。              |
| ⑭大石原浜西方～荻浜西方周辺及び竹浜～狐崎浜周辺のリニアメント | 無              | —              | —                | 該当しない            | 岩質の硬軟差及び発達するへき開を反映した侵食地形。                  |
| ⑮山鳥周辺のリニアメント                    | 無              | —              | —                | 該当しない            | 熱水変質による硬軟差を反映した侵食地形。                       |
| ⑯金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント          | 無              | —              | —                | 該当しない            | 発達する節理を反映した侵食地形。                           |

-: 検討不要

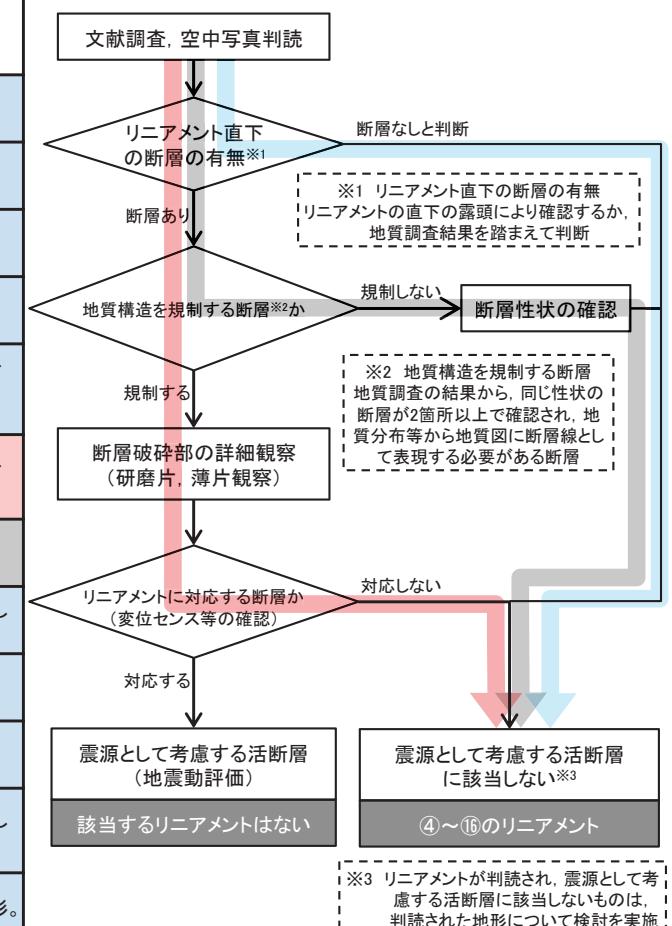

空中写真判読によりリニアメントが認められる場合のフロー

## 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要②

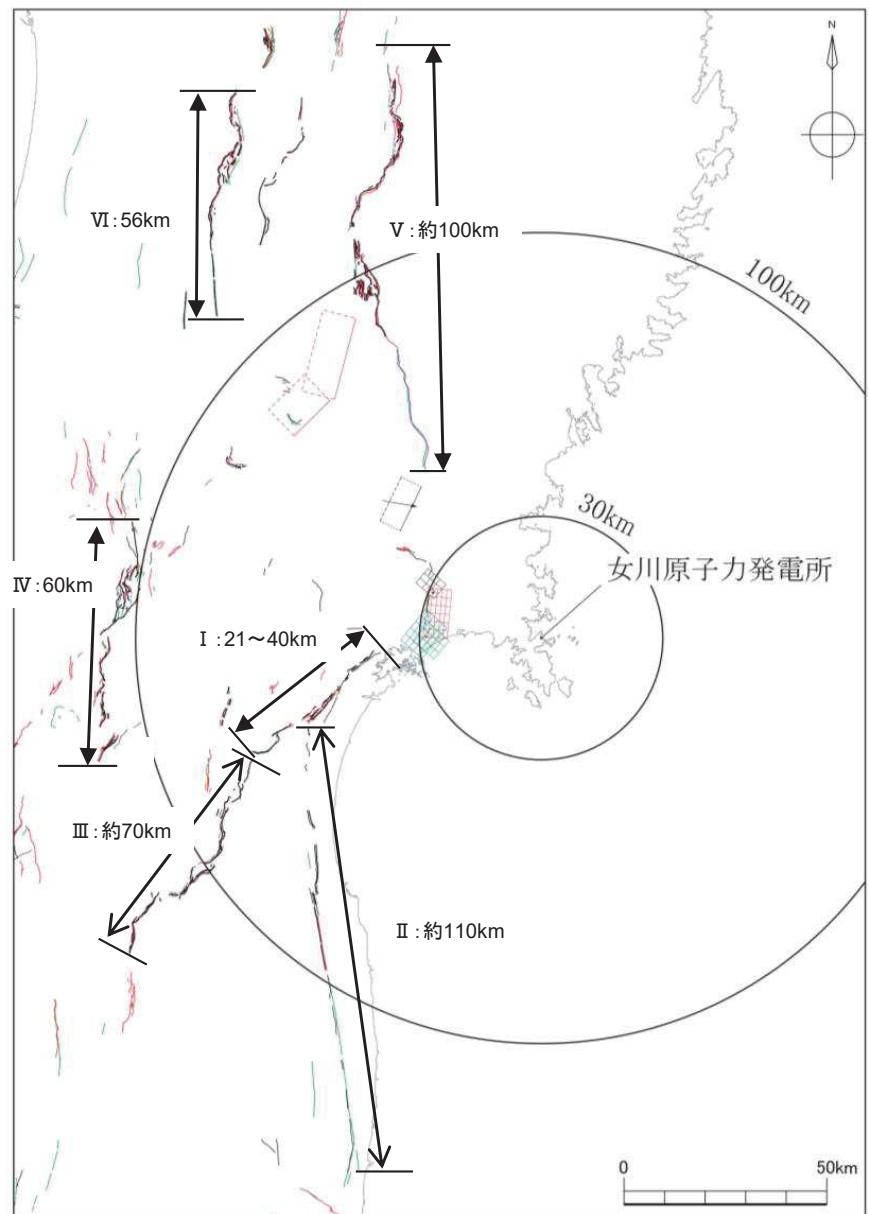

- 文献調査の結果から、敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な断層及び歴史地震は、下表のとおりであり、これらの断層について後期更新世以降の活動性を考慮する。
  - 「Ⅱ 双葉断層」及び「Ⅲ 福島盆地西縁断層帯」に関する「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)における記載状況の詳細(※2)については巻末の参考資料を参照。
  - 「Ⅴ 北上低地西縁断層帯」に関する「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)における記載状況の詳細(※2)については「3. 1」を参照。


敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な断層

| No. | 断層名         | 断層長さ(km)                                           |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
|     |             | ※1 地震調査研究推進本部(2006)<br>※2 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018) |
| I   | 長町－利府線断層帯   | 21～40※1,2                                          |
| II  | 双葉断層        | 約110※2                                             |
| III | 福島盆地西縁断層帯   | 約70※2                                              |
| IV  | 山形盆地断層帯     | 60※1                                               |
| V   | 北上低地西縁断層帯※3 | 約100※2                                             |
| VI  | 横手盆地東縁断層帯   | 56※1                                               |

※3 楠原ほか(2016)による一関-石越撓曲を含む

敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な歴史地震

| 地震名            | 地震規模(M) |
|----------------|---------|
| 1962年宮城県北部地震   | 6.5     |
| 2008年岩手・宮城内陸地震 | 7.2     |

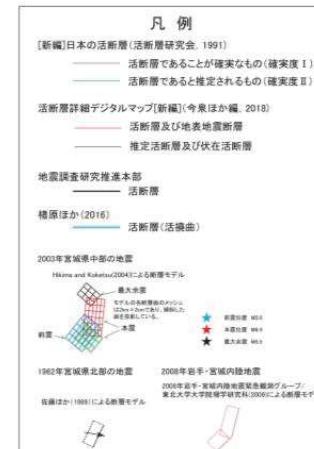


# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

---

- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
- 1. 2 敷地近傍陸域の活断層評価の概要
- 1. 3 個別断層の評価
  - 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層
  - 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層
  - 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層
  - 1. 3. 4 上品山西断層
- 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【文献調査】

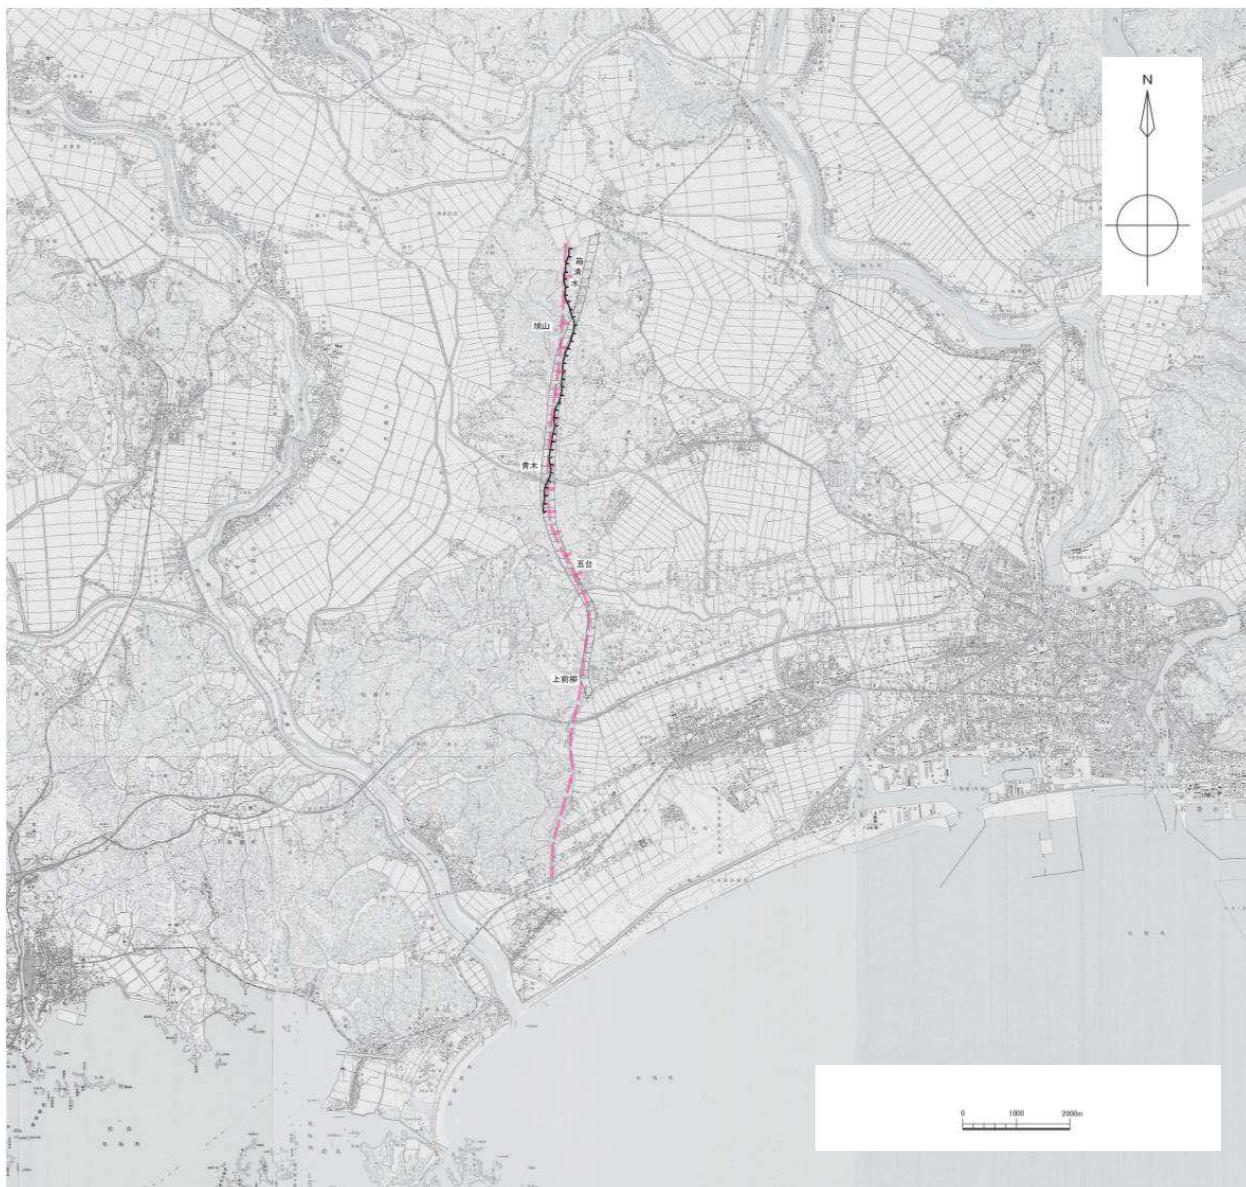

#### 【文献調査結果】



- 石井ほか(1982)は、旭山撓曲を挟んで、中位段丘形成時より古い時代に形成された定高性を示す丘陵地形に20mの高度差を生じているとし、変位速度がC級あるいはかろうじてB級に達する程度であるとしている。
- 「[新編]日本の活断層」(1991)によれば、旭山東麓付近から東松島市旧矢本町五台付近に至る長さ約8kmの区間に確実度Ⅱ、活動度B～C、さらに、その北方及び南方延長において確実度Ⅲと記載されている。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)によれば、長さ約6kmの推定断層が記載されている。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)では加護坊山—笠岳山断層と合わせて、加護坊山—旭山断層帯としている。
- Kato et al.(2004, 2006)は、反射法地震探査結果に基づき旭山撓曲及び須江断層を示し、須江断層は、断层面の深部への延長が2003年宮城県中部の地震の余震から想定される震源断層にほぼ一致することから、震源断層の地表延長部に相当する可能性が高いとしている。

#### 凡例

|  |                |                                       |
|--|----------------|---------------------------------------|
|  | 旭山撓曲           | 石井ほか(1982)による撓曲範囲                     |
|  | 確実度Ⅱ           | [新編]日本の活断層(活断層研究会,1991)による記載          |
|  | 確実度Ⅲ           |                                       |
|  | 断層崖<br>(推定活断層) | 活断層詳細デジタルマップ[新編]<br>(今泉ほか編,2018)による記載 |


この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(飯野川・涌谷・小牛田・鹿島台・広瀬・石巻・渡波・小野・松島)を使用したものである。

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【変動地形学的調査:空中写真判読図】

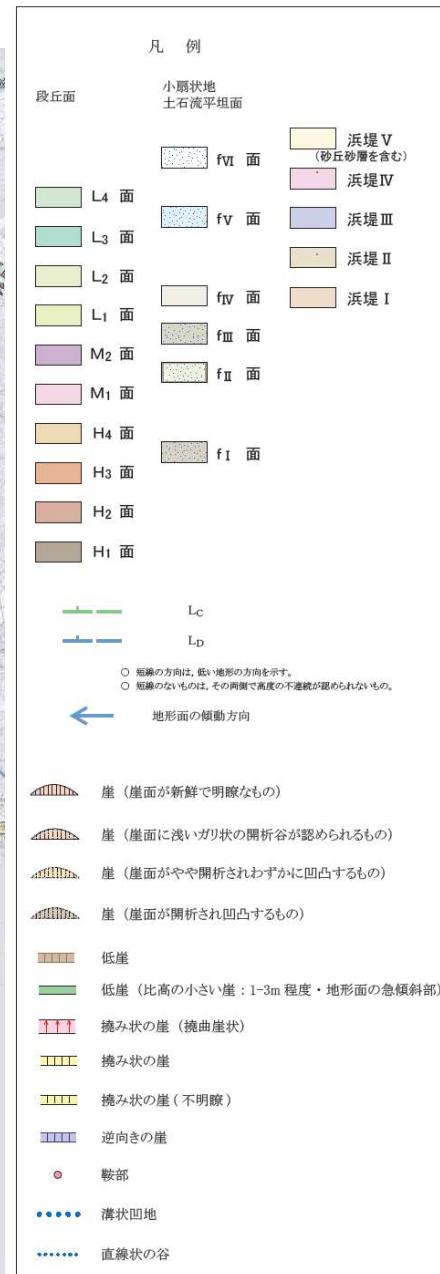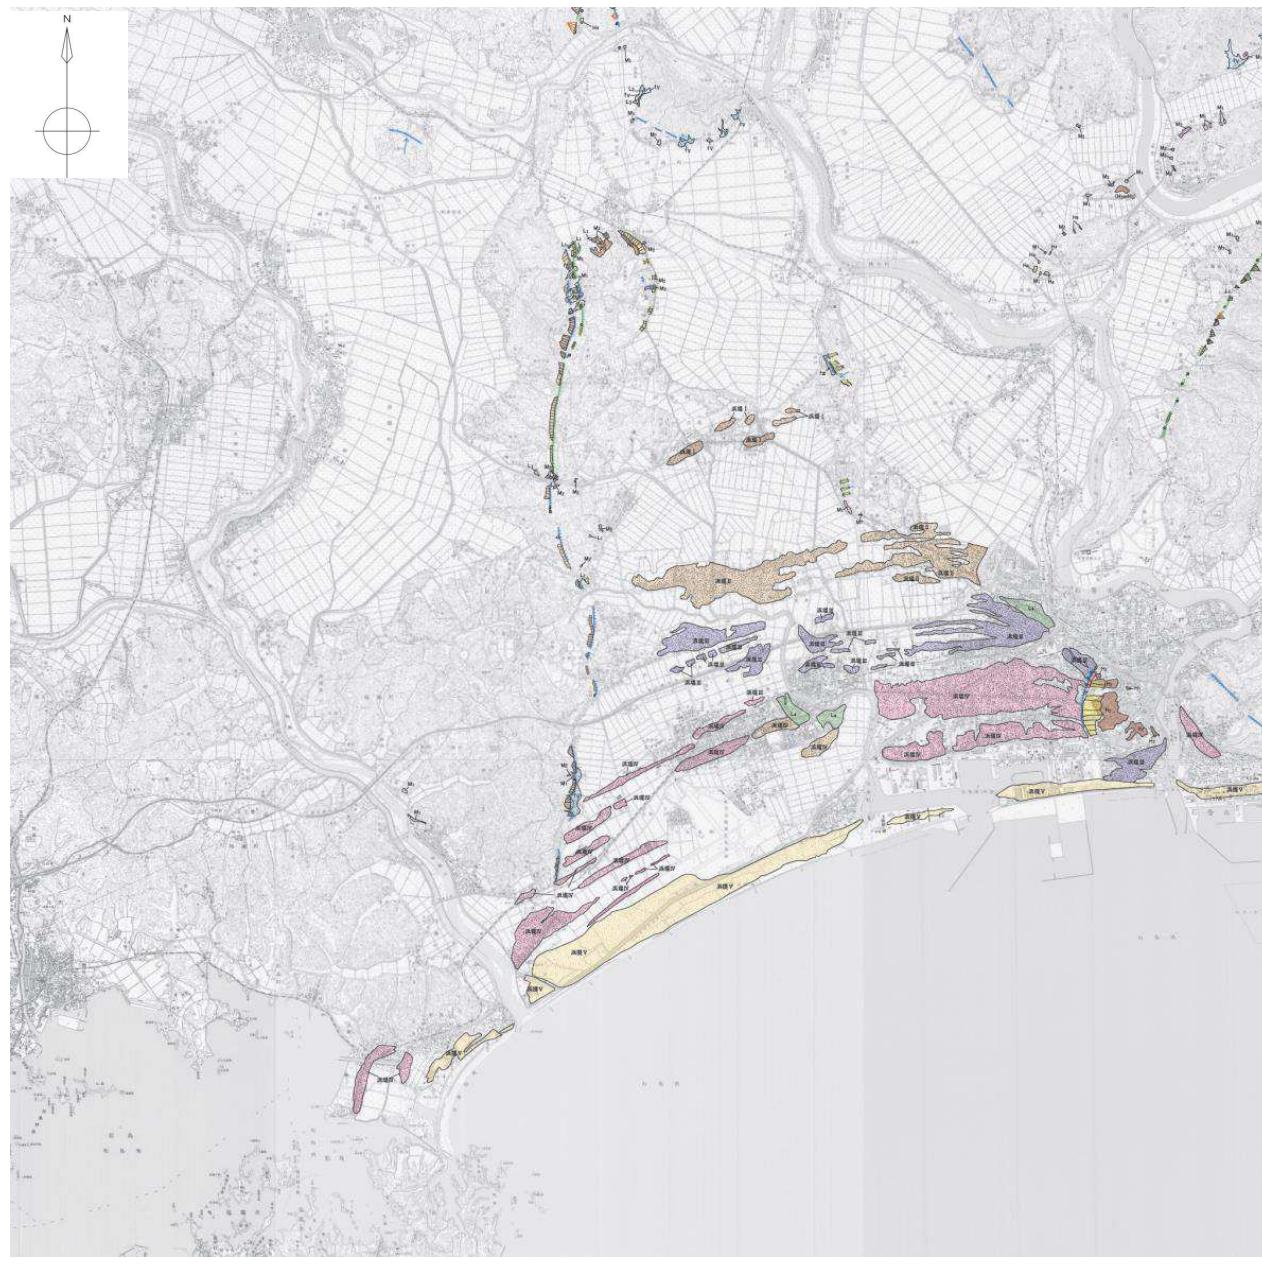

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(飯野川・涌谷・小牛田・鹿島台・広瀬・石巻・渡波・小野・松島)を使用したものである。

### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層【地表地質調査:地質図】

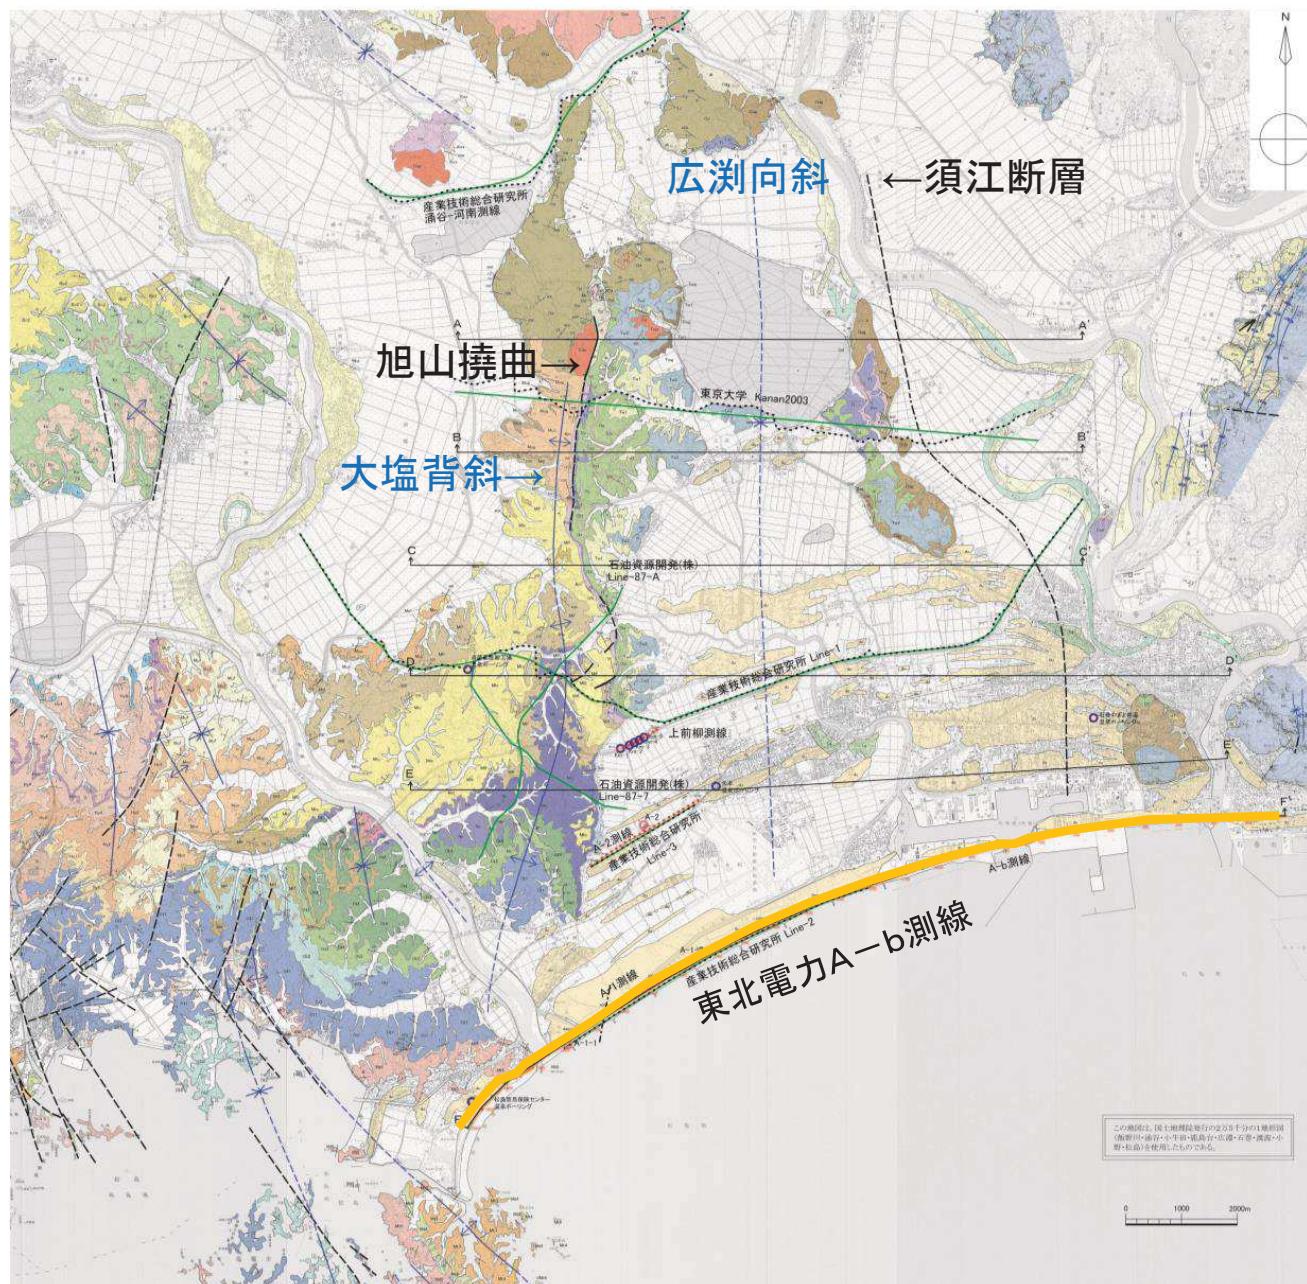


#### 【構成する主な地層】


- 中新統(追戸層, 三ツ谷層等), 鮮新統(仙台層群)が分布している。
- 大塩背斜, 広瀬向斜が認められる。
- 旭山撓曲は, 中新統と鮮新統の境界付近で地層が急傾斜し, 一部で断層化している南北の帯状部に認められる。
- 須江断層は反射法地震探査結果(Kato et al., 2004, 2006 等)により確認されている。





### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層【地表地質調査:地質断面図】

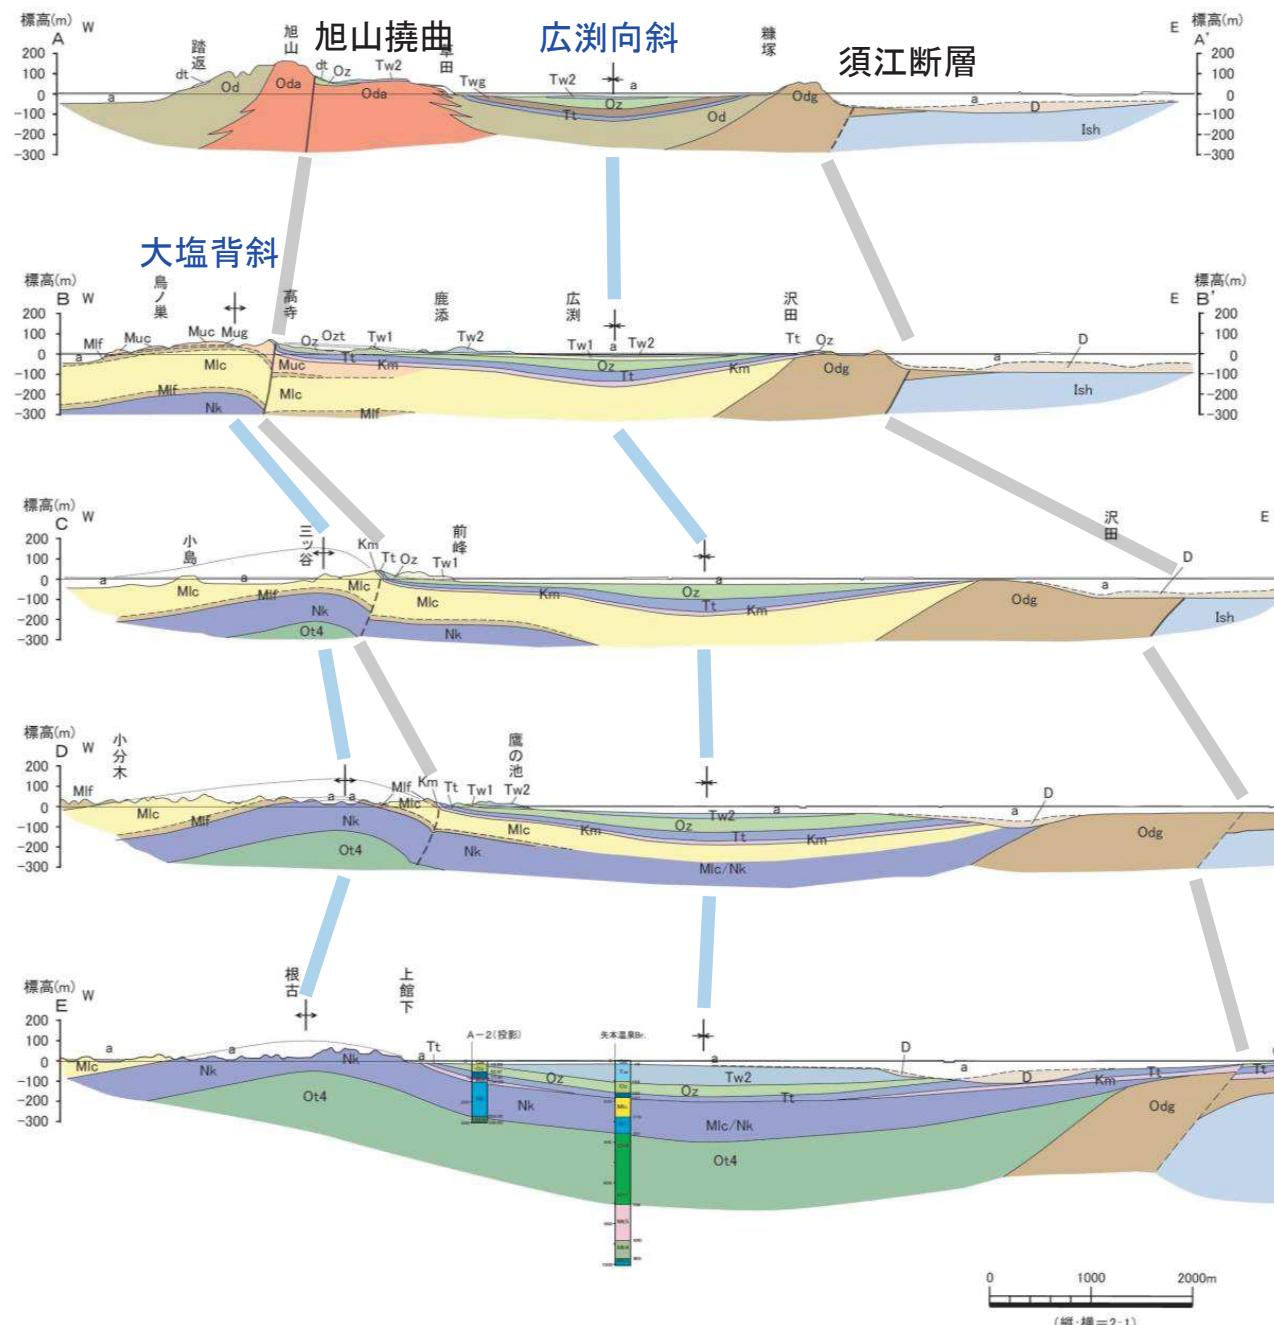

- 旭山撓曲及び須江断層は、大塩背斜に並行する。
- 旭山撓曲は南方ほど緩傾斜であり、さらにその南部では撓曲構造は認められない。

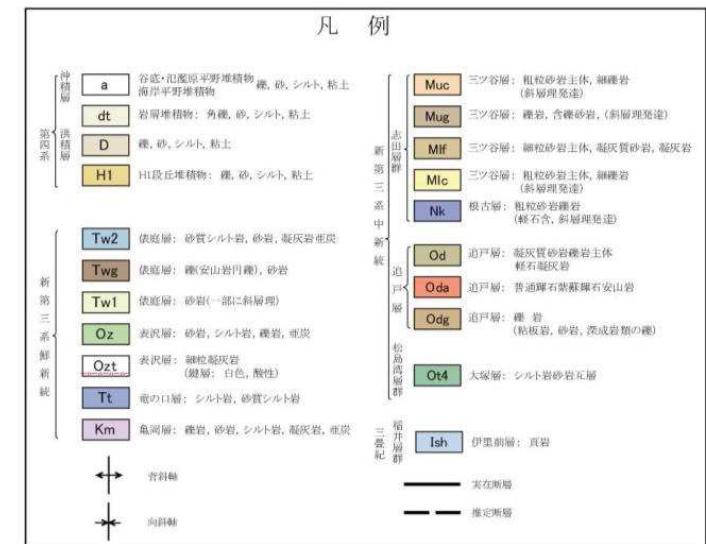


### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【地表地質調査: 地質構造図】

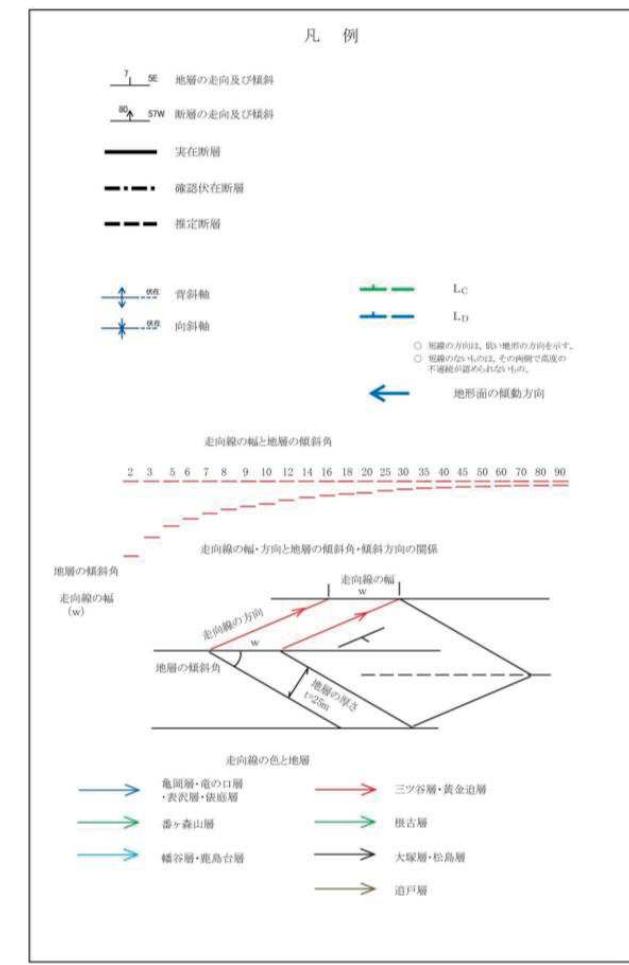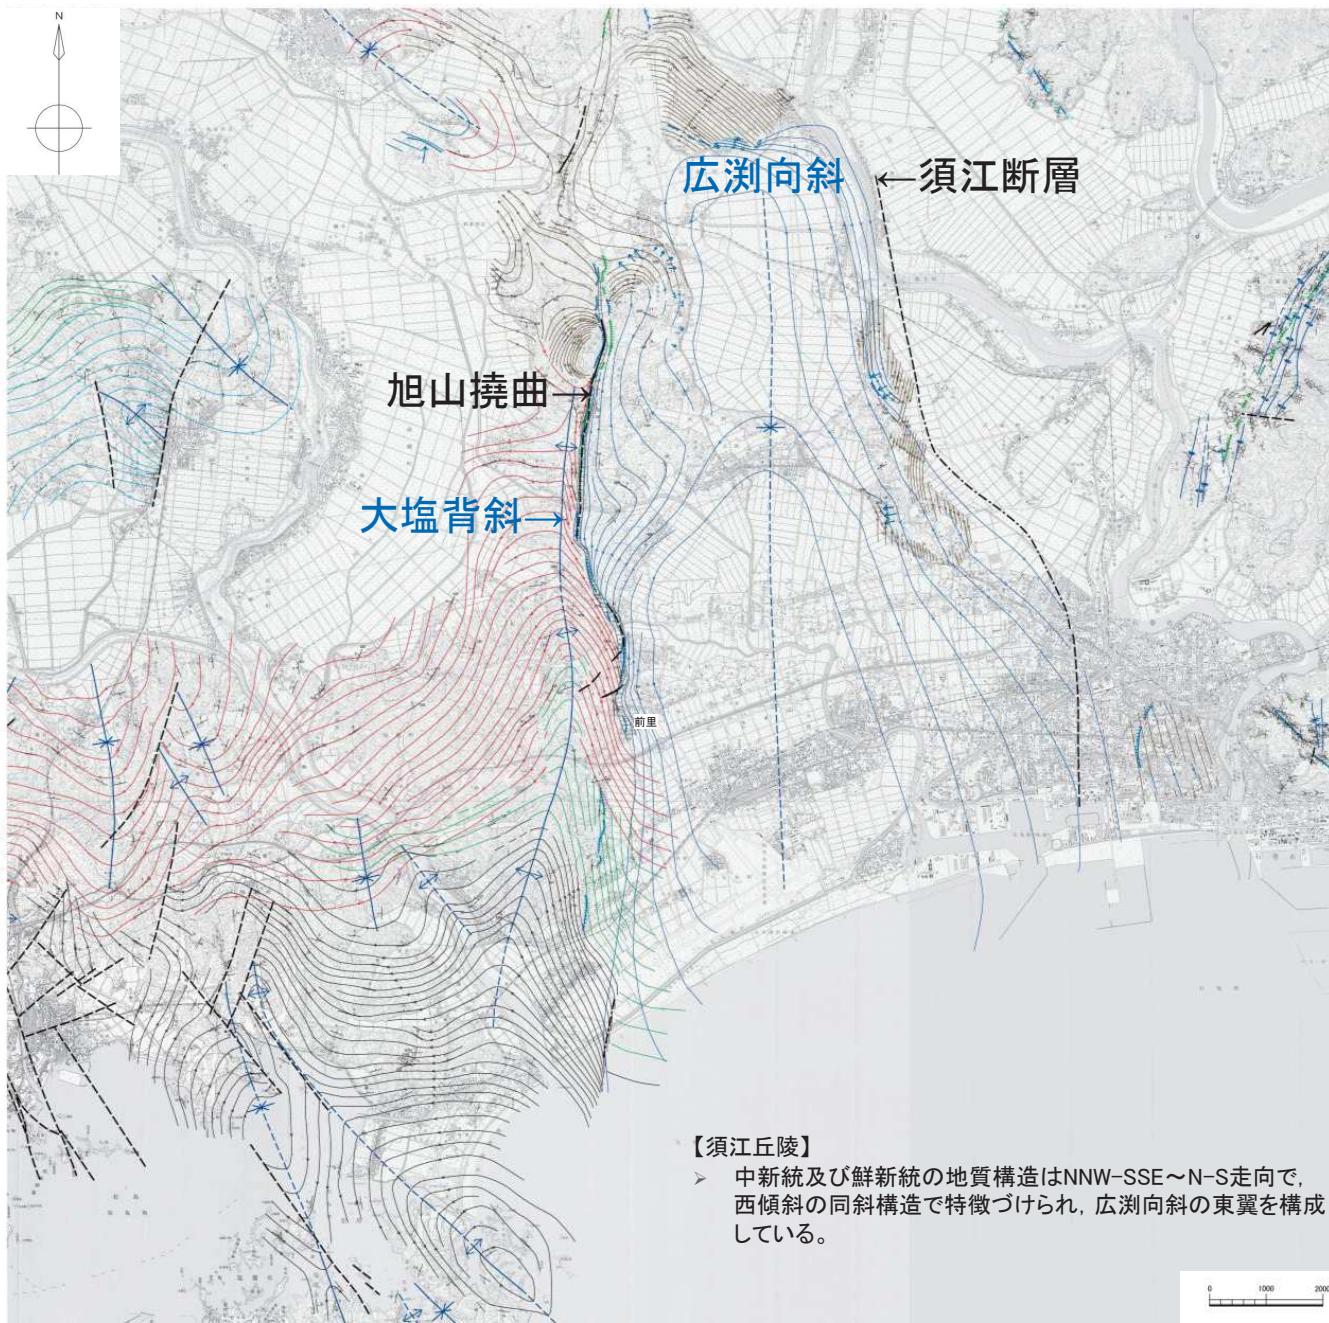


この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(飯野川・涌谷・小牛田・鹿島台・広瀬・石巻・渡波・小野・松島)を使用したものである。

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【地下地質構造調査:調査位置図】

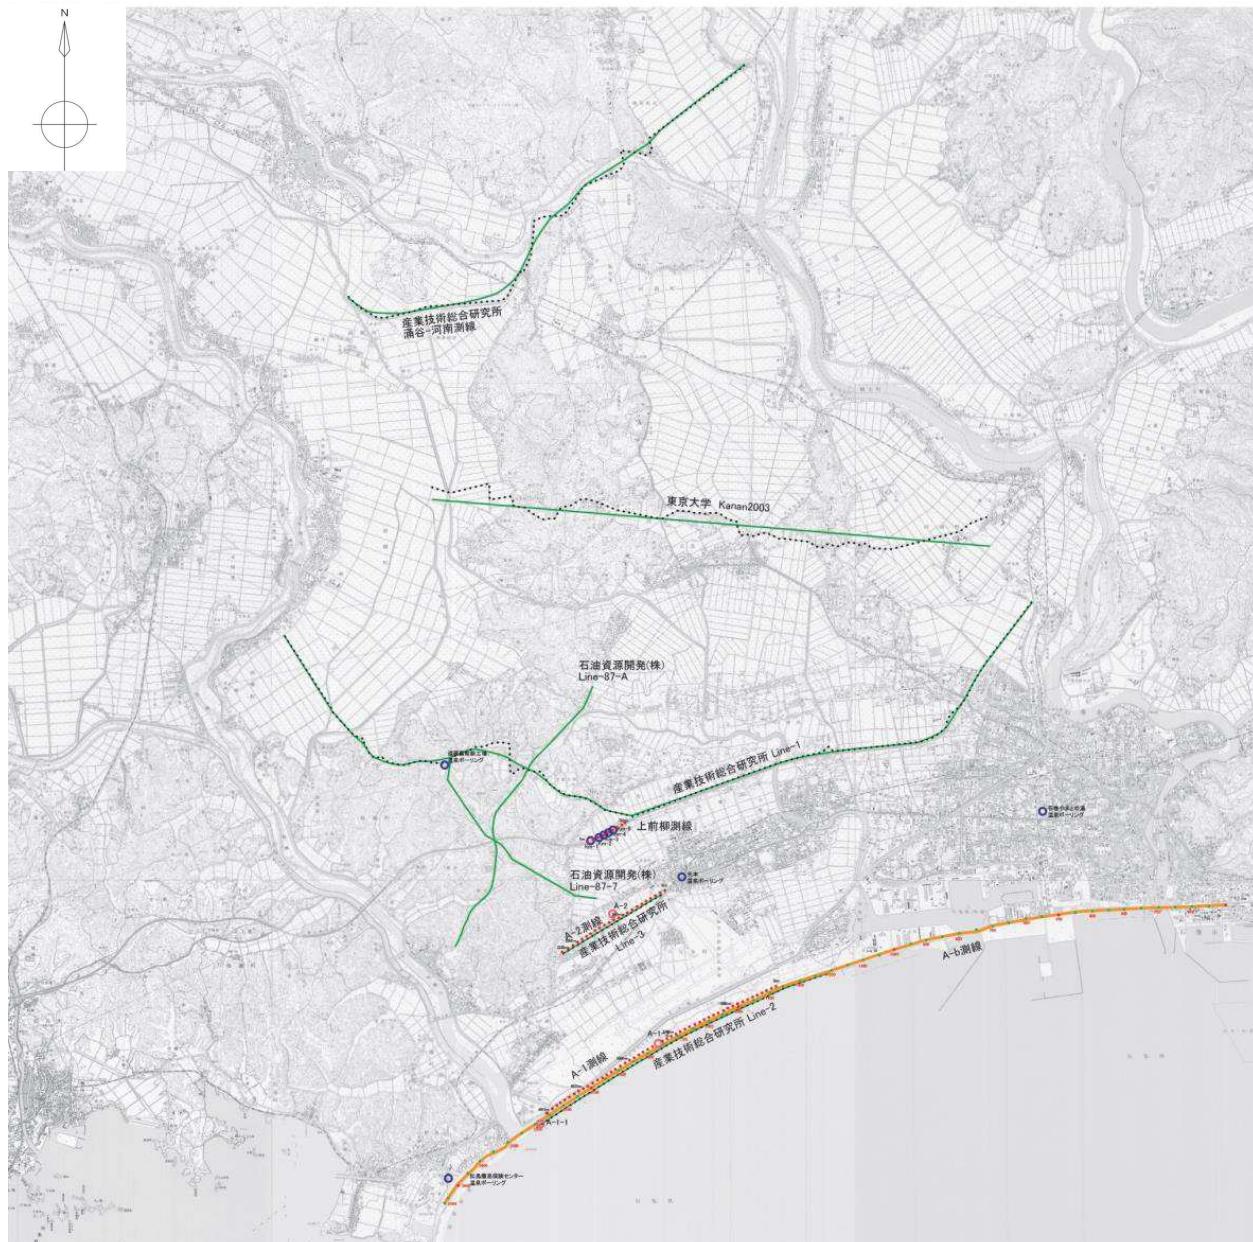

旭山丘陵及び周辺地域の地下地質構造を把握するため、実施した調査及び用いた他機関の調査は下表のとおりである。





| 調査項目    | 内容                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浅部探査    | A-1測線, A-2測線                                                                                                                                                            |
| 深部探査    | A-b測線                                                                                                                                                                   |
| ボーリング調査 | 2箇所:A-b測線(A-1測線含む)上<br>1箇所:A-2測線上                                                                                                                                       |
| 他機関の調査  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・Kato et al. (2004,2006): 東京大学Kanan2003</li> <li>・産業技術総合研究所(2004)</li> <li>・石油資源開発による反射法地震探査結果</li> <li>・既往温泉ボーリングデータ</li> </ul> |

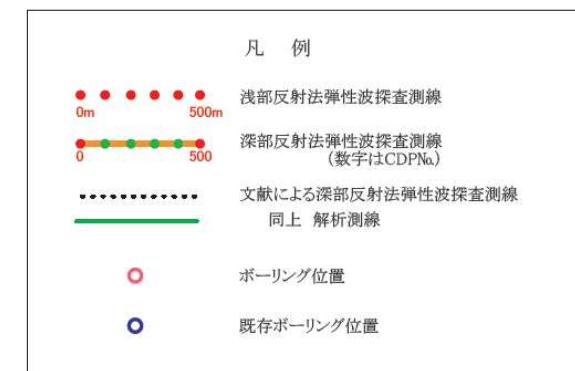


この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(飯野川・涌谷・小牛田・鹿島台・広瀬・石巻・渡波・小野・松島)を使用したものである。

0 1000 2000m


### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲①】

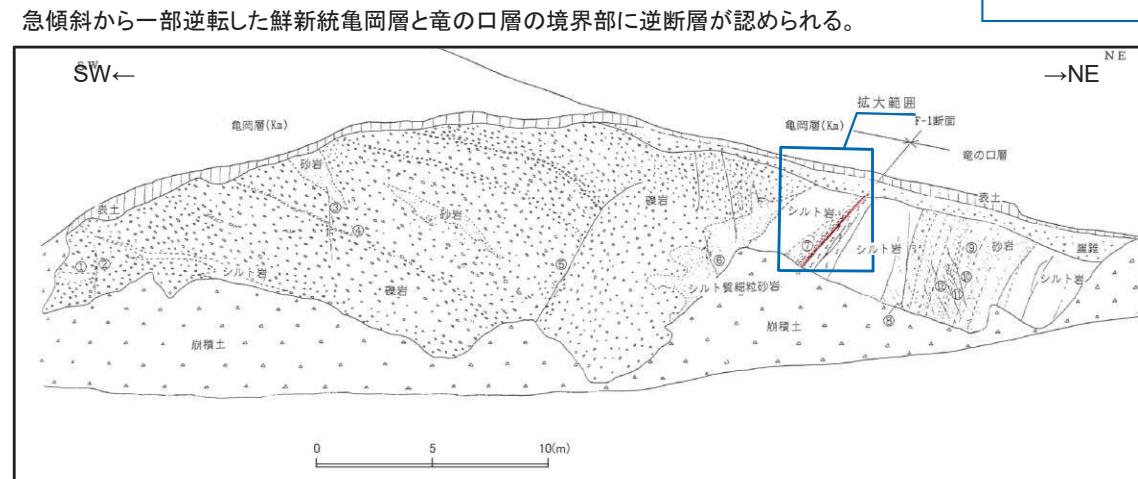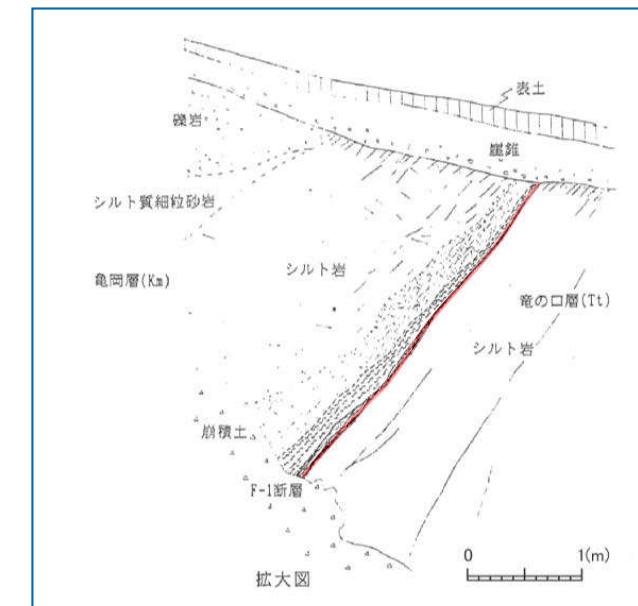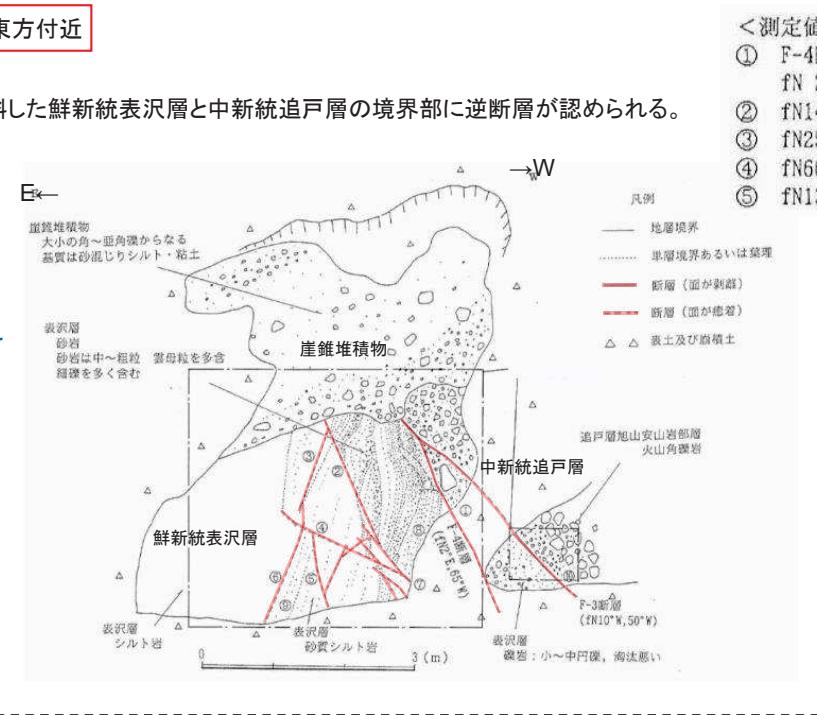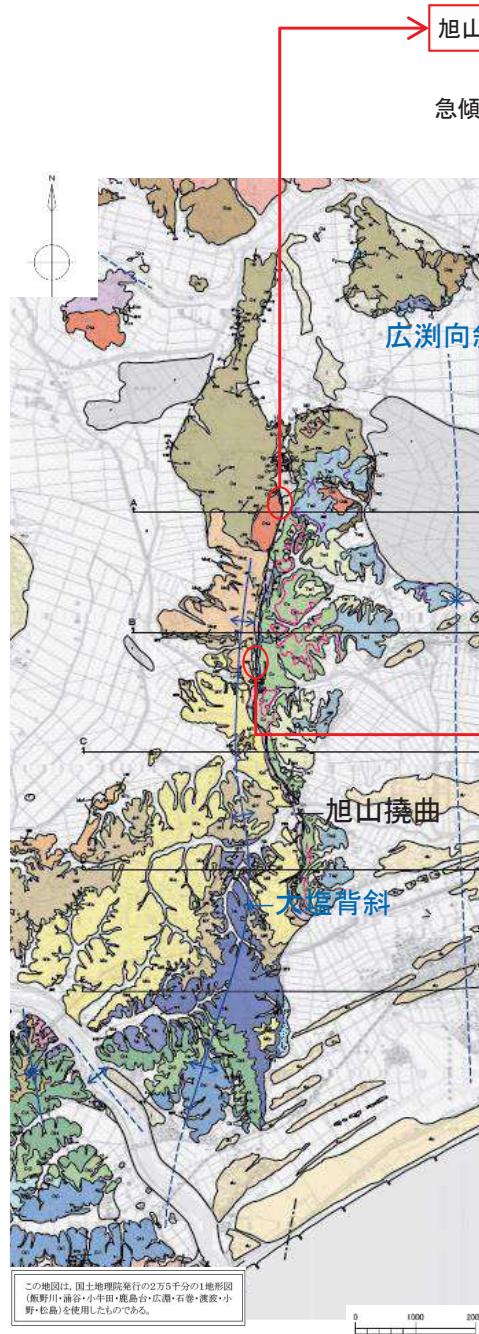

### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲①(高寺南方付近)】

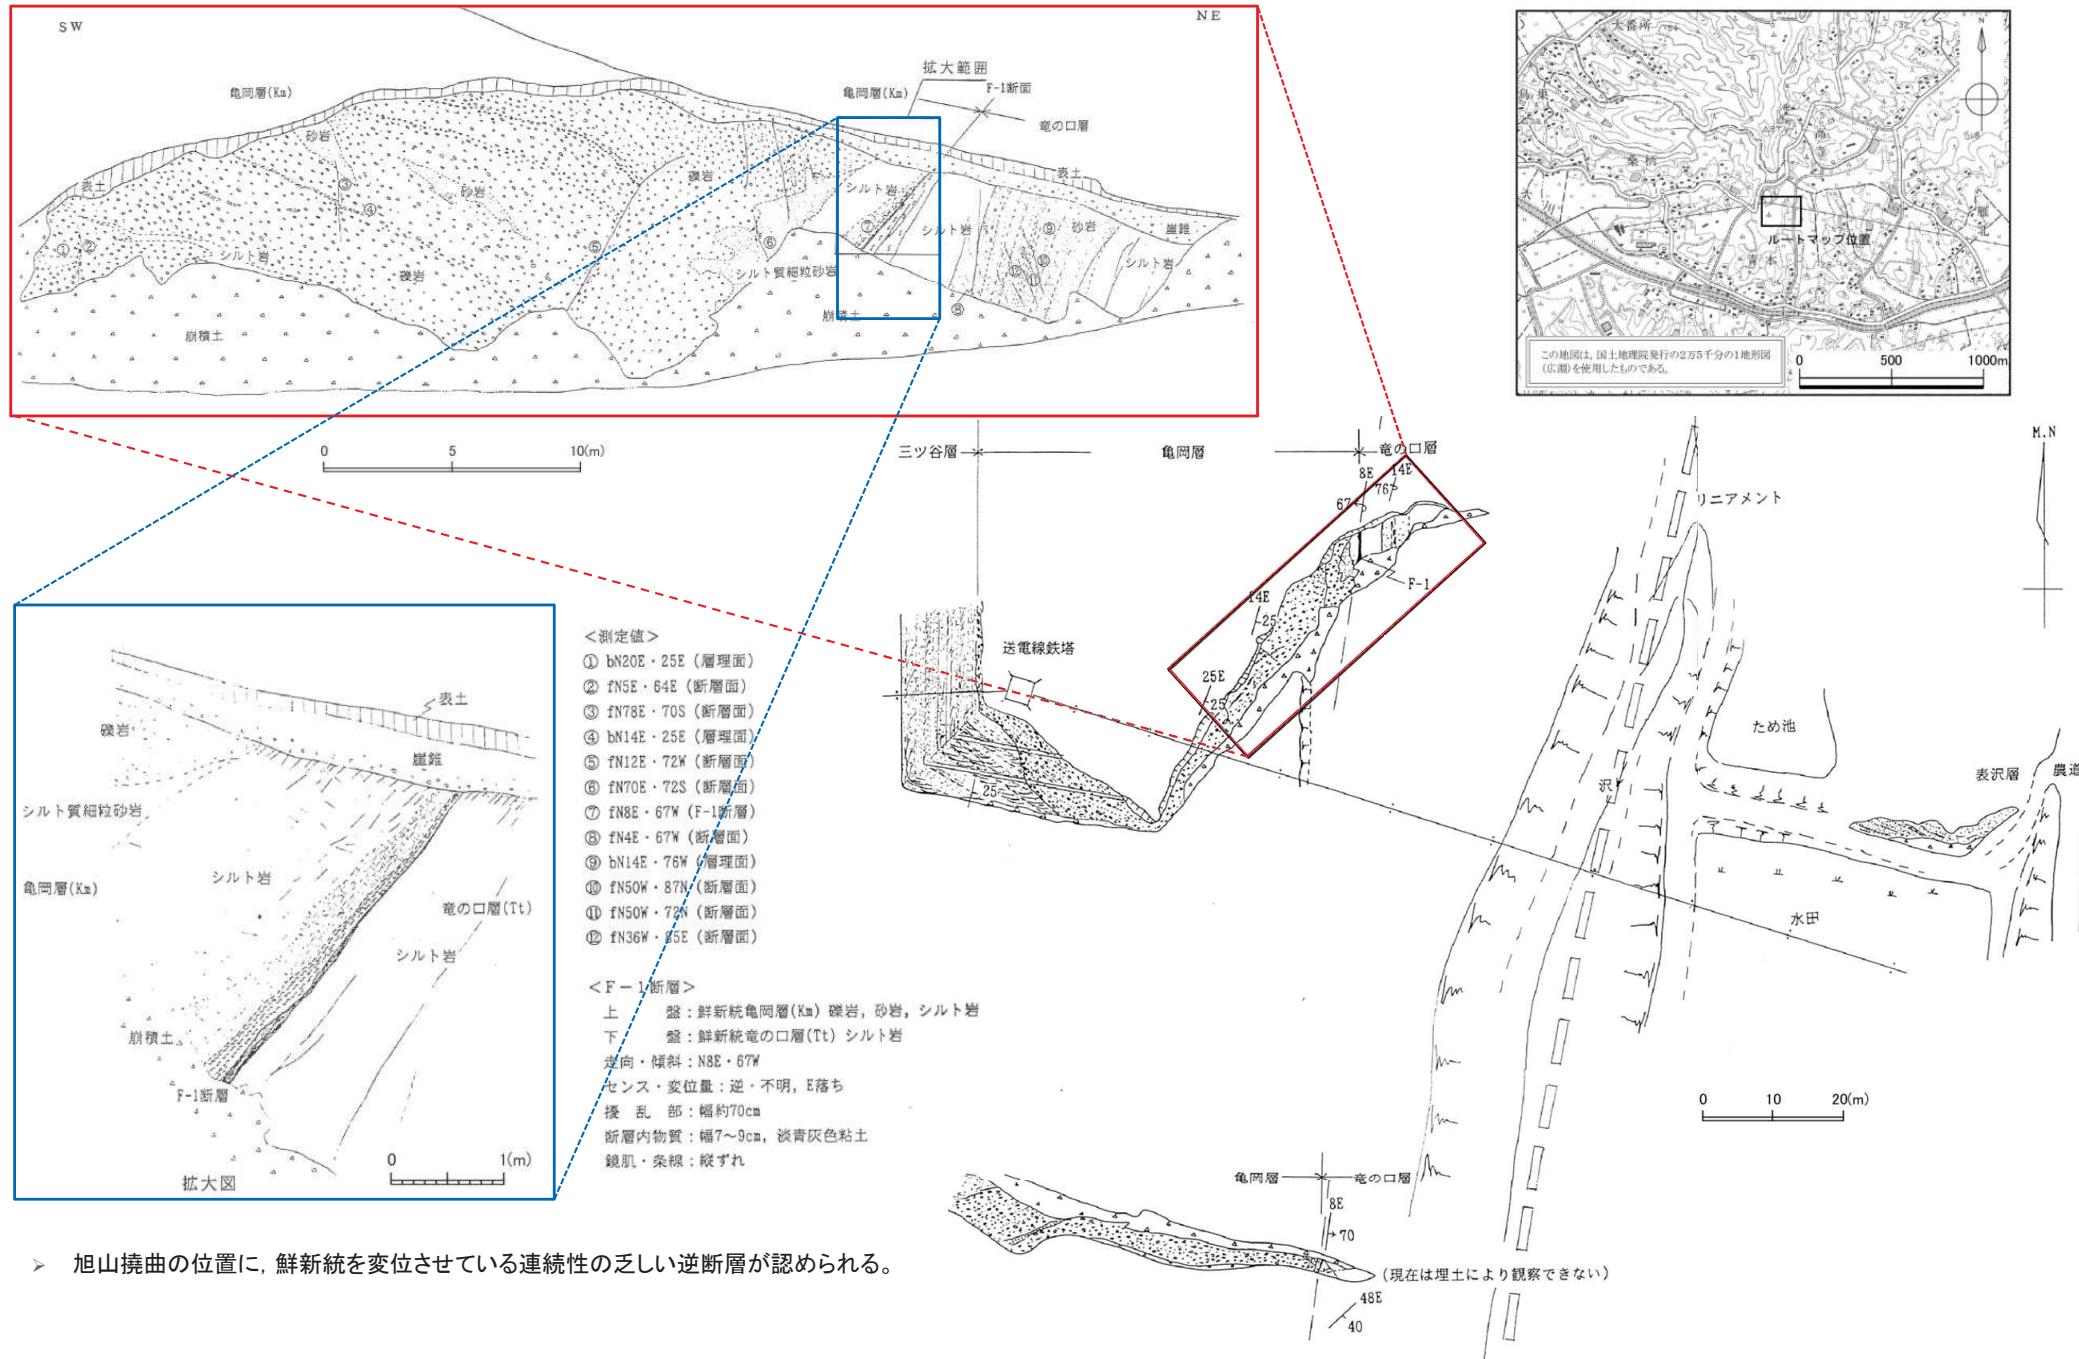

### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層【活動性評価: 旭山撓曲①(旭山東方付近)】

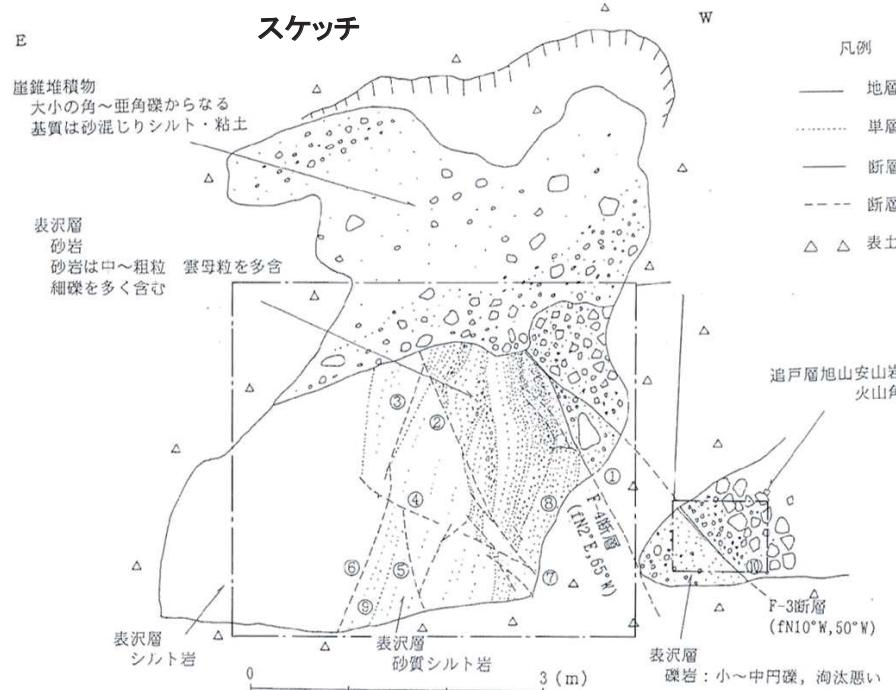

| <測定値>          |                         |
|----------------|-------------------------|
| ① F-4断層        | ⑥ FN2°E, 65°W           |
| ② FN14°W, 73°W | ⑦ FN88°W, 75°W          |
| ③ FN25°E, 68°S | ⑧ bn22°E, 72°E          |
| ④ FN66°E, 77°S | ⑨ bn22°E, 72°E          |
| ⑤ FN13°W, 78°E | ⑩ F-3断層<br>fn10°W, 50°W |


この露頭には、上流側に追戸層旭山安山岩部層の火山角礫岩が、下流側に表沢層のシルト岩、砂岩、礫岩が分布し、これらを不整合に覆って崖錐堆積物の角～亜角礫層が分布する。

追戸層旭山安山岩部層の火山角礫岩は、大小の安山岩からなり、黄褐色の凝灰質物質が充填している。上流側へ10数mで安山岩溶岩となる。

表沢層のシルト岩は下流側で黃白色で塊状無層理であり、上流側で砂質シルト岩となる。砂岩は粗～細粒で弱い葉理が認められ、雲母類を多含し細礫を多く混じえ淘汰がやや悪い。礫岩は安山岩類のほか中・古生層の小円礫岩を混じえ淘汰が悪い。

追戸層旭山安山岩部層火山角礫岩と表沢層礫岩とは断層(F-3断層と呼称)関係で接する。この断層は走向N10°W、傾斜50°Wで東落ち・西傾斜の逆断層であり、これに会合する走向N 2°E、傾斜65°Wの逆断層(F-4断層と呼称)も認められる。表沢層の構造は、急傾斜して、これらの断層の近傍では西に急傾斜して一部で逆転している。断层面の癒着した小断層(いわゆる面なし断層)が多く認められ、一部は逆断層を示す。F-3断層は、追戸層旭山安山岩部層と表沢層を不整合に覆う崖錐堆積物の亜角礫層を変位させていない。

リニアメントは、これら断層の下流側約35m付近に位置し、ほぼN-S方向に判読される。

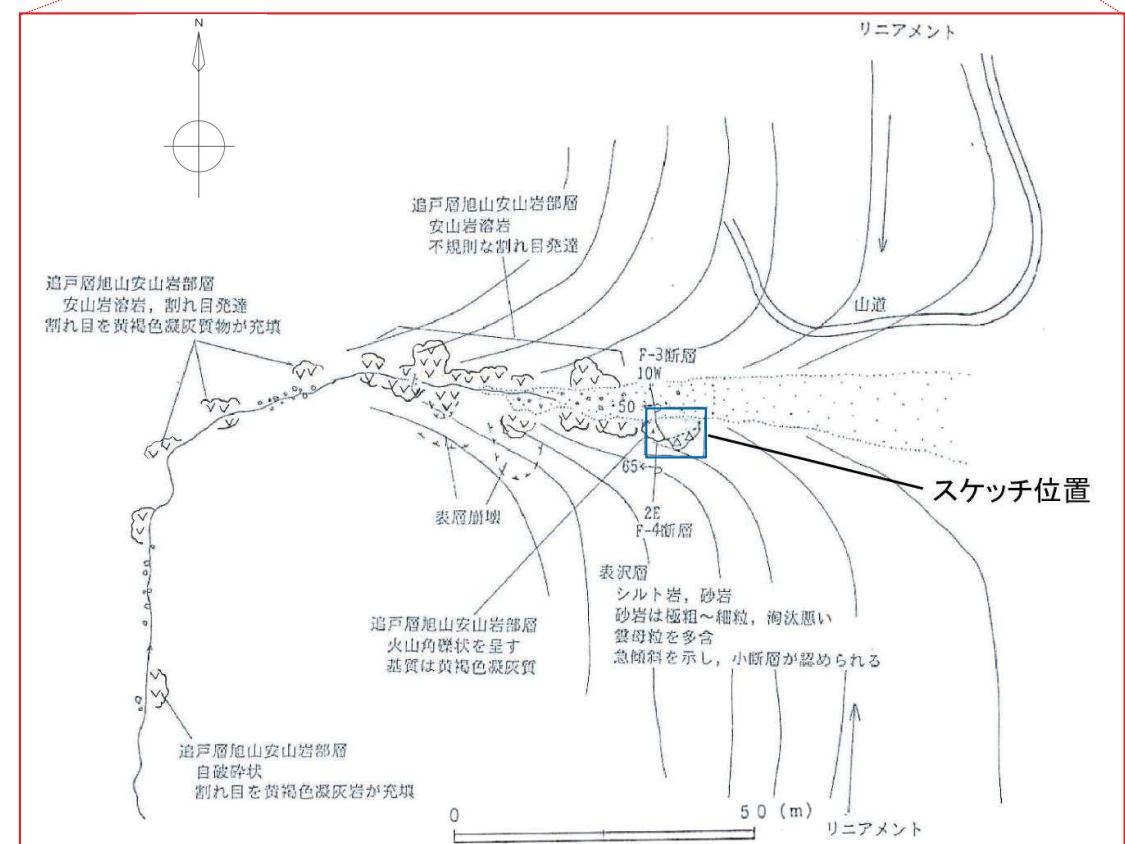

旭山撓曲の位置に、鮮新統を変位させている連続性の乏しい逆断層が認められる。

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

### 1. 3 個別断層の評価





#### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【活動性評価: 旭山撓曲②】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p50 再掲

49

- 中新統との境界付近で東側に20~40° 傾斜した鮮新統表沢層が分布している。
- 旭山撓曲は旭山山麓に沿ってこの付近までN-S方向に連続していると考えられる。
- 旭山撓曲により変形した鮮新統表沢層(東に20~40° 傾斜)を、ほぼ水平な中位段丘堆積物が不整合に覆っている。

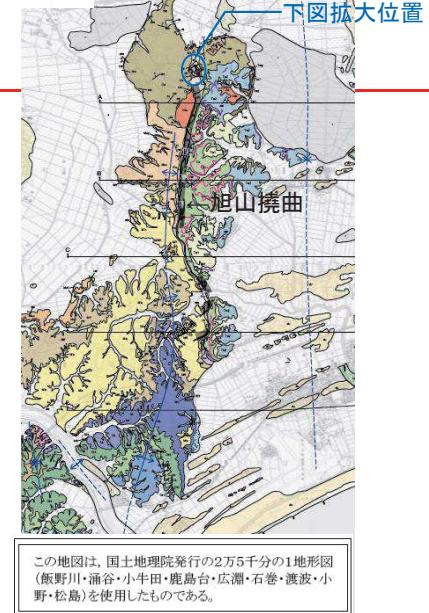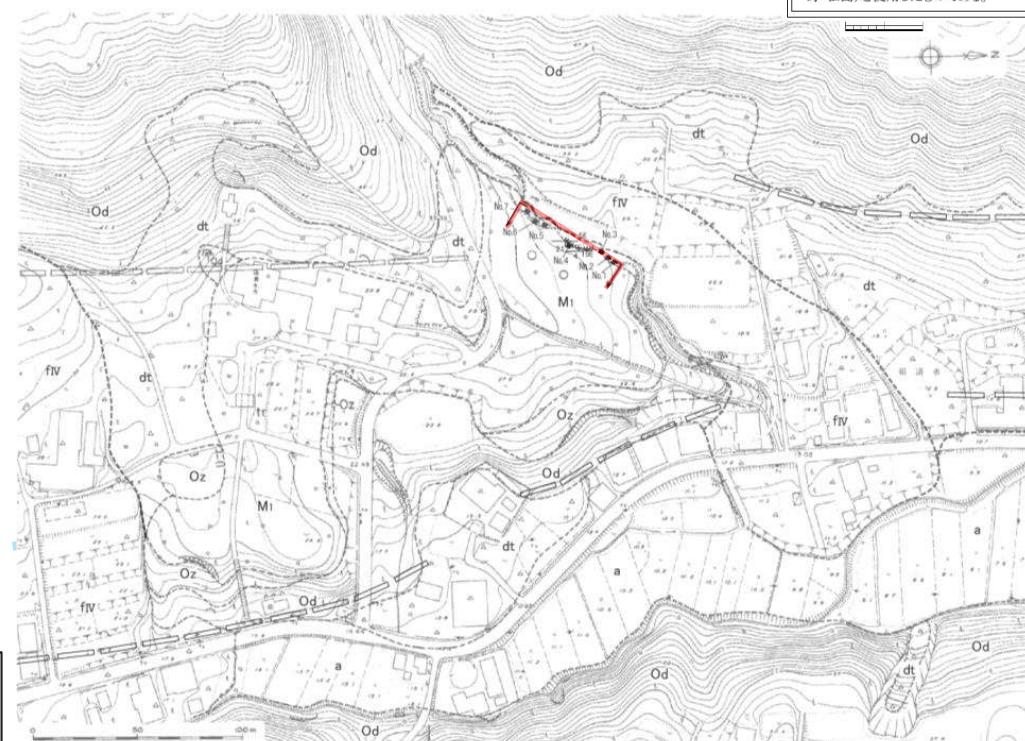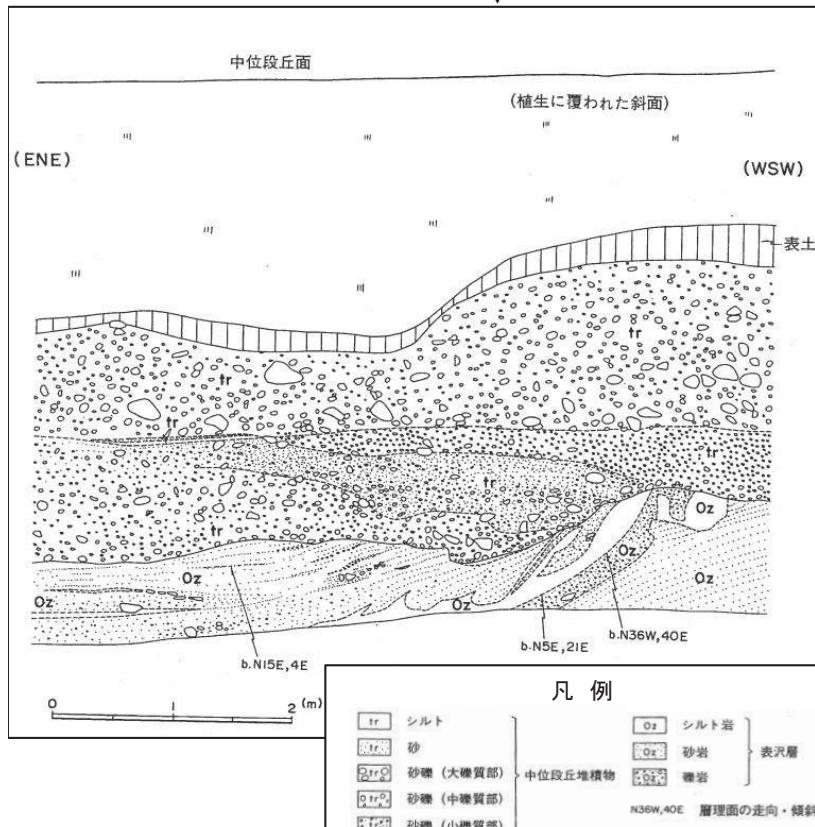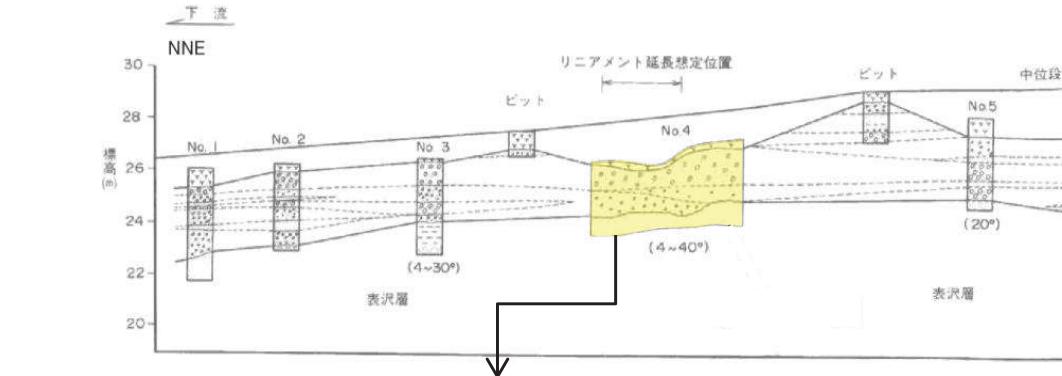

| 凡例                 |               |
|--------------------|---------------|
| 地質図                |               |
| ■                  | 沖積層           |
| △                  | 崖壁堆積物         |
| □                  | Fv面堆積物        |
| ○                  | Mt 面段丘堆積物     |
| ○                  | Oz 層          |
| ○                  | 追戸層           |
| ●                  | 露頭            |
| —                  | 地層の走向・傾斜      |
| ···                | 地質境界線(不整合)    |
| ——                 | リニアメント及び延長想定線 |
| ■                  | 表土剥ぎ箇所及び番号    |
| ○                  | ピット箇所         |
| —                  | 地質断面線         |
| 地質面・柱状対比図          |               |
| ■                  | 表土            |
| ○○○                | 大様質部          |
| ○○○                | 中様質部          |
| ○○○                | 小様質部          |
| ○○○                | シルト           |
| ○○○                | 砂             |
| ○○○                | 砂礫(大様質部)      |
| ○○○                | 砂礫(中様質部)      |
| ○○○                | 砂礫(小様質部)      |
| ○○○                | シルト岩          |
| ○○○                | 砂岩            |
| ○○○                | 礫岩            |
| 表沢層                |               |
| 中位段丘堆積物            |               |
| N36W,40E 濃理面の走向・傾斜 |               |
| ( ) は表沢層の傾斜を示す     |               |
| 地 形                |               |
| 地質境界線(不整合)         |               |
| 岩相境界線              |               |

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

### 1. 3 個別断層の評価

#### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲③】





第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p51 再掲

50

【上前柳周辺の地質断面図及び東北電力上前柳測線】



- 旭山撓曲は、南部において南方ほど傾斜が緩くなり、幅が広くなる傾向が認められる。
- 旭山撓曲の南方延長にあたる上前柳南方500mの沖積平野では、中新統と鮮新統がともに東側に非常に緩く傾斜しており、撓曲構造は認められない。

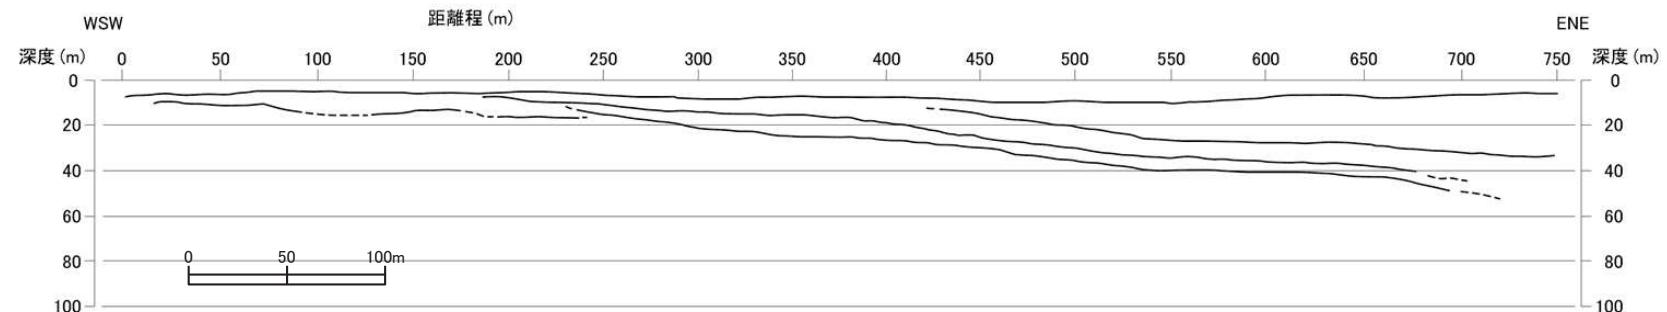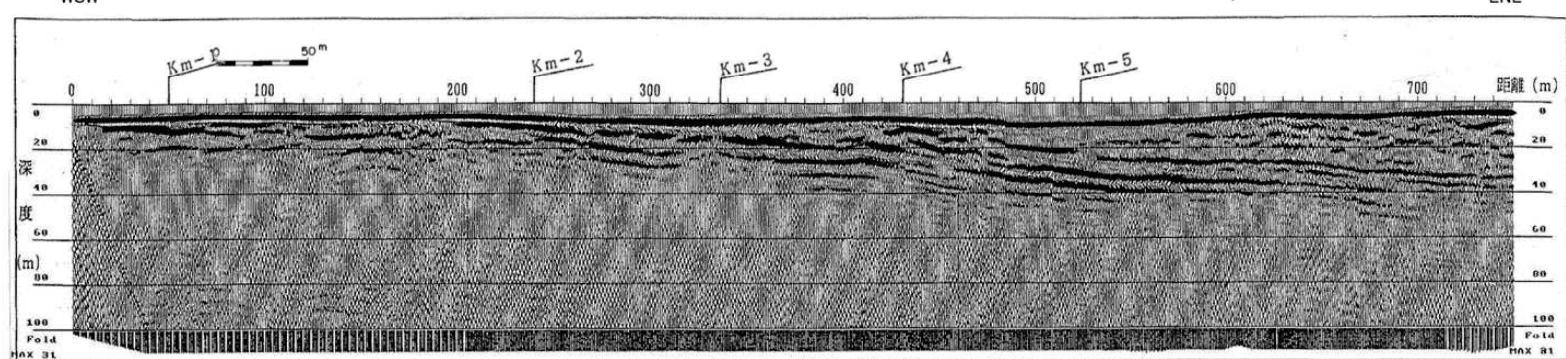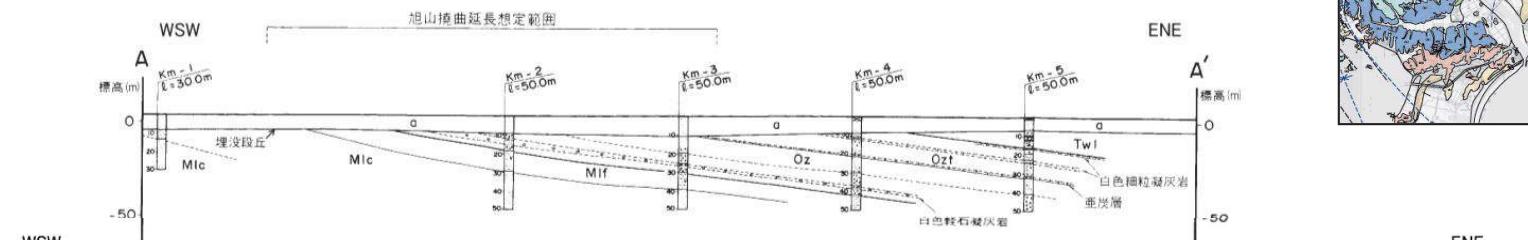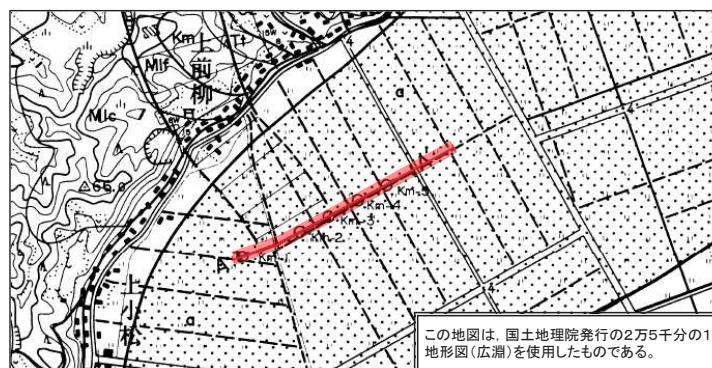

## 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲④】



## 【石油資源開発株Line-87-A測線】

- 丘陵軸部に大塩背斜が認められる。
- 地表で旭山撓曲が確認された位置付近においては、背斜東翼部の概ね300m以深に断層が推定され、浅部においては撓曲構造を成している。

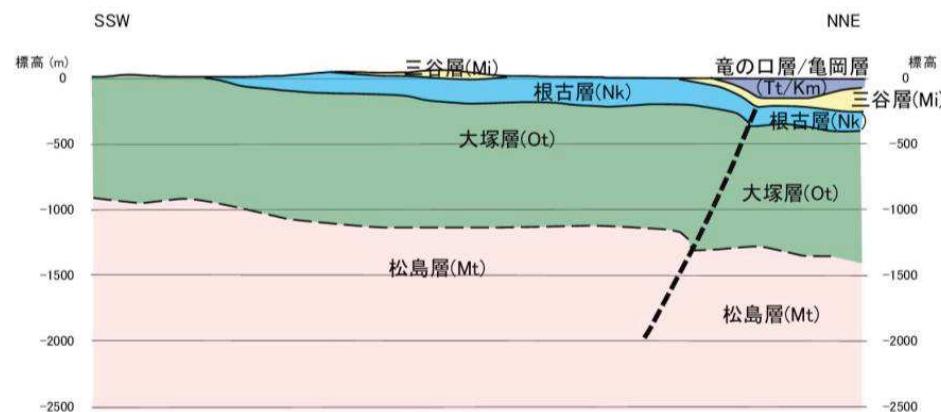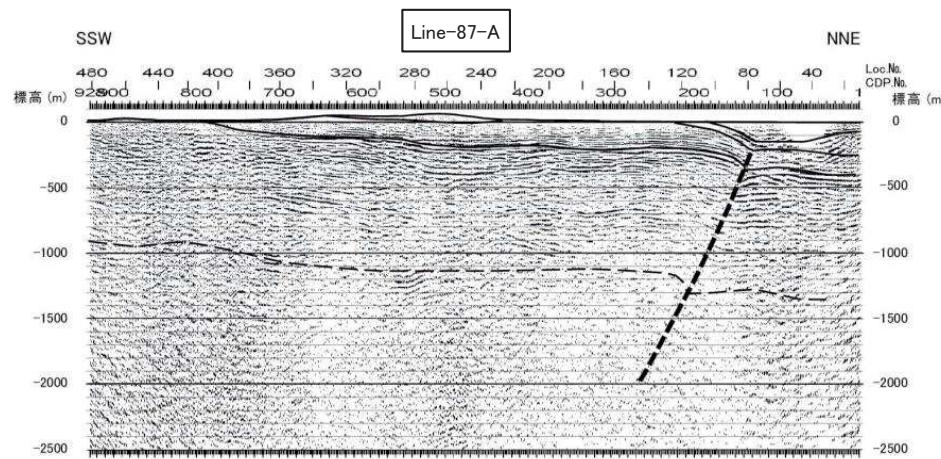

## 【石油資源開発株Line-87-7測線】


- 丘陵軸部付近に大塩背斜が認められるものの、その東翼部の旭山撓曲延長位置付近には、断層あるいは撓曲構造は認められない。

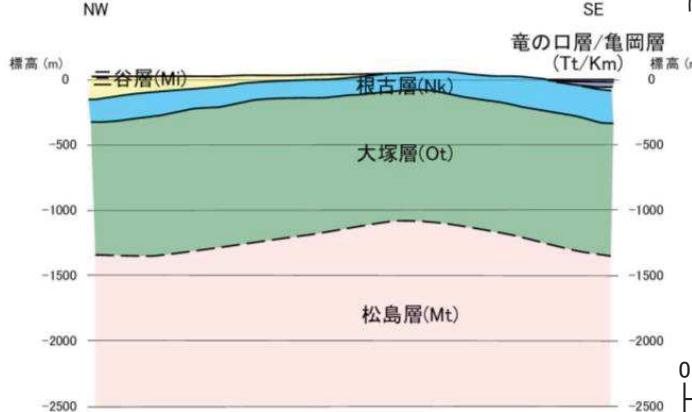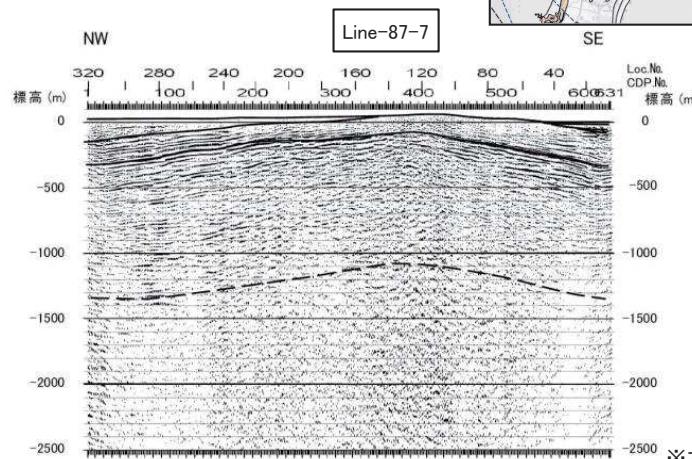

※本資料は、石油資源開発株Line-87-A, Line-87-7に東北電力株が独自に解説を加えたものである。

## 地質凡例

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 鮮新統  | Tt/Km | 竜の口層/亀岡層 |
| 新第三系 | Mi    | 三谷層      |
|      | Nk    | 根古層      |
|      | Ot    | 大塚層      |
| 中新統  | Mt    | 松島層      |

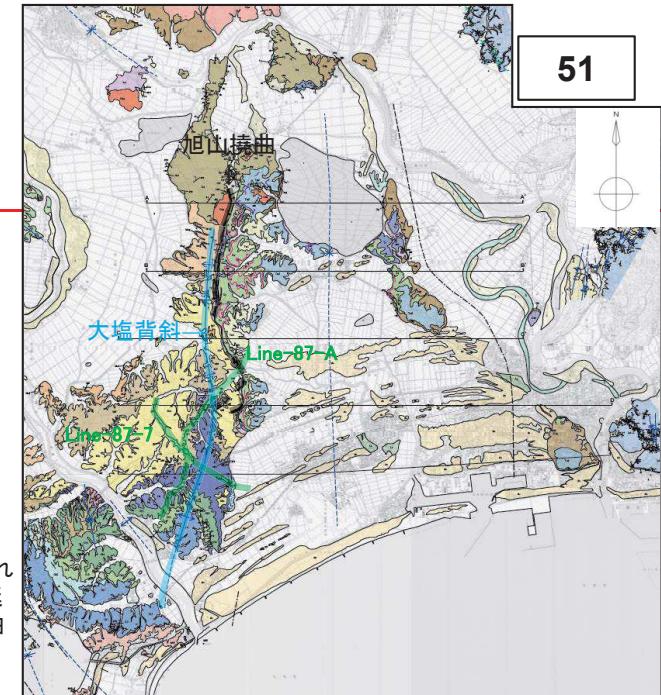

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

### 1.3 個別断層の評価

#### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲⑤】


第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p53 再掲


52

【産業技術総合研究所Line-3及び東北電力A-2測線】

- ▶ 撥曲構造の延長に相当すると考えられる位置の地下深部には、中新統にややキンク状の変形が認められるが、浅部においては極めて緩やかな東傾斜となっており、この構造は不明瞭となっている(下図:Line-3)。
- ▶ 新第三系の上限面は深度15m前後から20mであり、小さな凹凸がみられるものの、全体としてほぼ平坦であり、第四系が不整合に埋積している(右図:A-2測線)。
- ▶ 新第三系の上限面や第四系には、撓曲あるいは断層を示唆する系統的な変位や変形は認められない。

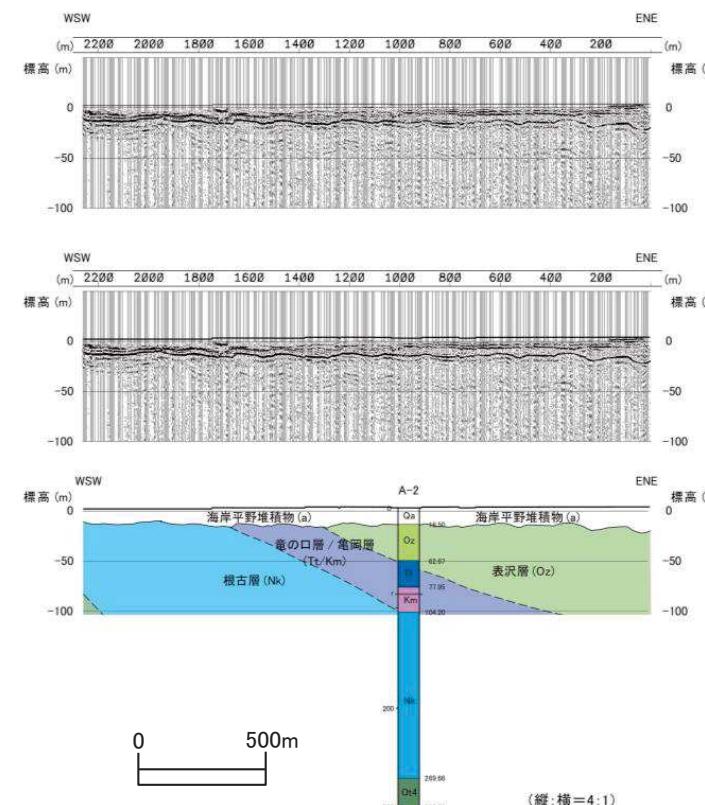


東北電力A-2測線浅部反射断面及び地質解析断面図

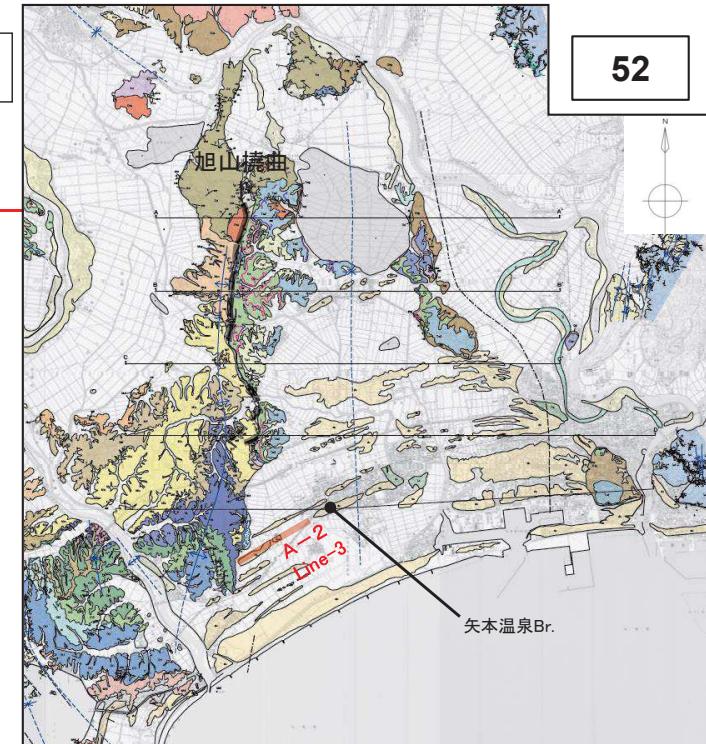



#### 地質凡例

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 第四系  | 完新統            | a 海岸平野堆積物 |
|      | Oz 表沢層         |           |
| 新第三系 | Tt/Km 竜の口層/亀岡層 |           |
|      | Nk 根古層         |           |
| 中新統  | Ot 大塚層         |           |

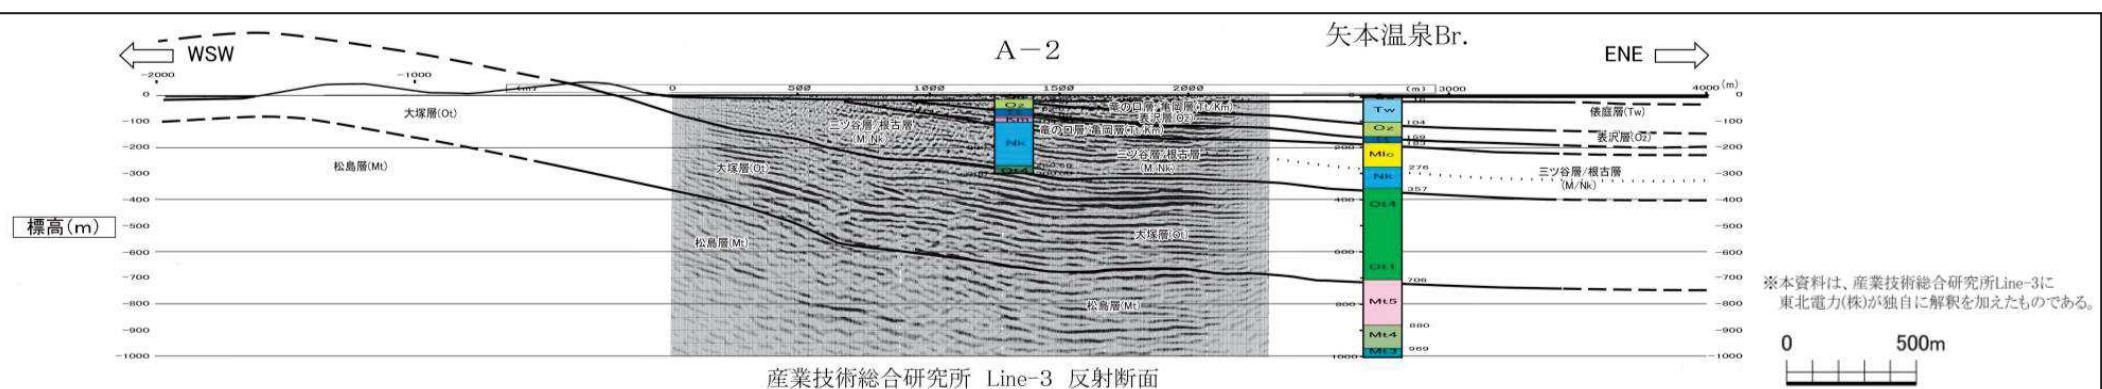

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【活動性評価: 旭山撓曲⑥】

▶ 東北電力A-1測線浅部反射断面及び地質解析断面図から、撓曲構造を示す中新統及び鮮新統を第四系が不整合にほぼ水平に覆っていることを確認した。

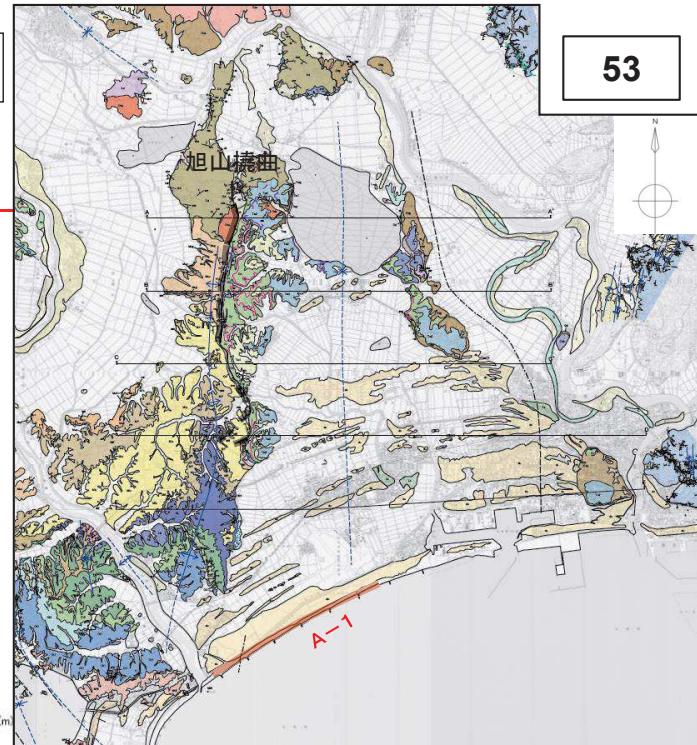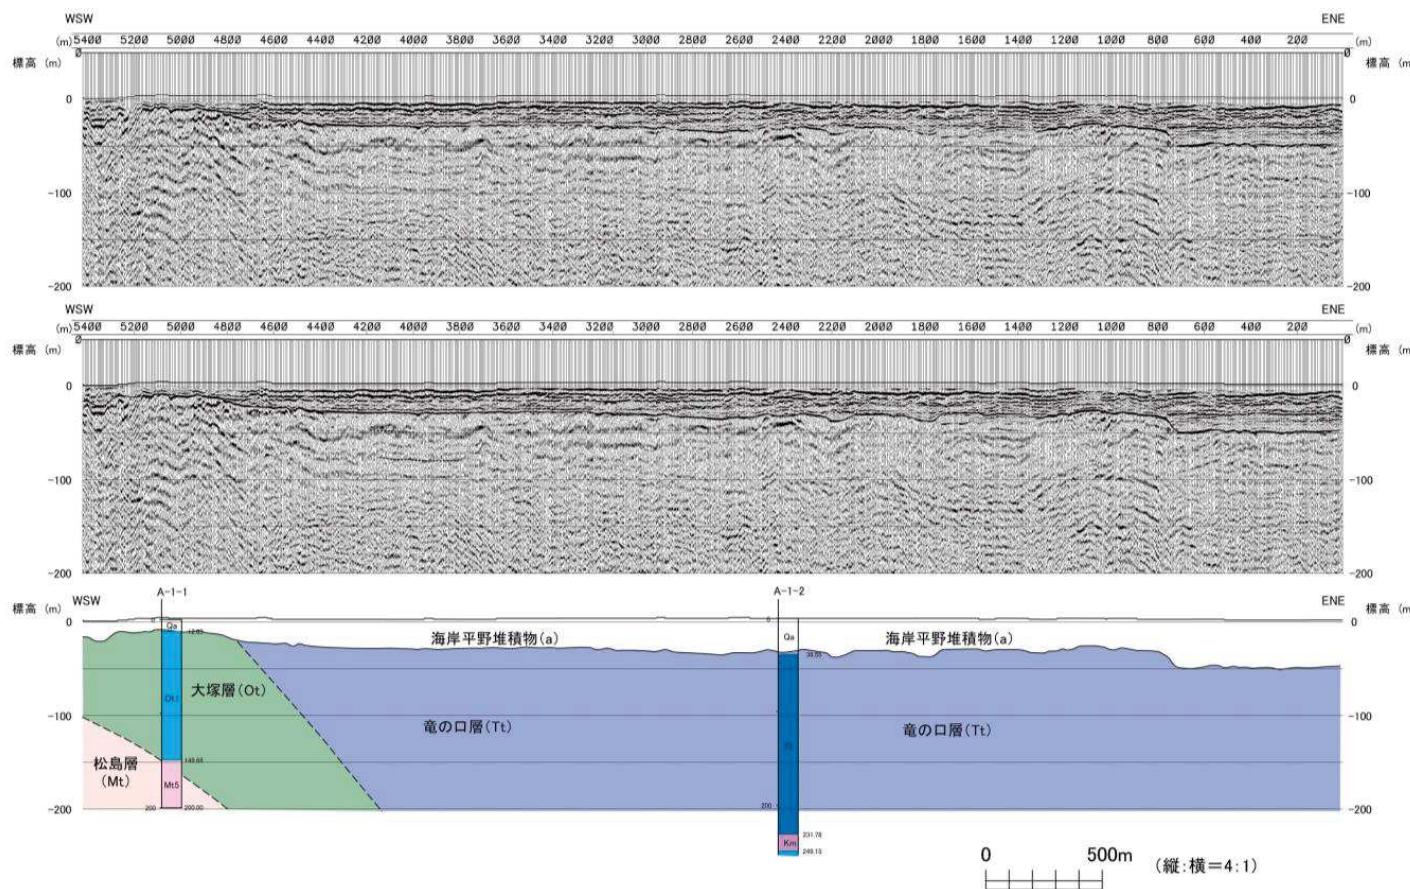

#### 地質凡例

|      |     |           |
|------|-----|-----------|
| 第四系  | 完新統 | a 海岸平野堆積物 |
|      | 鮮新統 | Tt 竜の口層   |
| 新第三系 | 中新統 | Ot 大塚層    |
|      |     | Mt 松島層    |

### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層【活動性評価:2003年宮城県中部の地震】

- 海野ほか(2004)によれば、2003年宮城県中部の地震の前震、本震及び最大余震の発震機構は、いずれも逆断層型のメカニズム解を示すが、それぞれ主応力軸の方向に相違がみられるとしている。

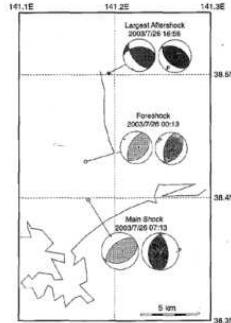


Fig. 3. Focal mechanisms of  $M_{\text{w}}=5.6$  foreshock, main shock and the largest aftershock projected on lower focal hemispheres (Okada et al., 2004). Focal mechanisms determined by P-wave polarities are shown on the left, and moment tensor solutions determined by waveform inversions on the right. All focal mechanisms are reverse fault types. However, directions of P axes are classified into three groups (see text).

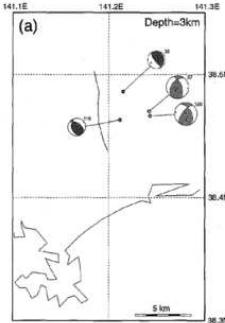


Fig. 4. Continued. (a) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 3 km.

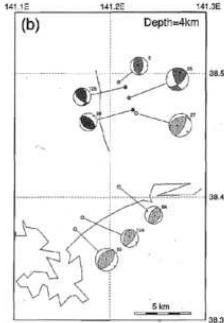


Fig. 4. Continued. (b) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 4 km.

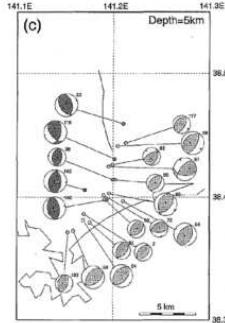


Fig. 4. Continued. (c) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 5 km.

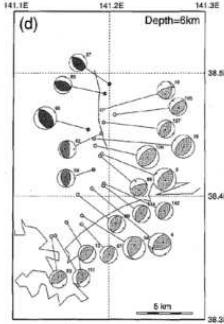


Fig. 4. Continued. (d) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 6 km.

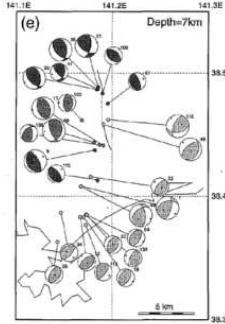


Fig. 4. Continued. (e) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 7 km.

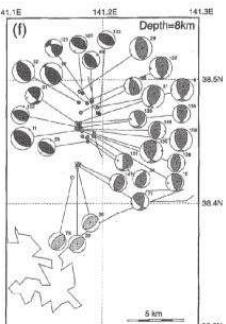


Fig. 4. Continued. (f) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 8 km.

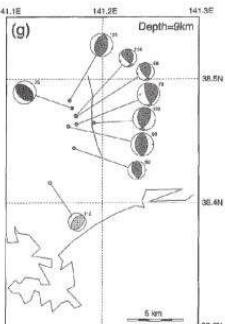


Fig. 4. Continued. (g) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 9 km.

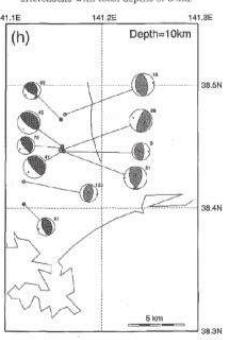


Fig. 4. Continued. (h) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 10 km.

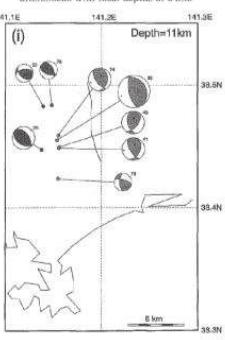


Fig. 4. Continued. (i) Focal mechanisms of aftershocks with focal depths of 11 km.

海野ほか(2004)による2003年宮城県中部の地震の前震・本震・最大余震及びP波初動メカニズム解の各深度の分布

- 海野ほか(2004)によれば、余震分布に基づき、北緯38.44度付近を境に、北側領域ではほぼ西側に約50°傾斜した面、南側領域ではほぼ北西方向に約40°傾斜した面が認められるとしている。

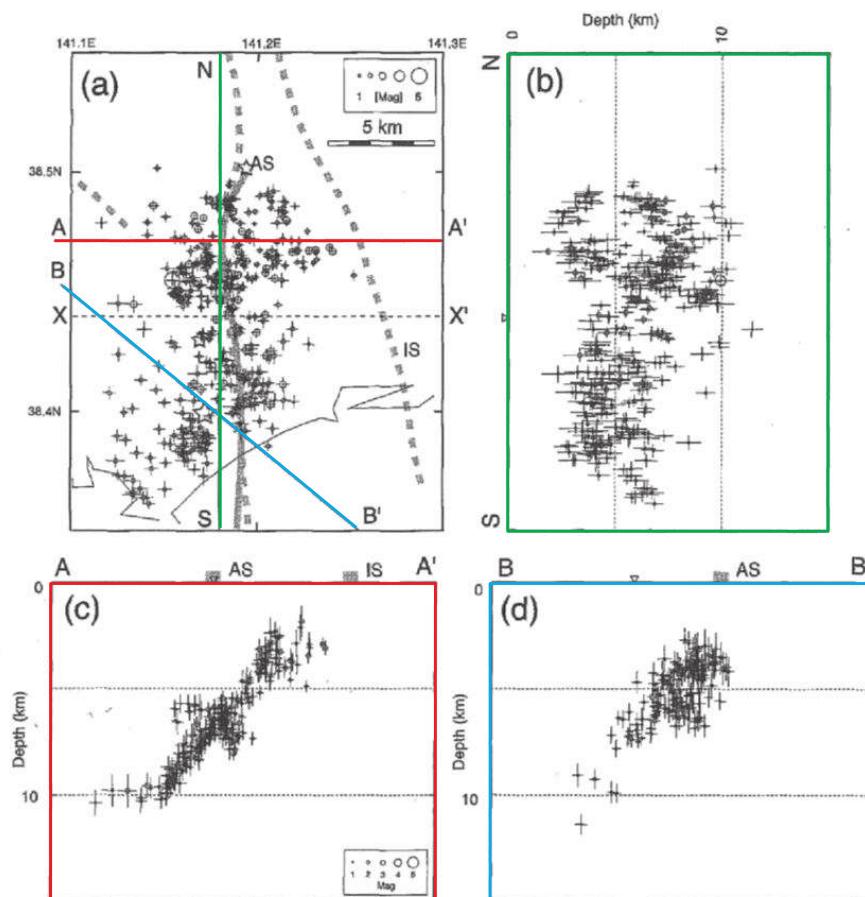


Fig. 6. Distribution of aftershocks relocated with station corrections. Others are the same as in Fig. 2.

2003年宮城県中部の地震の余震分布(海野ほか(2004))に一部加筆  
(観測点補正値に基づく震源位置再決定)


※海野ほか(2004)では、ASは旭山撓曲、ISは石巻湾断層を示すが、本資料では、ASは旭山撓曲、ISは須江断層に相当する。

より、そう、ちから。

## 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層



## 【活動性評価：須江断層(産業技術総合研究所(2004)Line-1測線)】

- 旭山撓曲に対応する2本の断層と、須江丘陵東縁の南方延長地下に伏在する須江断層を示している。
- また、各反射断面に対応する地質の検討を行った上で、インバージョンの開始時期、須江断層の活動開始時期等について論じている。

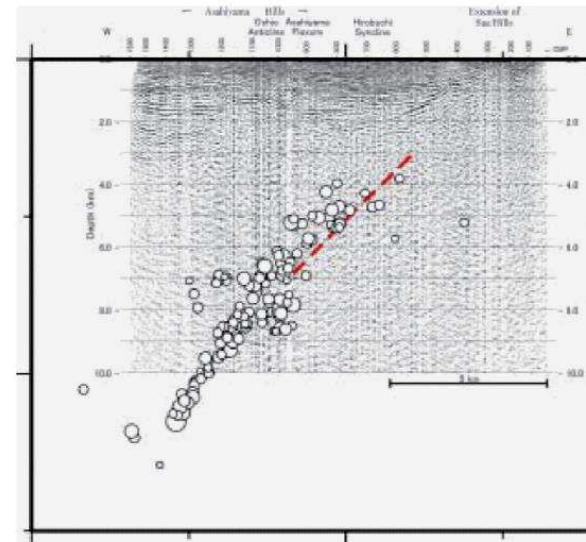


東西方向に投影した反射断面と測線周辺の5km幅の余震分布  
(産業技術総合研究所(2004) 図19; 縦:横=5:4)

深部の傾斜反射面と余震分布は良い一致を示す。

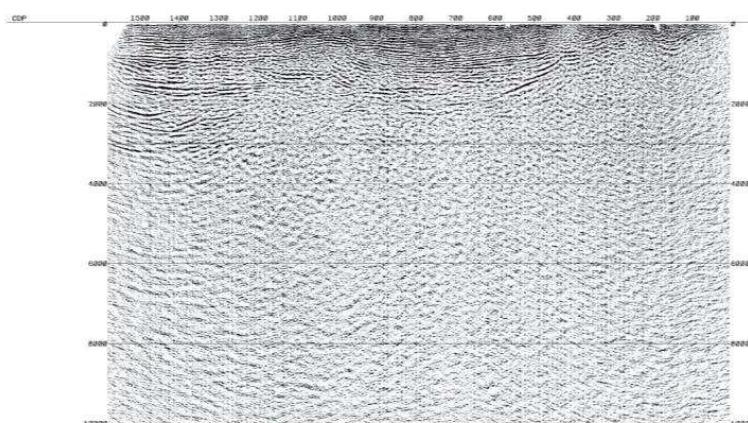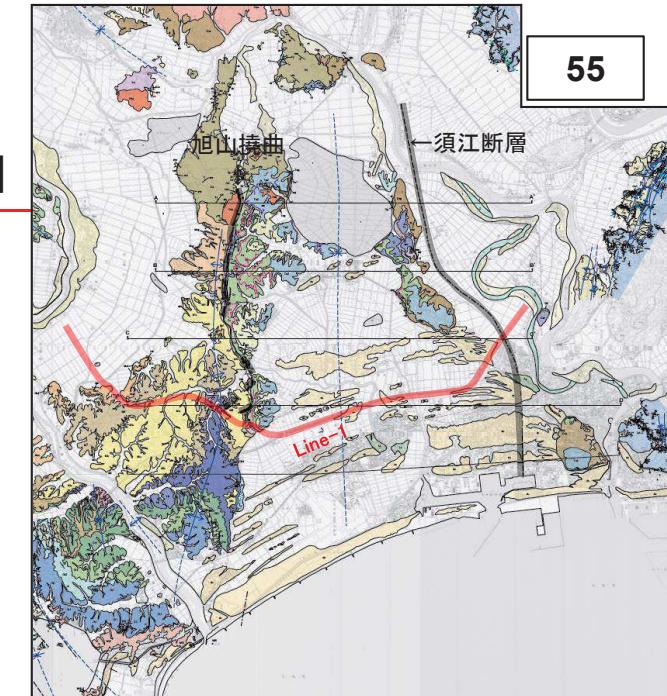

Line-1 反射断面

※この記録は、産業技術総合研究所が実施した反射法地震探査の記録を、東北電力㈱が独自に編集したものである。

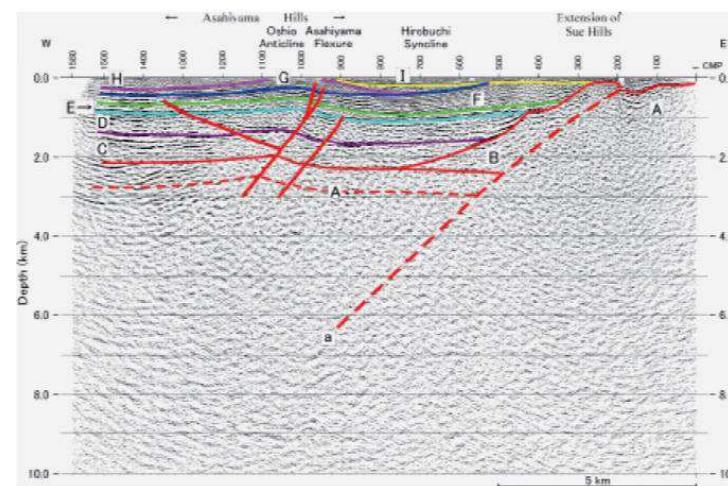

顕著な反射面と断層 (産業技術総合研究所(2004) 図17; 縦:横=5:4)

a : 石巻湾断層, A : 先第三系基盤, B : 松島湾層群佳景山層, C : 松島湾層群の下部,  
D : 松島湾層群松島層, E および F : 松島湾層群大塚層, G : 志田層群根古層, H : 志  
田層群三ツ谷層, I : 鮮新統およびそれ以新。

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1.3 個別断層の評価

### 1.3.1 旭山撓曲・須江断層

#### 【活動性評価: 須江断層(Kato et al.(2004, 2006))】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p57 再掲

56

- 須江断層は、断层面の深部への延長が2003年宮城県中部の地震の余震分布から想定される震源断層にほぼ一致することから、震源断層の地表延長部に相当する可能性が高いとしている。


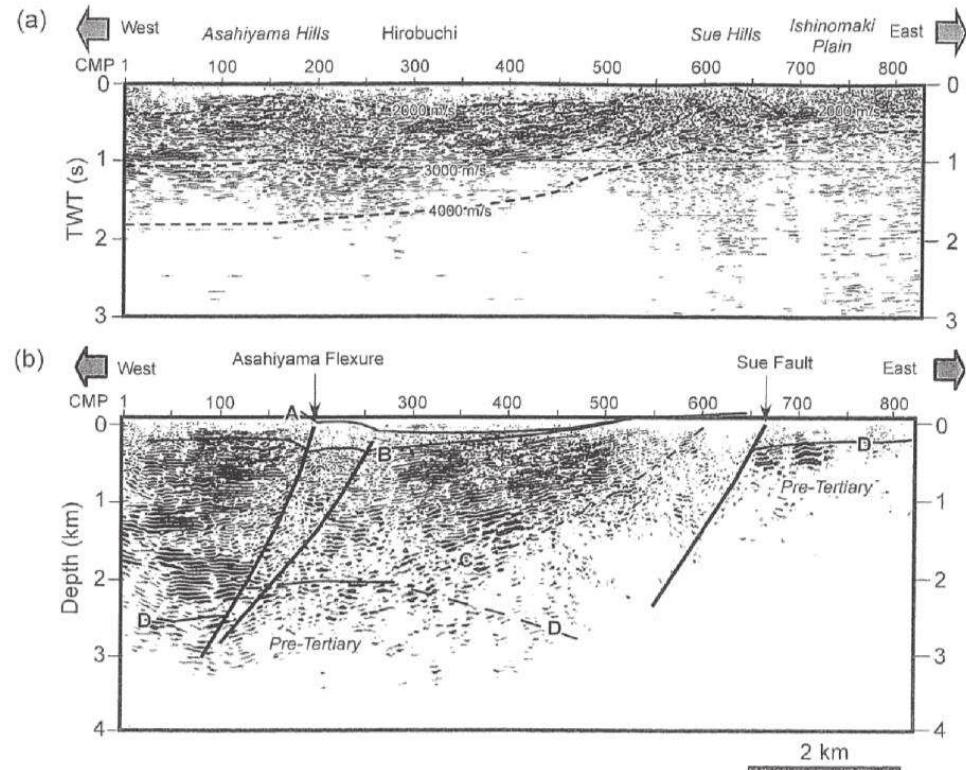


Fig. 3. (a) Stacked seismic section and stacking velocity. (b) Post-migrated, depth converted seismic section of the Kanan 2003 seismic survey and geologic interpretation.

Kato et al.(2004)

#### 東京大学Kanan2003測線の地質構造と2003年宮城県中部の地震の余震分布との関係

一連の断層関連褶曲と考える

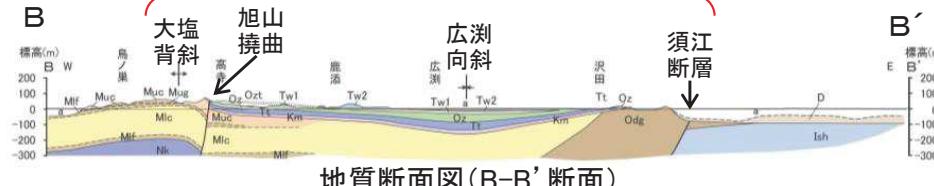

地質断面図(B-B'断面)

大塩背斜、旭山撓曲、広瀬向斜及び須江断層は大局的な地質構造の観点から、一連の断層関連褶曲と見なすことができる。

これらを踏まえ、地表では緩やかな褶曲構造として表現される地質構造の根源として、旭山撓曲及び須江断層を一連の構造として評価する。

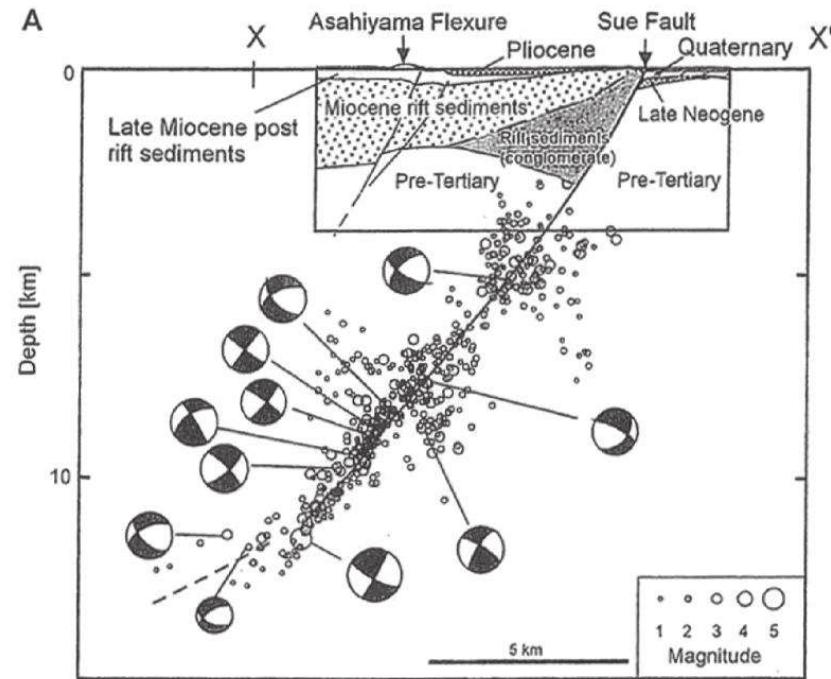


Fig. 7. Schematic diagrams showing the relationship between aftershock distribution and geological structure in the Ishinomaki and Tsukidate areas. (a) Relationship between geological structure and aftershock distribution of the 2003 Northern Miyagi earthquake. Location X-X' is shown in Figs. 3 and 4. Locations of aftershocks are shown by open circles. Vertical cross section of fault plane solutions of the aftershocks is shown using equal-area projection onto a wall-side hemisphere (after Umino et al., 2003).

Kato et al.(2006)

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【端部の評価: 北端】



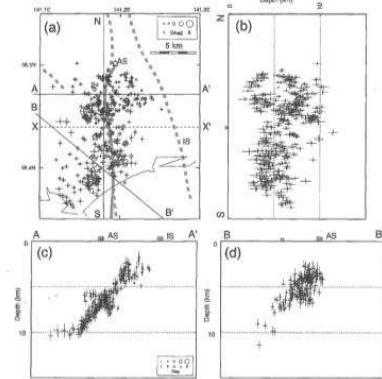


Fig. 6. Distribution of aftershocks located with station corrections. Others are the same as Fig. 2.

2003年宮城県中部の地震の余震分布(海野ほか(2004))  
観測点補正値を用いた震源位置再決定

※海野ほか(2004)では、ASは旭山撓曲、ISは石巻湾断層を示すが、  
本資料では、ASは旭山撓曲、ISは須江断層に相当する。

- 2003年宮城県中部の地震の余震は重力異常急変部に沿って分布する。
- 和渕丘陵北東付近で、高重力異常分布域の尾根状の張り出し部縁辺の急変部は、屈曲してNW-SE方向に連続する。

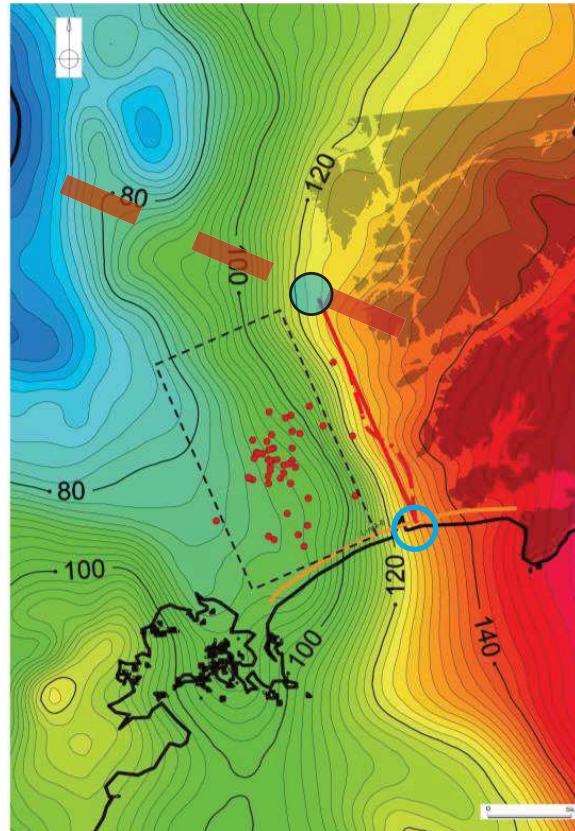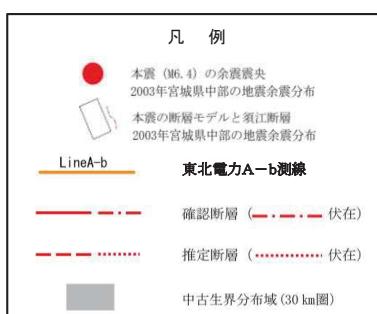

旭山撓曲・須江断層の北端は、和渕丘陵北東付近とする。

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【端部の評価: 南端①】



第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p59 再掲

58

#### 【東北電力A-b測線】

- CDP700付近は須江断層の南方延長に相当する位置にあるが、基盤をなす先第三系が浅部まで分布しており、断層は認められない。
- 測線西部のCDP2100付近において、新第三系中新統に背斜構造の東翼をなす最大傾斜50°程度の撓曲構造が認められる。
- 測線西部の撓曲構造の深部では西傾斜の逆断層が推定され、新第三系から中新統まで変位または変形している。
- 測線西部の鮮新統は下部において、中新統の撓曲構造の影響が及んでいる可能性があるものの、上部では中新統にはほぼ水平にアバットして堆積している。

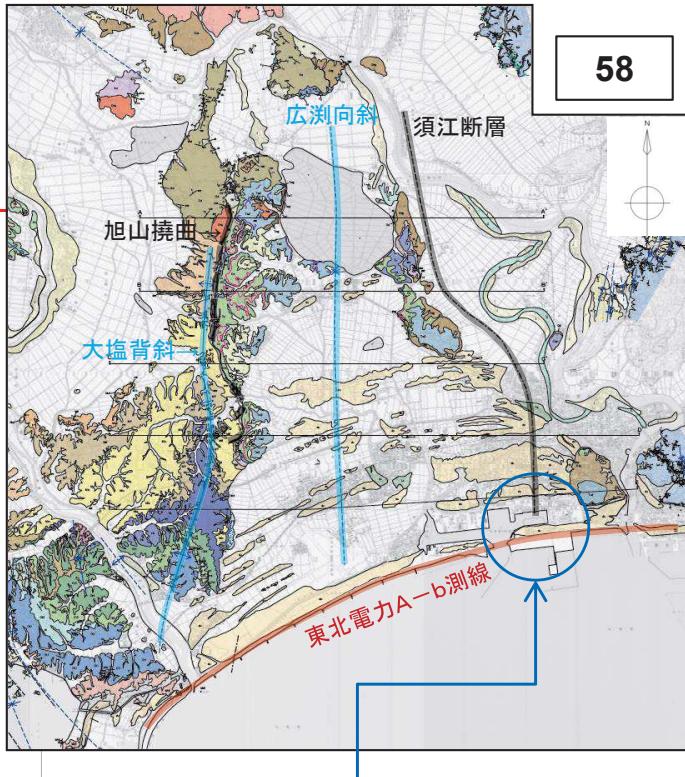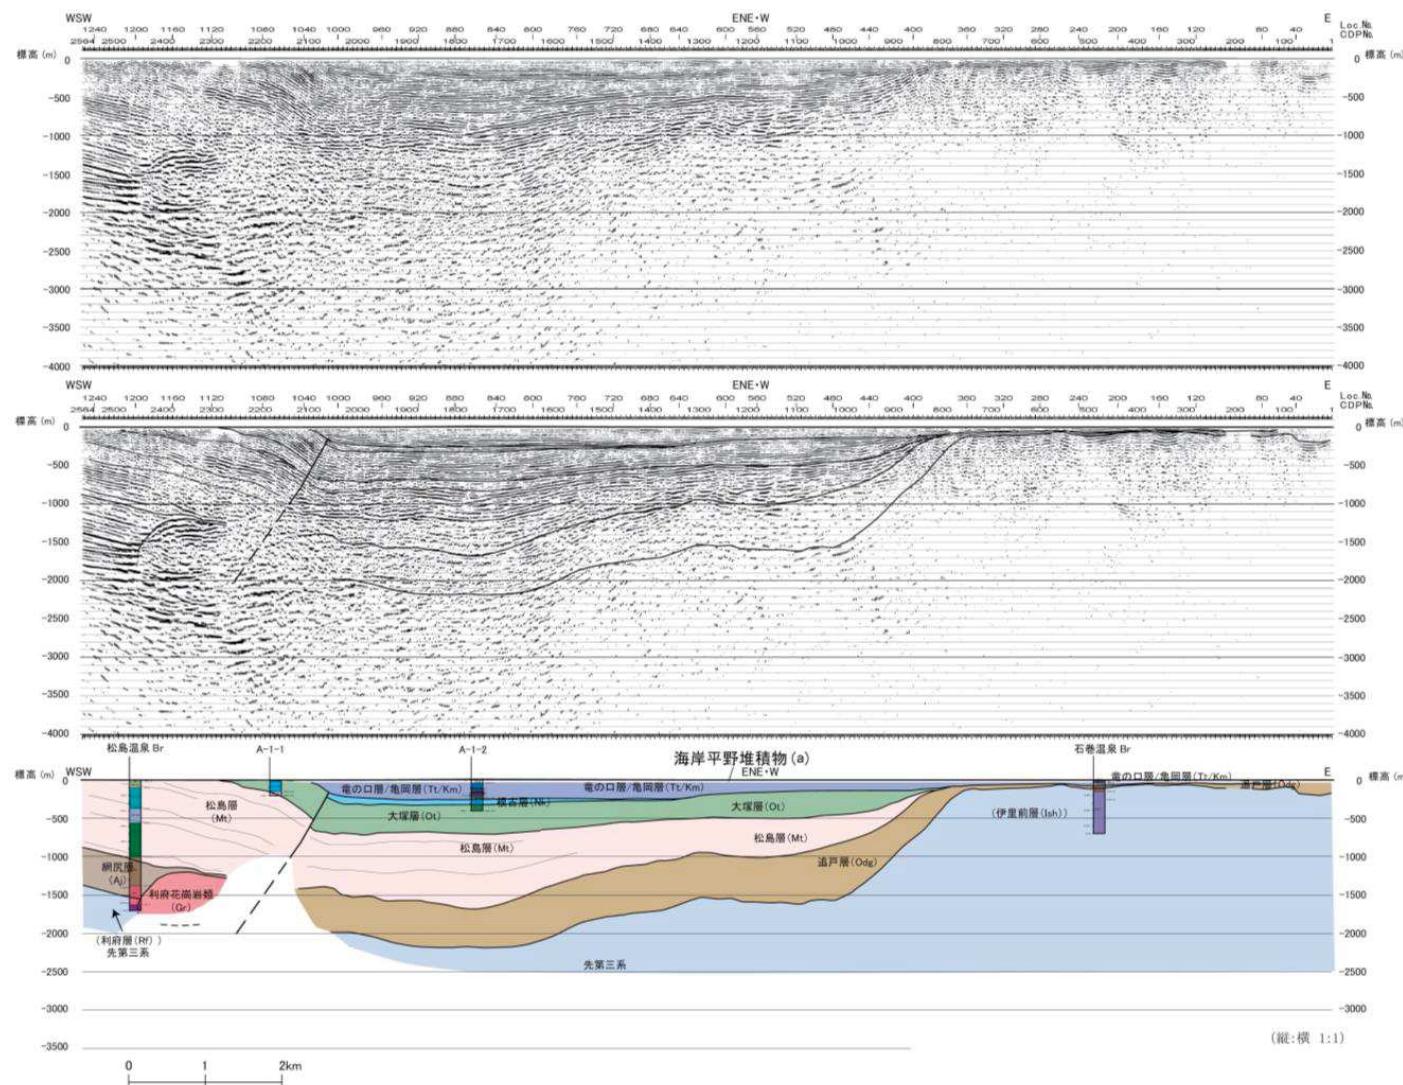


旭山撓曲・須江断層の南端は、東北電力A-b測線の石巻新港付近直前とする。


#### 地質凡例

|      |                 |           |
|------|-----------------|-----------|
| 第四系  | 完新統             | a 海岸平野堆積物 |
| 鮮新統  | Tt/Km 竜の口層/亀岡層  |           |
| 新第三系 | Nk 根古層          |           |
|      | Odg 追戸層         |           |
| 中新統  | Ot 大塚層          |           |
|      | Mt 松島層          |           |
|      | Aj 網尻層          |           |
| 白亜系  | Gr 利府花崗岩類       |           |
| 先第三系 | Rf/Ish 利府層/伊里前層 |           |




### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層【端部の評価: 南端②】




B-B' 断面を参考に作図



須江断層の位置、形態は反射法地震探査結果を参考し作図

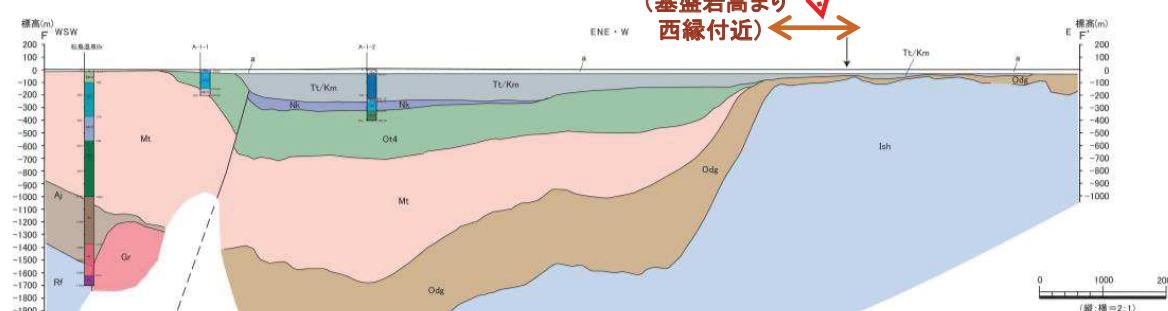


C-C' 断面を参考に作図

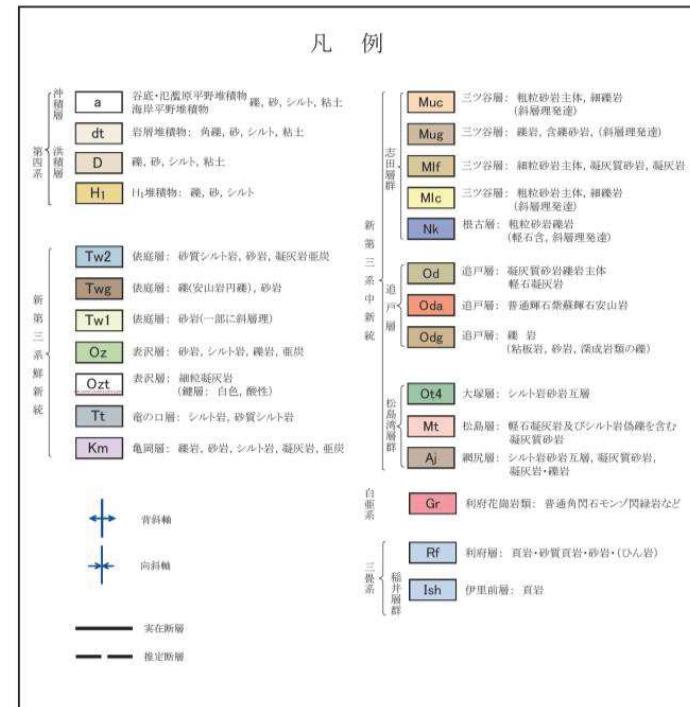

- 反射法地震探査にて須江断層が確認された2測線付近については、位置、形態を反射法地震探査結果より決定。
- 北方延長及び南方延長については、高重力異常急変部の位置・方向、地震記録、周辺の地質構造等を参考しながら想定。  
(断層は基盤岩(中・古生界)高まりの西縁付近)
- A-b測線沿いでは石巻新港付近が延長想定位置、反射法地震探査結果によれば断層は認められない。

旭山撓曲・須江断層の南端は、東北電力A-b測線の  
石巻新港付近直前とする。

### 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層 【評価のまとめ】

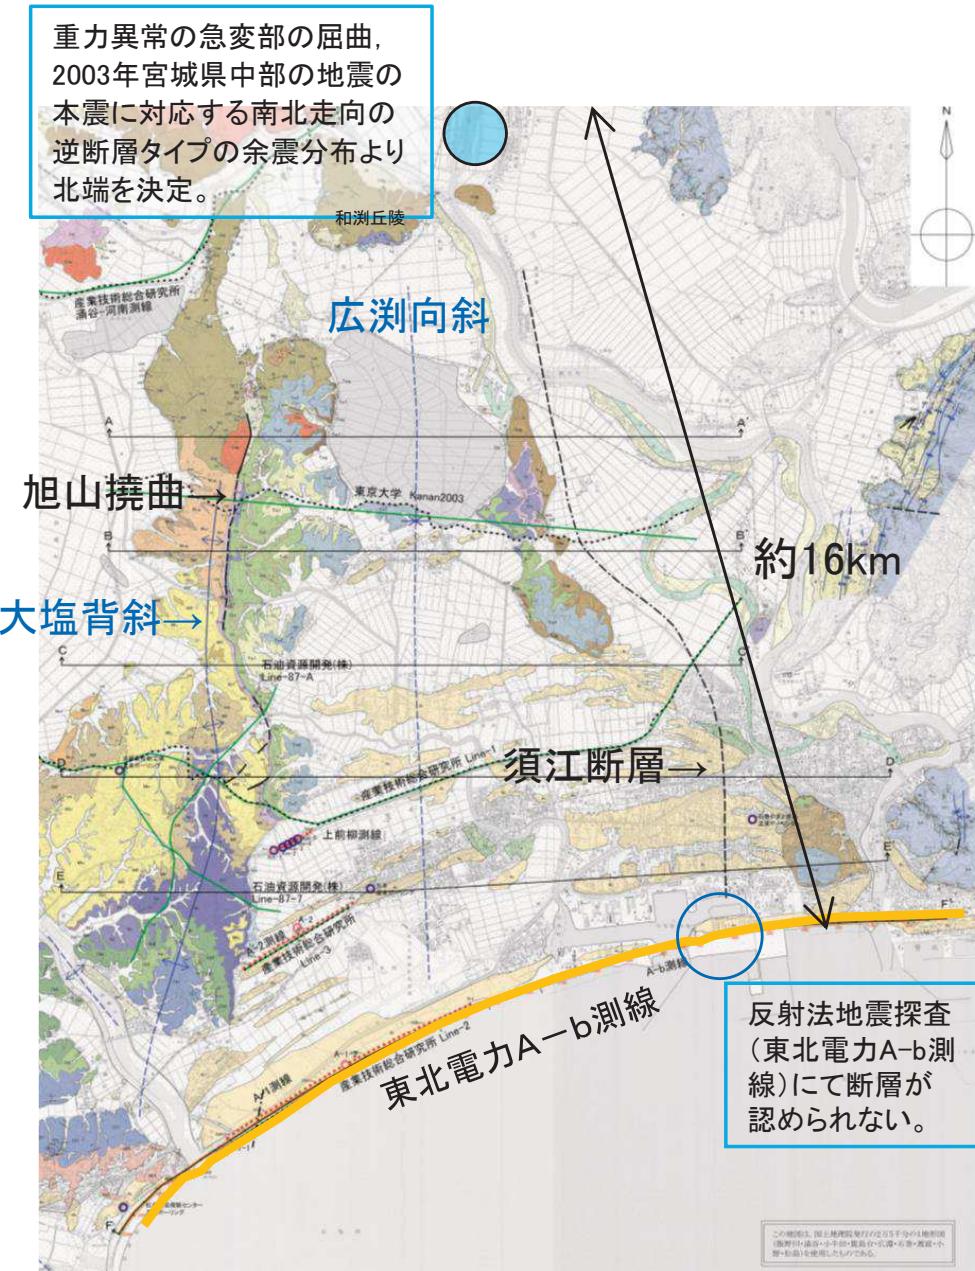

#### 【旭山撓曲・須江断層に関する評価】

- 大塩背斜、旭山撓曲、広渕向斜及び須江断層は大局的な地質構造の観点から、一連の断層関連褶曲と見なすことができる。
- 須江断層は、深度方向に、2003年宮城県中部の地震の震源断層に連続すると判断されること等から、後期更新世以降の活動性を考慮する。
- 活動性を考慮する区間は、和渕丘陵北東付近から東北電力A-b測線の石巻新港付近直前までとし、約16kmとする。

余白

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

- 
- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
  - 1. 3 個別断層の評価
    - 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層
    - 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層
    - 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層
    - 1. 3. 4 上品山西断層
  - 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

### 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層

- Hikima and Koketsu(2004)等によれば、2003年宮城県中部の地震に関連する3方向の震源断層モデルが示されており、前震に対応する震源断層としては、NE-SW走向、北西傾斜の断層が示されている。
- 重力異常においては、石巻新港付近を境に重力異常の急変部が変化している。



- 文献調査等の結果を踏まえ、2003年宮城県中部の地震の前震の震源断層について、後期更新世以降の活動性を考慮する(2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層)。
- 活動性を考慮する区間は、海野ほか(2004), Hikima and Koketsu(2004)等を踏まえ、石巻新港付近から宮戸島沖付近までの約12kmとする。

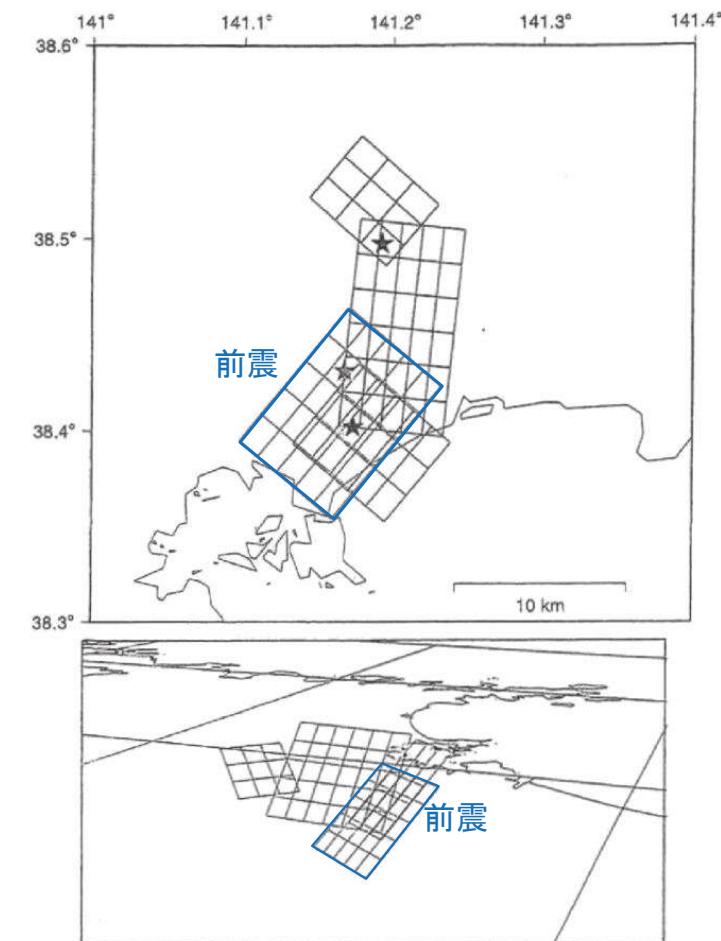
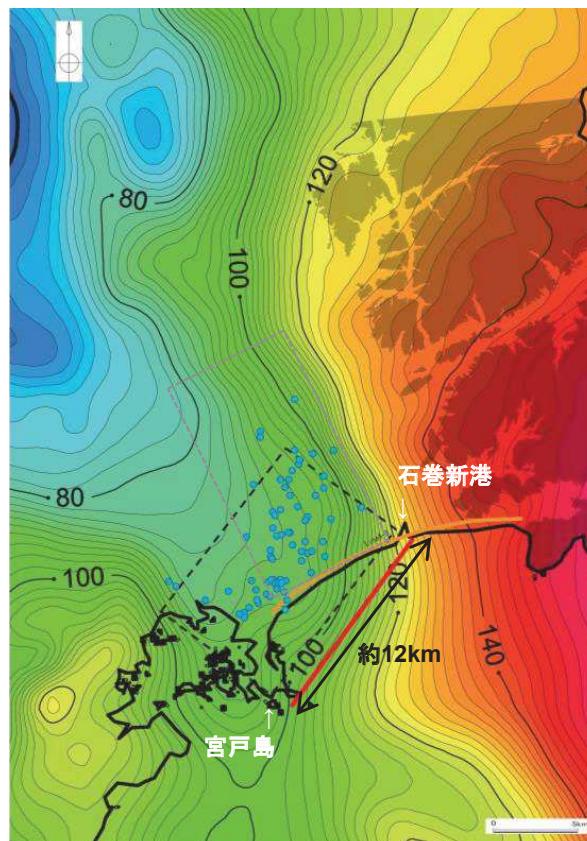
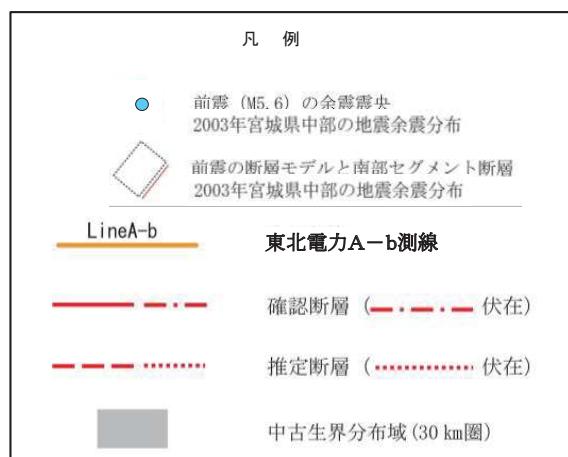



Fig. 2. Upper: surface projection of the assumed fault planes for the inversion analysis. The stars denote epicenters. Green, red and blue colors indicate the foreshock, the mainshock and the largest aftershock, respectively. Lower: bird's-eye view of the fault planes from SW direction.

Hikima and Koketsu (2004)に一部加筆

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価


- 
- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
  - 1. 3 個別断層の評価
    - 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層
    - 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層
    - 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層
    - 1. 3. 4 上品山西断層
  - 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層 【文献調査】

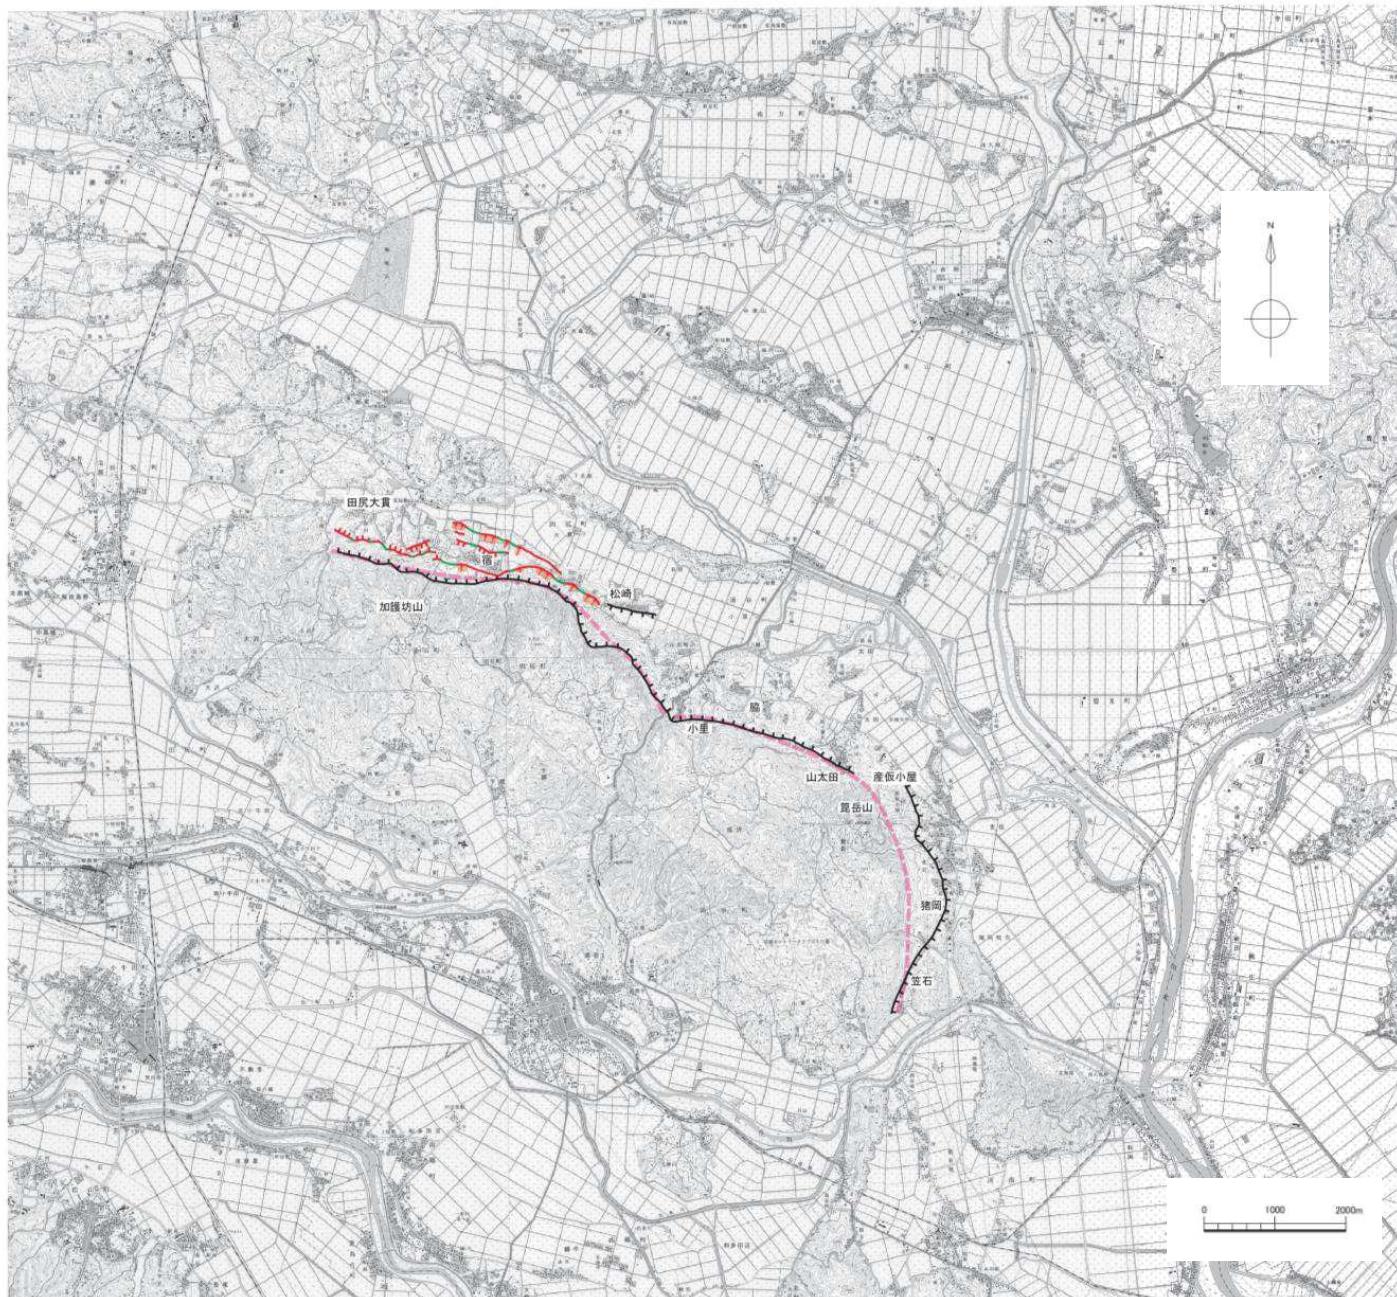

#### 【文献調査結果】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)において、長さ12km、確実度Ⅲと記載されている。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)は、「[新編]日本の活断層」(1991)とほぼ同位置に推定活断層を記載するとともに、その北側の丘陵裾部に活断層及び推定活断層を記載している。
- 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)では、旭山撓曲・須江断層と合わせて、加護坊山－旭山断層帯としている。


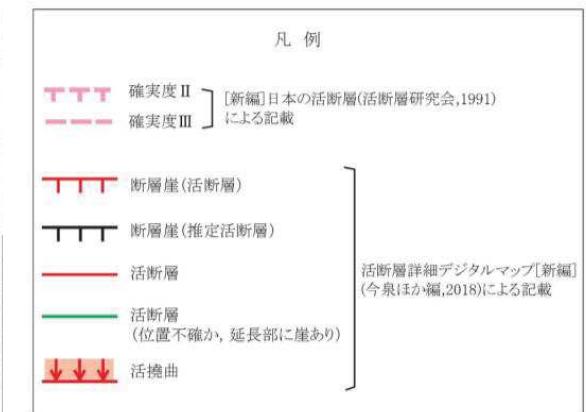


この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(小牛田・高清水・涌谷・西野・登米・飯野川)を使用し  
たものである。


### 1. 3. 3 加護坊山－筧岳山断層【変動地形学的調査:空中写真判読図】

#### 【判読されたリニアメント】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)の加護坊山－筧岳山断層にほぼ対応。
- 加護坊山北麓の北小塩付近～筧岳山北麓付近～筧岳山東麓の笠石付近に至る約13km ( $L_B \sim L_D$ ランク)。
- 上記リニアメントの北側に「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)に対応し、大貫西方付近～松崎付近に至る約4.5km ( $L_B \sim L_C$ ランク)、産仮小屋～猪岡南方に至る約3.5km ( $L_C \sim L_D$ ランク)が判読される。

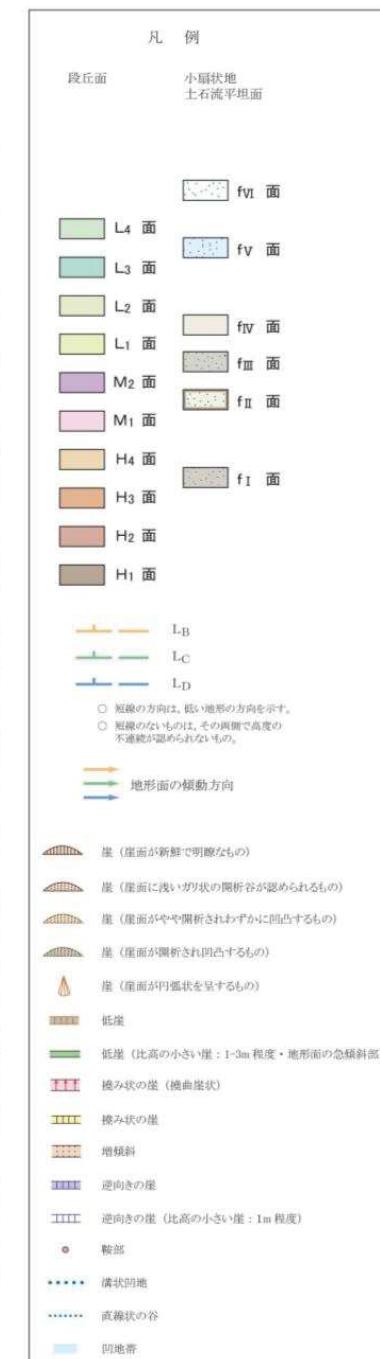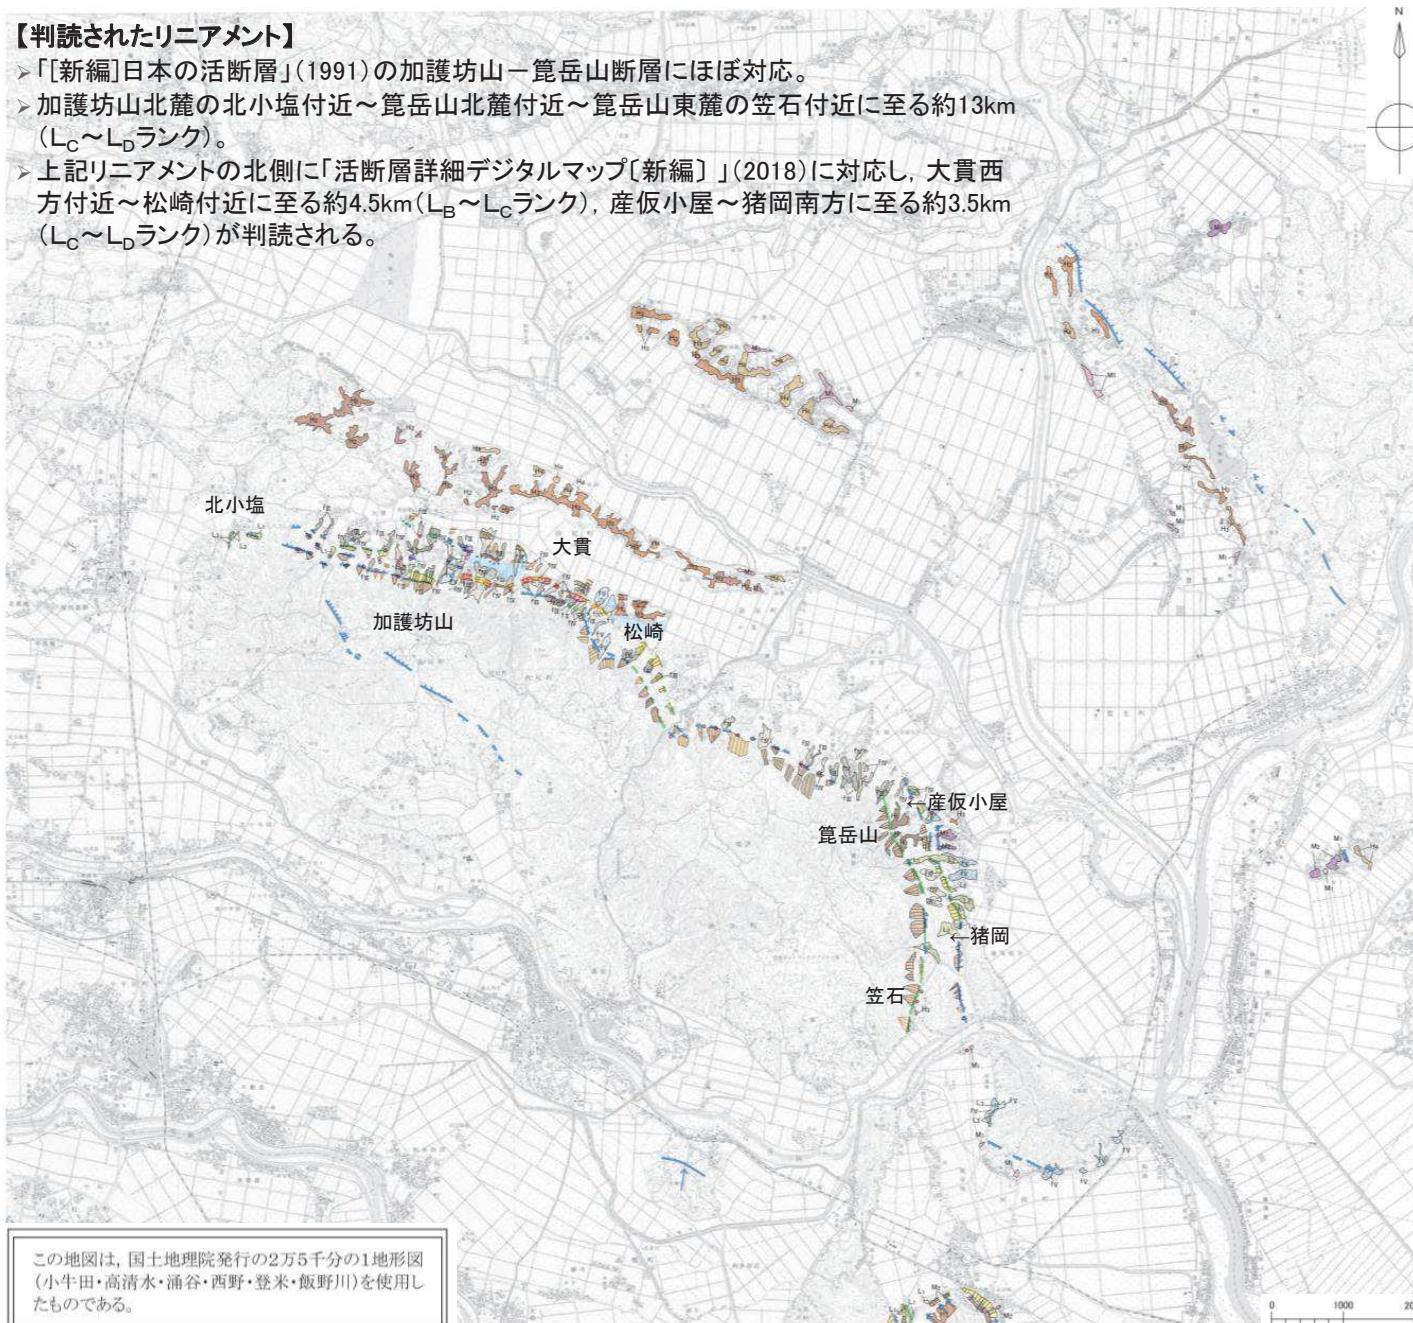

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層【地表地質調査：地質図】

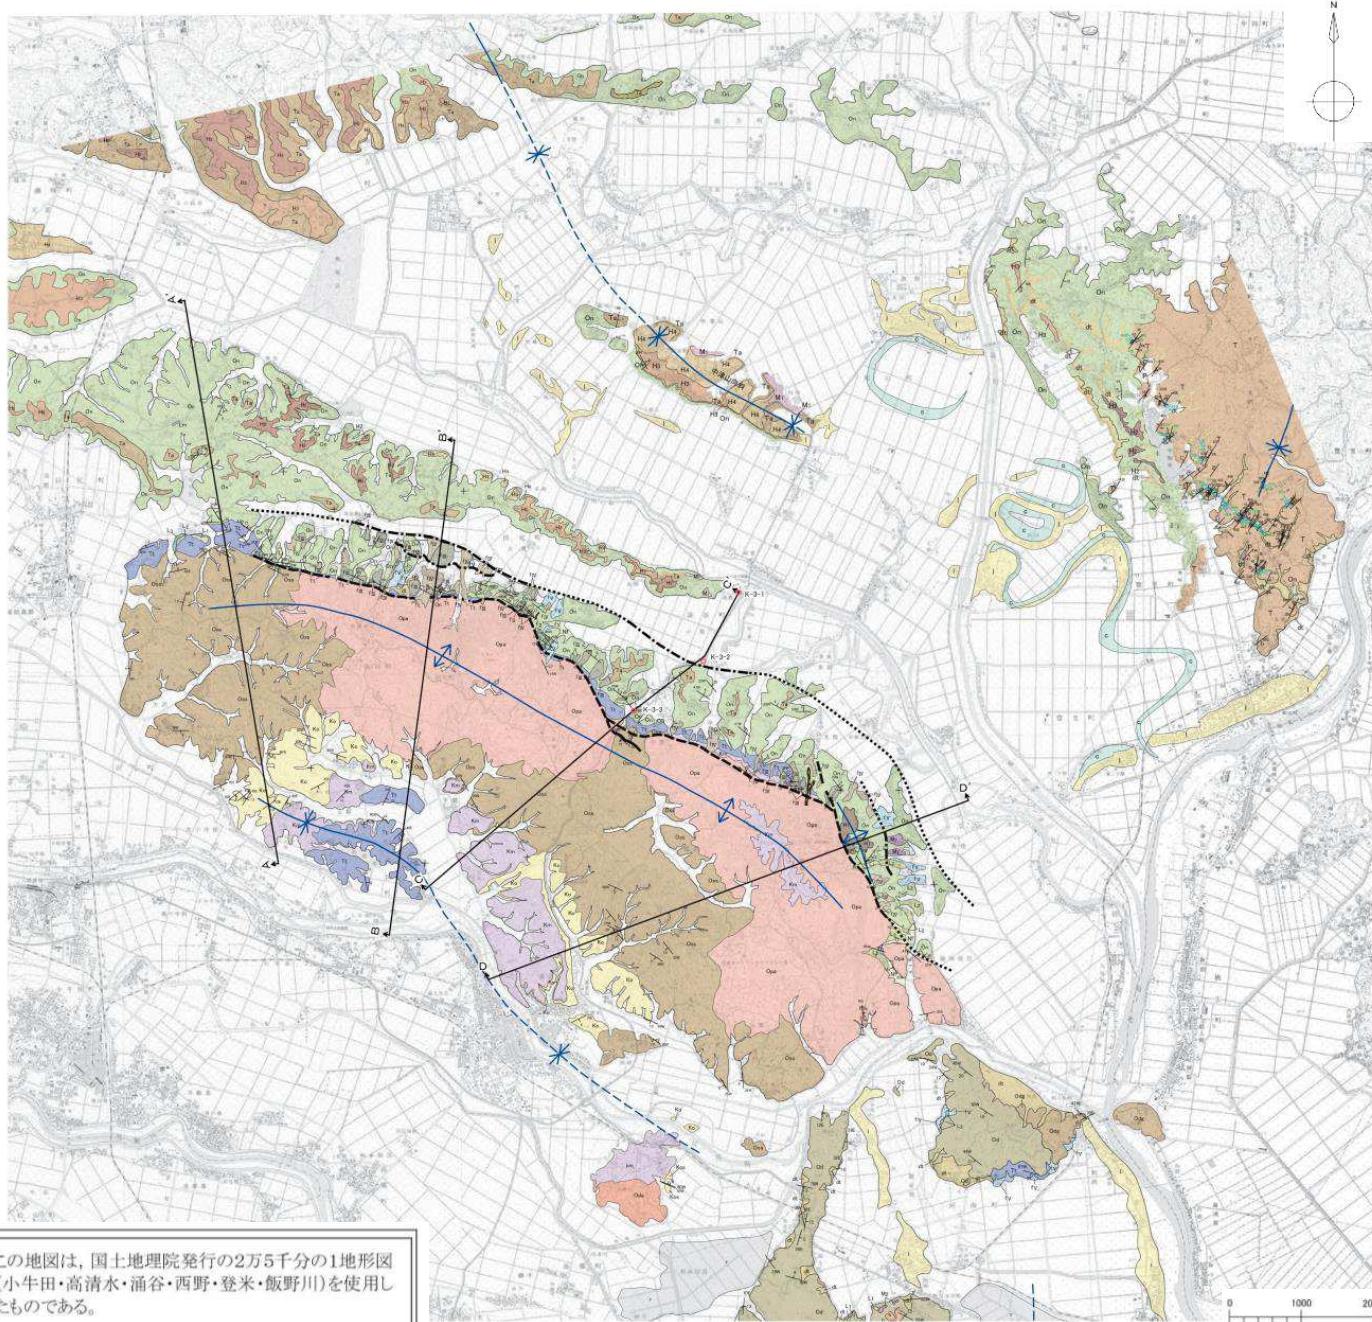


#### 【構成する主な地層】

- 新第三系中新統追戸層(火碎岩類, 砂岩等)
- 鮮新統亀岡層, 竜の口層及び大貫層(やや軟質な砂岩, 碓岩, シルト岩, 凝灰岩等)
- 第四系の高清水層, 古期・新期扇状地堆積物, 沖積層等

| 凡 例  |                                |
|------|--------------------------------|
|      | A-A' 地質断面                      |
|      | T 断層の走行方向と傾斜                   |
|      | 水平距離(m)                        |
|      | 逆断層                            |
|      | 正断層                            |
|      | 押し断層                           |
|      | 実在断層                           |
|      | 確定伏在断層                         |
|      | 推定断層                           |
|      | 推定伏在断層                         |
|      | 背斜軸                            |
|      | 向斜軸                            |
| <br> |                                |
|      | r 干拓地: 砂, シルト, 粘土, 脱灰          |
|      | a 河床底: 谷底堆積物: 砂, 粘土, 砂質河床平野堆積物 |
|      | dt 岩屑風堆積物: 角礫, 砂, シルト          |
|      | c 旧河床堆積物: 砂, 砂質, 砂, シルト        |
|      | I 自然堤防堆積物: 砂, 砂質, シルト, 粘土      |
|      | Nf 新開拓状地堆積物: 砂, 砂質, シルト        |
|      | fVv V堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | L1 L1堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | L2 L2堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | fVv' V堆積物: 砂, 砂質, シルト          |
|      | L1' L1堆積物: 砂, 砂質, シルト          |
|      | Lm 火山灰層                        |
|      | fBn Bn堆積物: 砂, 砂質, シルト          |
|      | M2 M2堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | fBn' Bn堆積物: 砂, 砂質, シルト         |
|      | M1 M1堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | H4 H4堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | H3 H3堆積物: 砂, 砂質, シルト           |
|      | H2 高位段丘堆積物(Ht)                 |
|      | H1 山堆積物: 砂, 砂質, シルト            |
|      | Gf 古雨原状地堆積物: 砂, 砂質, シルト        |
|      | Ta 高清水層: 砂, 砂質, シルト            |
|      | On 大貫層: 砂岩, シルト岩, 砂岩, 脱灰       |
|      | Tt 竜の口層: シルト岩, 砂質シルト岩          |
|      | Km 亀岡層: 砂岩, 砂岩, シルト岩, 脱灰岩, 脱灰  |
| <br> |                                |
|      | Kos 黄金沢層: 細粒砂岩主体               |
|      | Ko 黄金沢層: 砂岩, 脱灰岩, シルト岩         |
|      | Od 追戸層: 脱灰質砂岩・細粒砂岩主体・脱灰岩       |
|      | Oda 追戸層: 砂岩, 混成岩層・安山岩層         |
|      | Odg 追戸層: 砂岩, 脱灰岩, シルト岩         |
|      | Oss 追戸大砂岩層: 砂岩, 脱灰岩, シルト岩      |
|      | Opa 追戸大砂岩層: 安山岩質脱灰岩・安山岩層       |
| <br> |                                |
|      | P ひん岩                          |
|      | T 登米層                          |

### 1.3.3 加護坊山-箕岳山断層【地表地質調査:地質断面図】

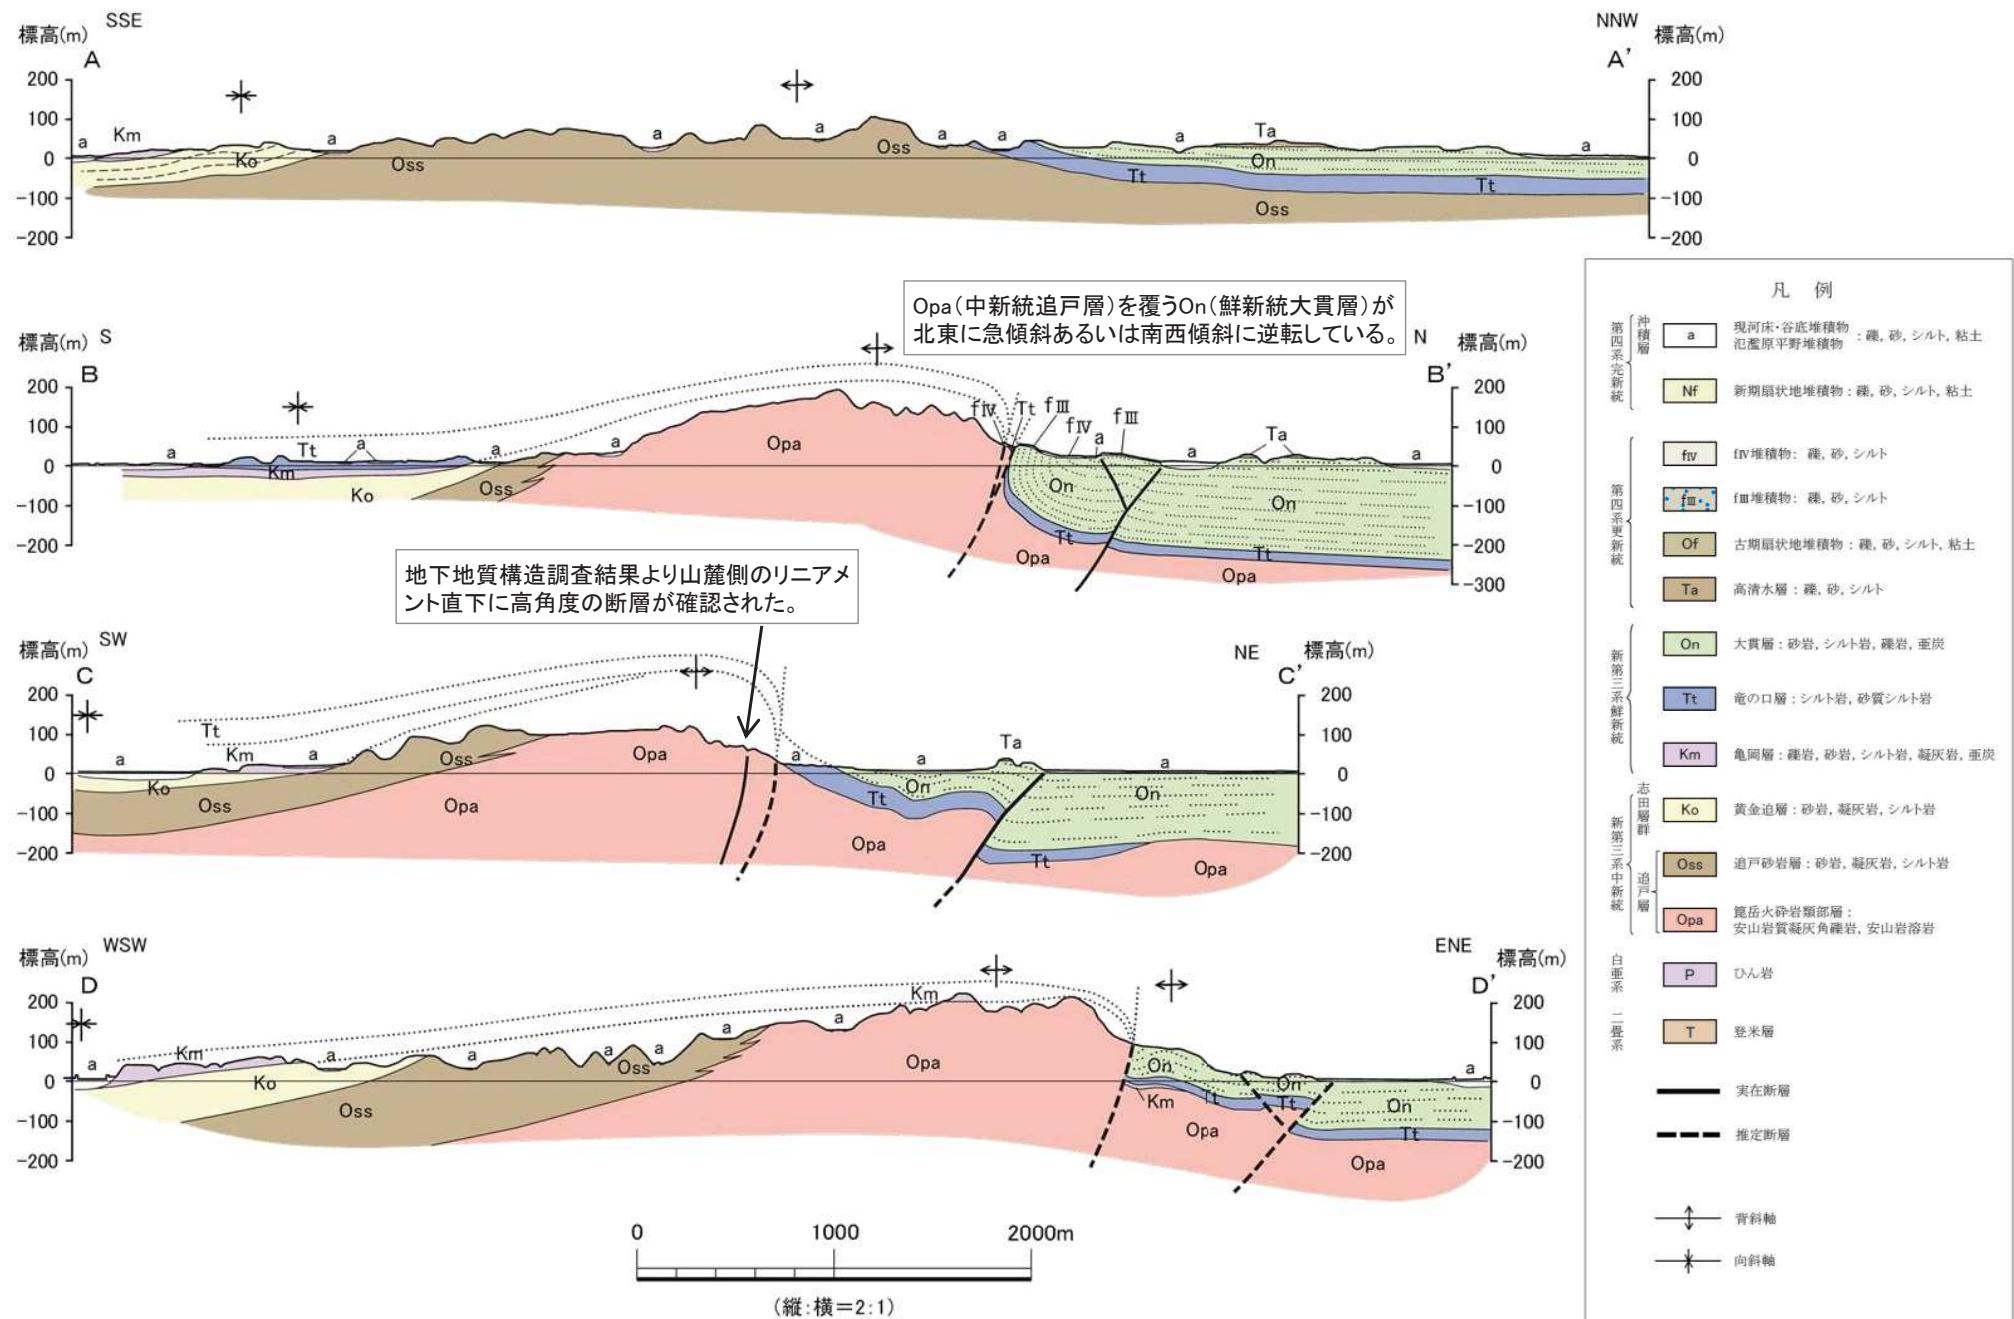


## 1. 3 個別断層の評価

## 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層【地表地質調査:地質構造図, 地下地質構造調査:調査位置図】


- 加護坊山－笠岳山丘陵に長楕円状の背斜構造とほぼ同方向の緩やかな向斜構造が認められる。
- 丘陵の北東側(産仮小屋付近)に、局所的な向斜構造が認められる。
- 丘陵麓部付近の中新統と鮮新統の境界付近においては、鮮新統が急傾斜を示し、一部で逆転構造を示しており、撓曲あるいは断層の存在が推定される。

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地図(小牛田・高清水・涌谷・西野・登米・飯野川)を使用したものである。

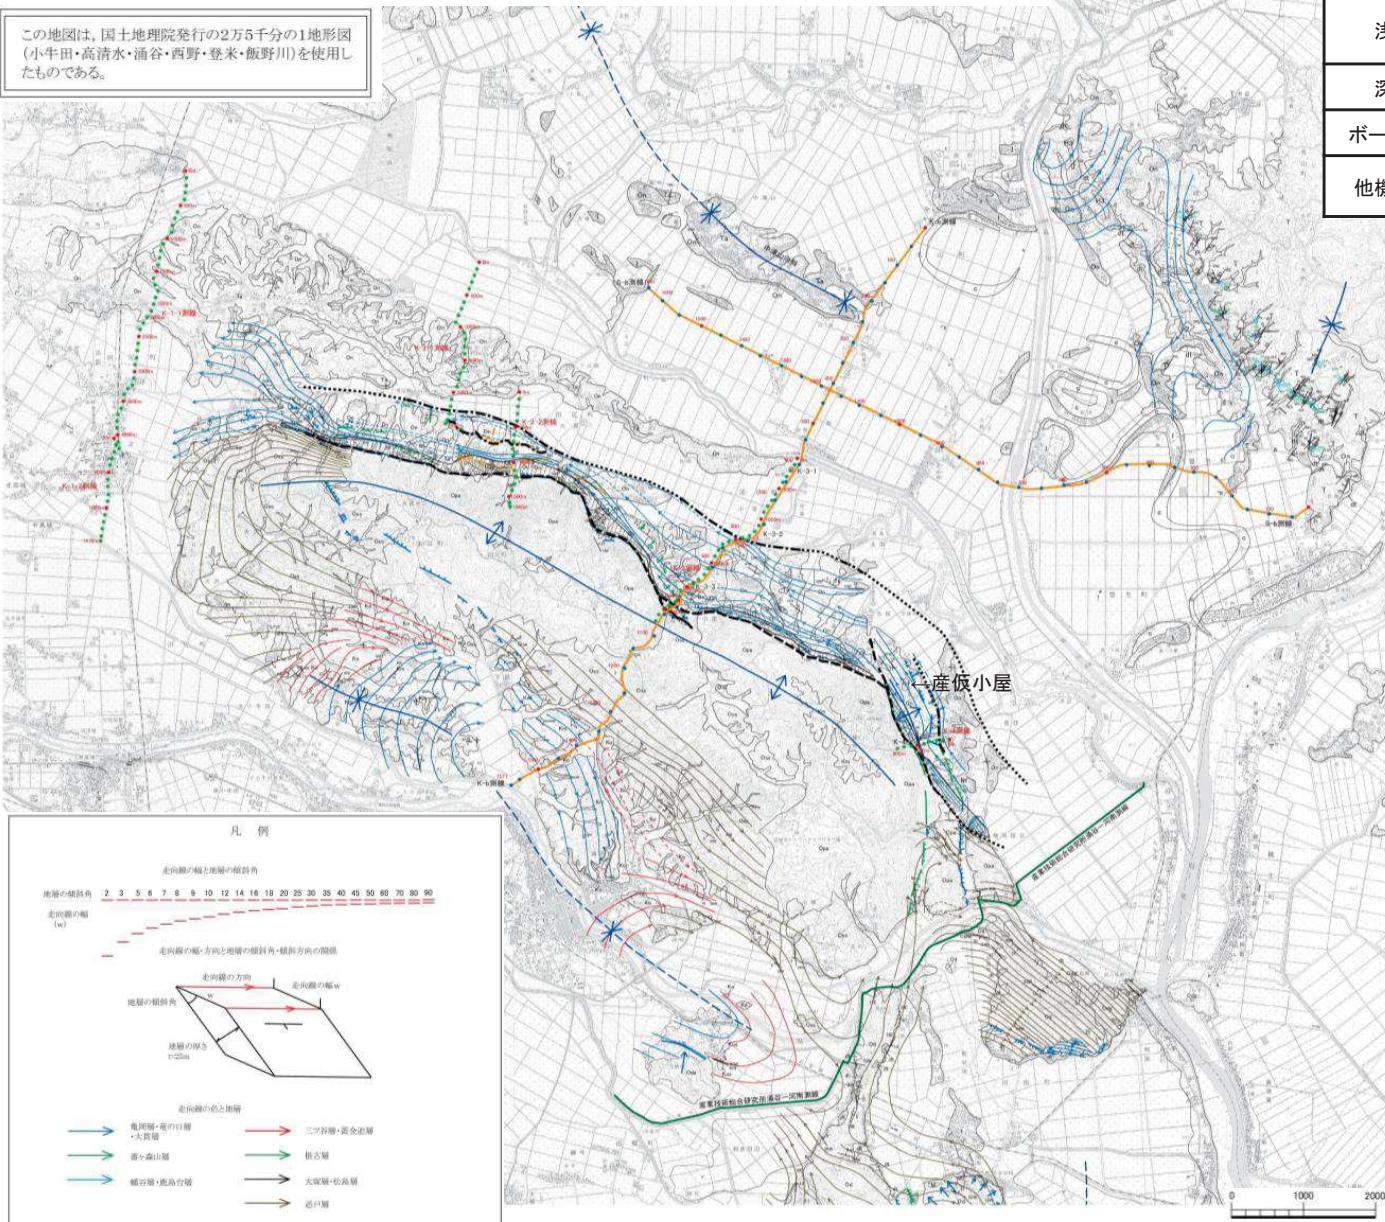


加護坊山－笠岳山断層周辺の地下地質構造を把握するため、実施した調査及び用いた他機関の調査は下表のとおりである。

| 調査項目    | 内容                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 浅部探査    | K-1-1測線・K-1-2測線, K-2-1測線・K-2-2測線, K-3測線, K-4測線及びP-1～4測線 |
| 深部探査    | K-b測線, S-b測線                                            |
| ボーリング調査 | 3箇所: K-b測線(K-3測線含む)上                                    |
| 他機関の調査  | ・産業技術総合研究所(2007)                                        |

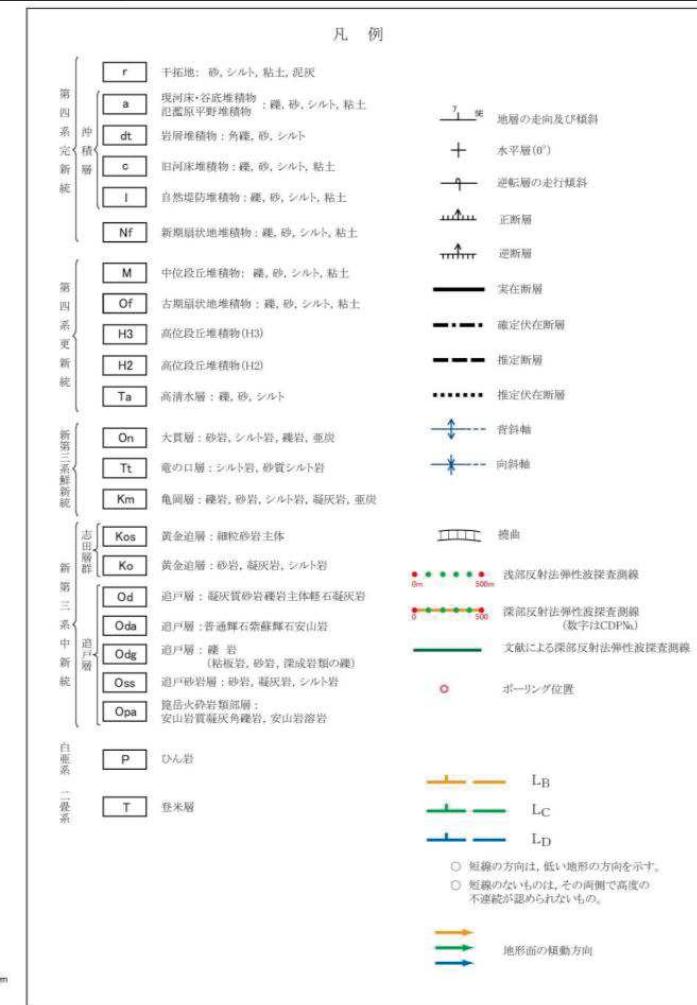

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層【活動性評価①: 地表地質調査】

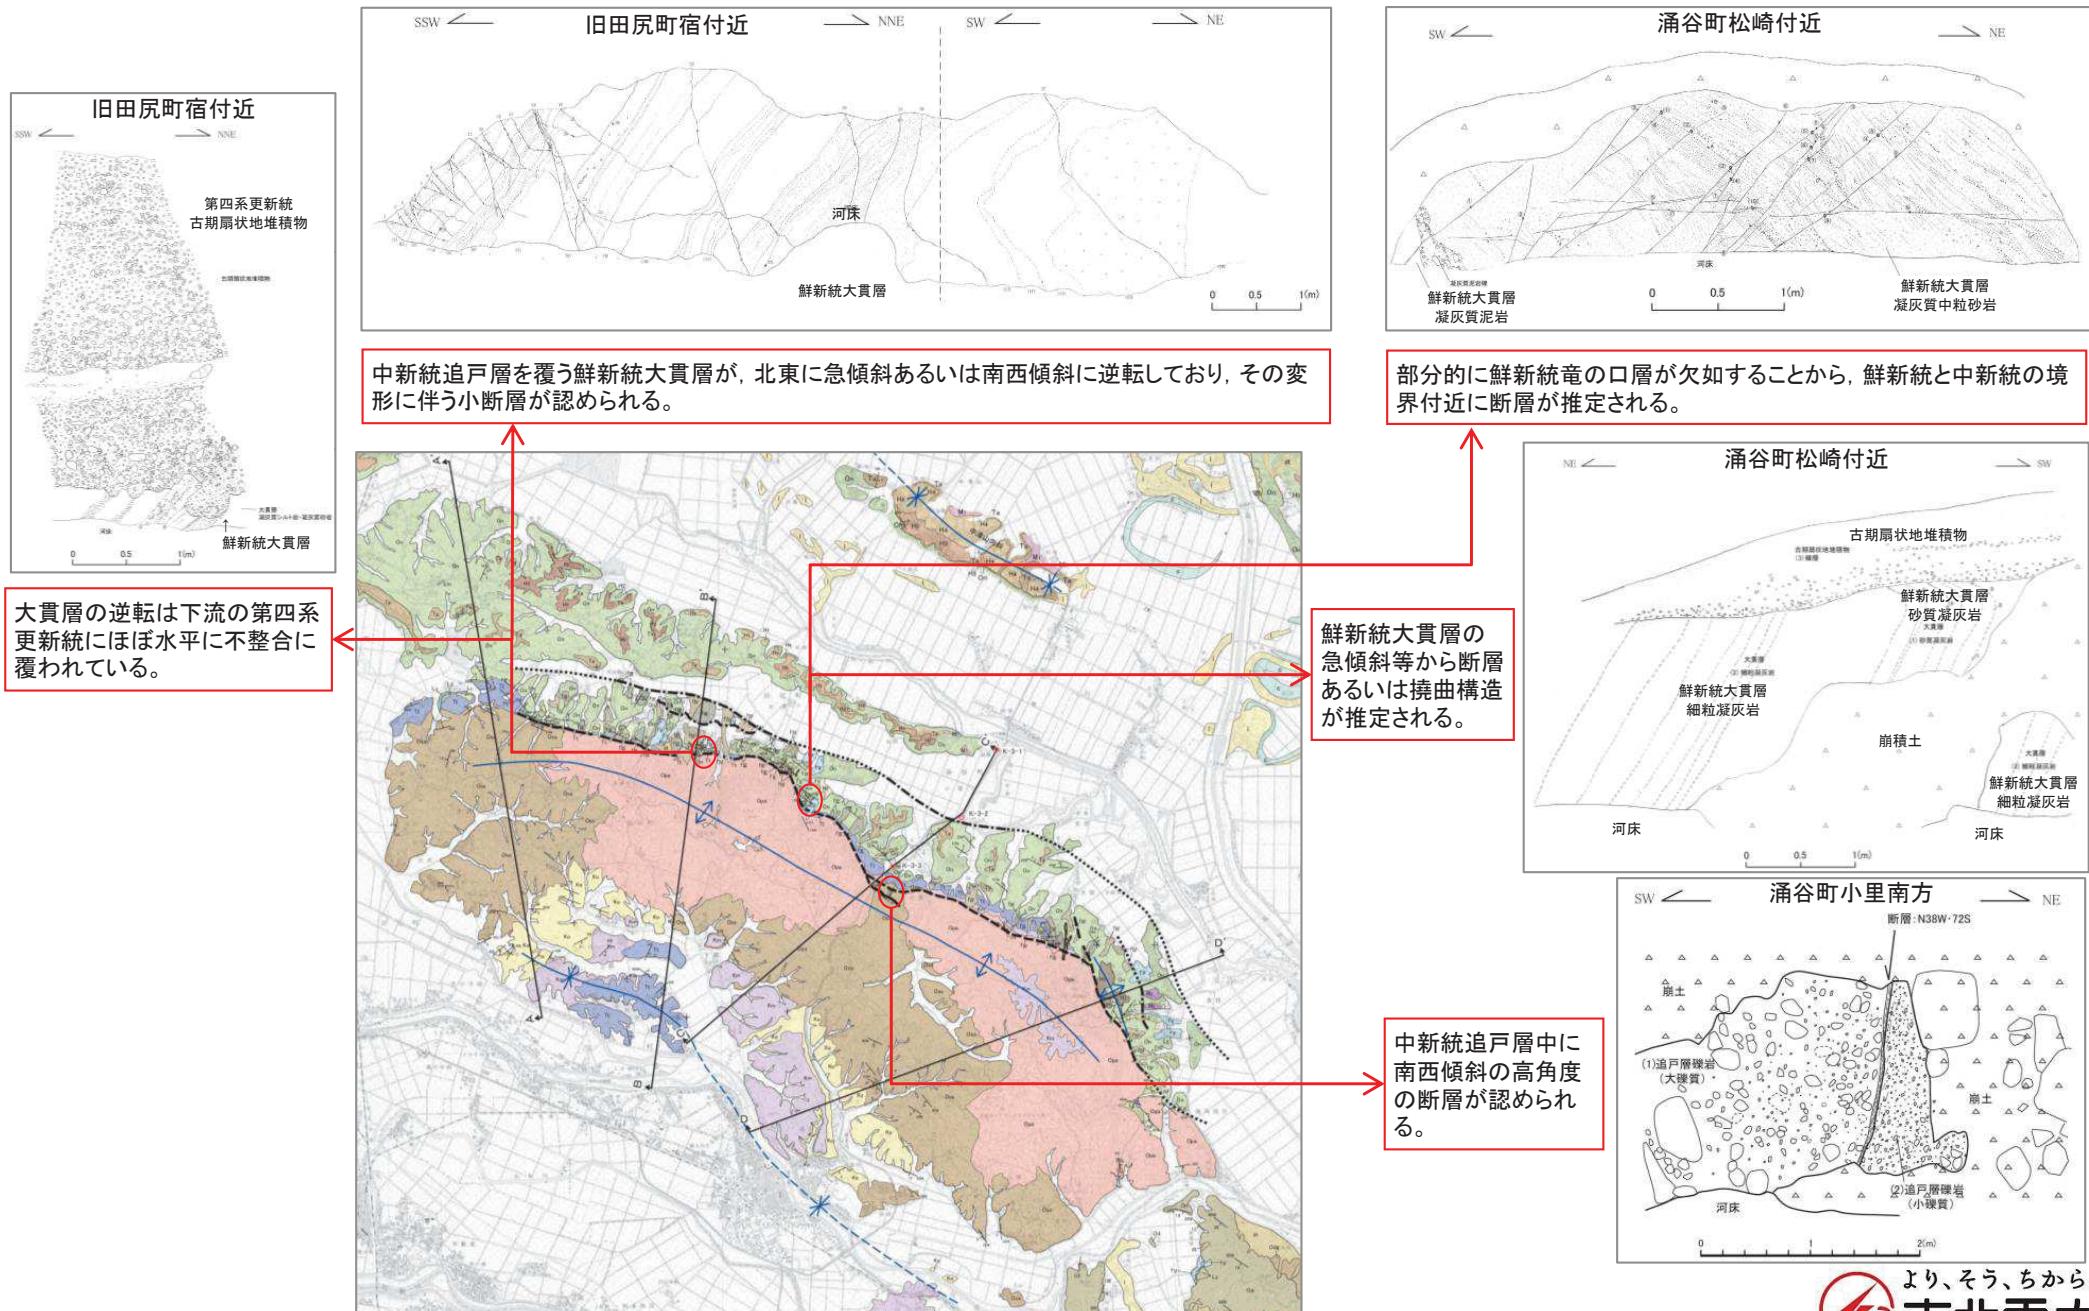

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価







## 1. 3 個別断層の評価

### 1. 3. 3 加護坊山一笠岳山断層 【活動性評価①: 旧田尻町宿付近】

- 新第三系中新統追戸層笠岳火碎岩部層を覆う鮮新統の大貫層が、北東に急傾斜あるいは南西傾斜に逆転している(①-①'断面)。
- 新第三系中新統追戸層笠岳火碎岩部層を覆う鮮新統の大貫層が、北東に急傾斜あるいは南西傾斜に逆転しており、その変形に伴う小断層が認められる(スケッチA)。
- その南側(沢上流)に分布する鮮新統竜の口層は北傾斜であることから、鮮新統の大貫層と竜の口層との境界付近には南西傾斜の逆断層が推定される(①-①'断面)。大貫層の逆転層は下流側で第四系更新統の古期扇状地堆積物にほぼ水平に不整合に覆われている(スケッチB)。

第346回審査会合(H28.4.1)  
資料2-1 p72 再掲

71

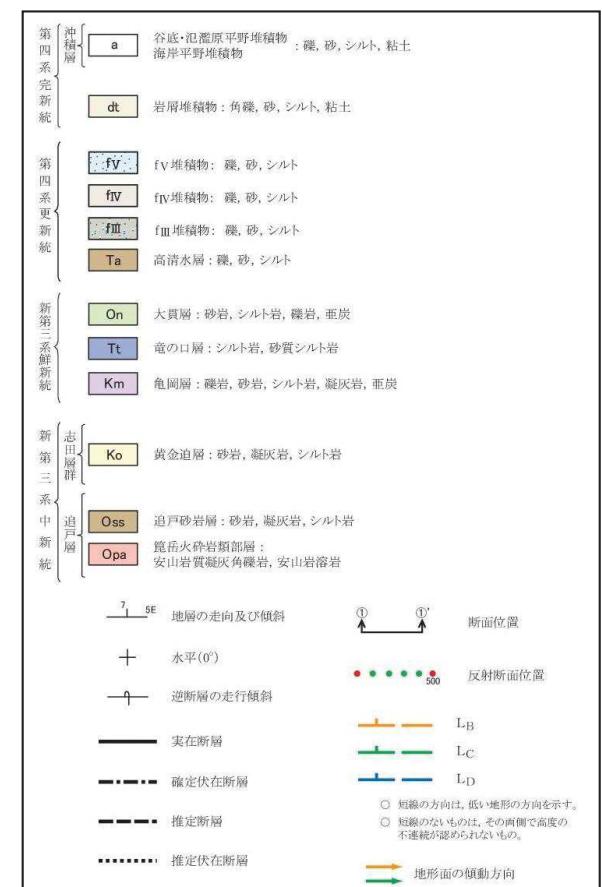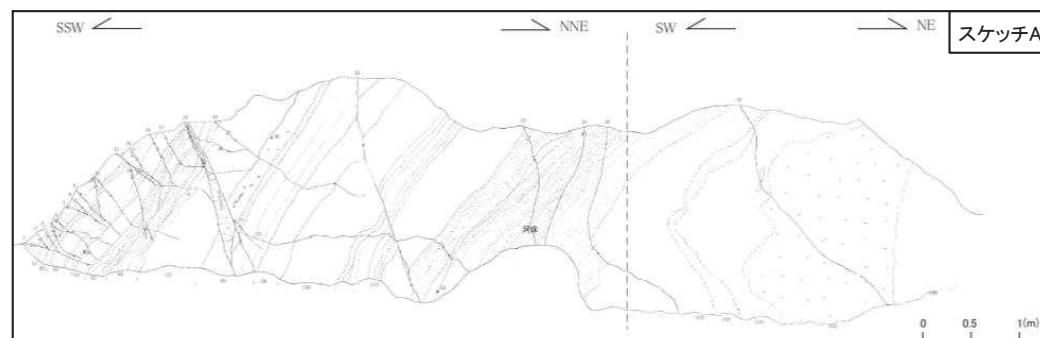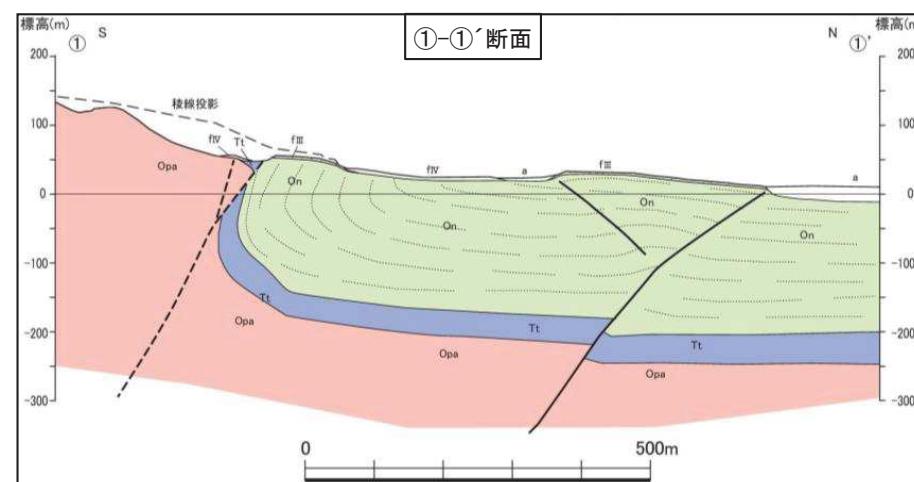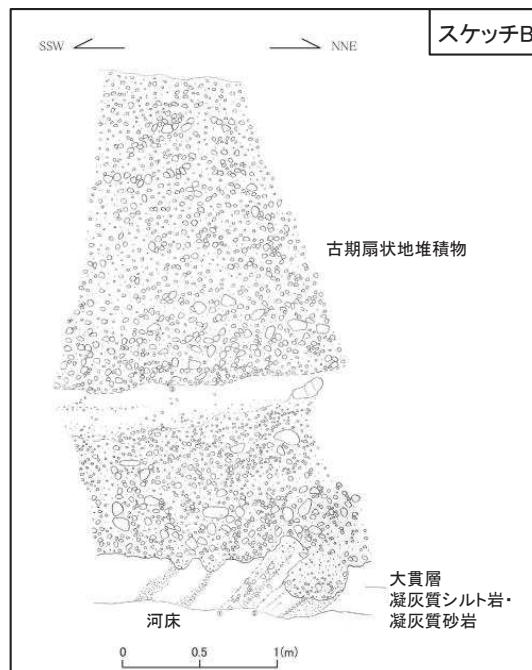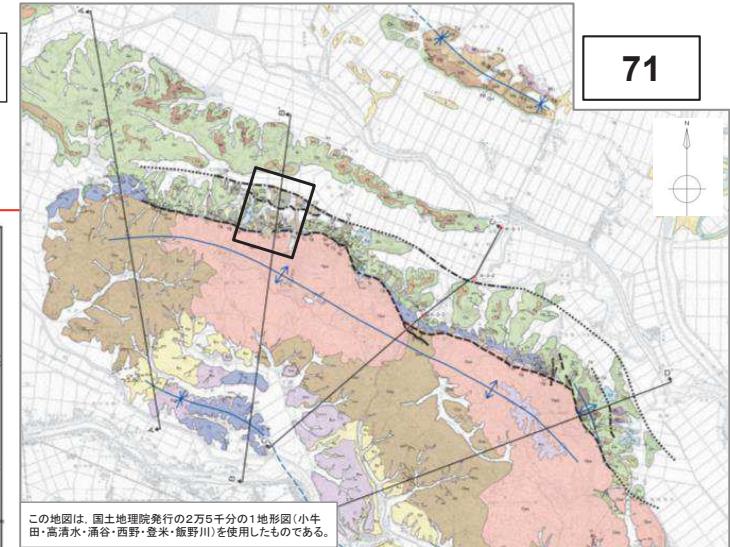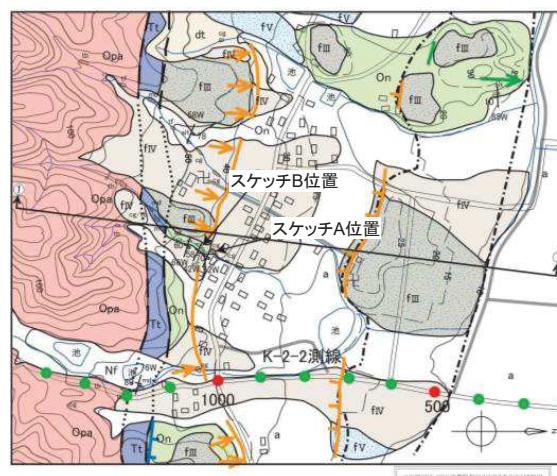

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価







### 1. 3. 3 加護坊山一箕岳山断層【活動性評価①: 涌谷町松崎付近】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p73 再掲

72

- 新第三系中新統を覆う鮮新統の大貫層が北東に急傾斜している(②-②' 断面)。
- 部分的に鮮新統竜の口層が欠如することから、鮮新統と中新統との境界付近に断層が推定される(スケッチA)。
- 東側の断面位置付近において大貫層の急傾斜等から断層あるいは撓曲構造が推定される(スケッチB)。

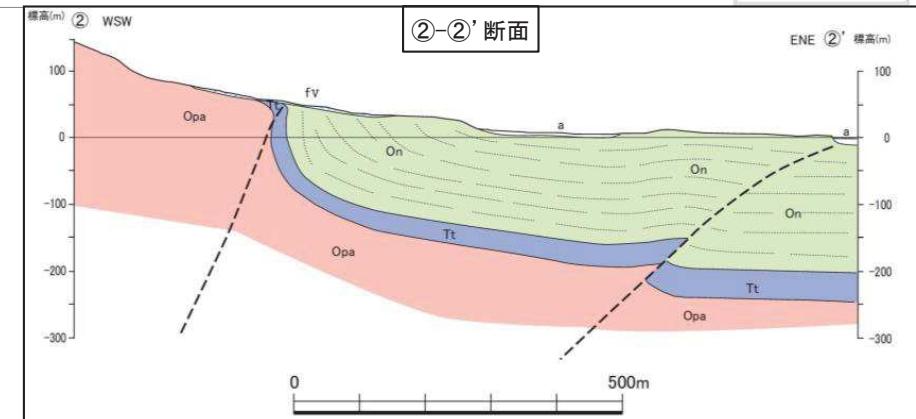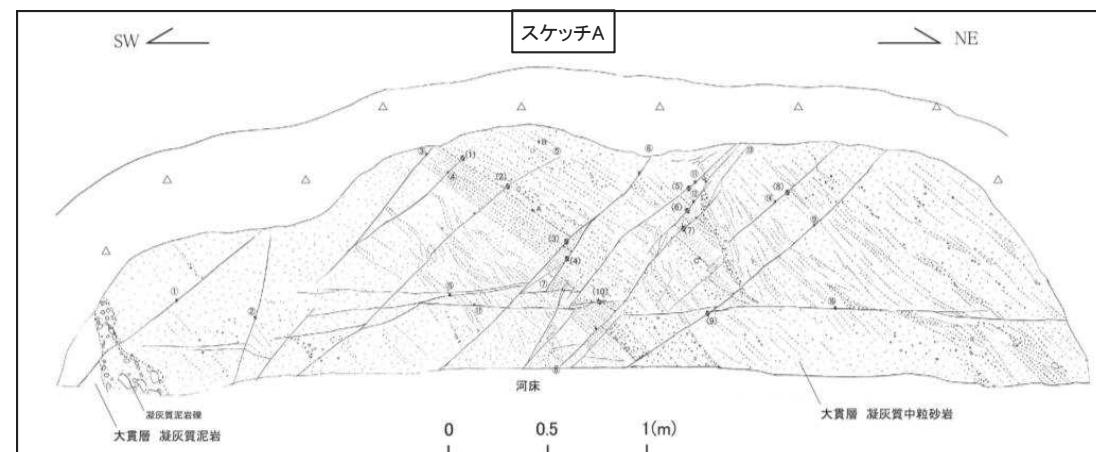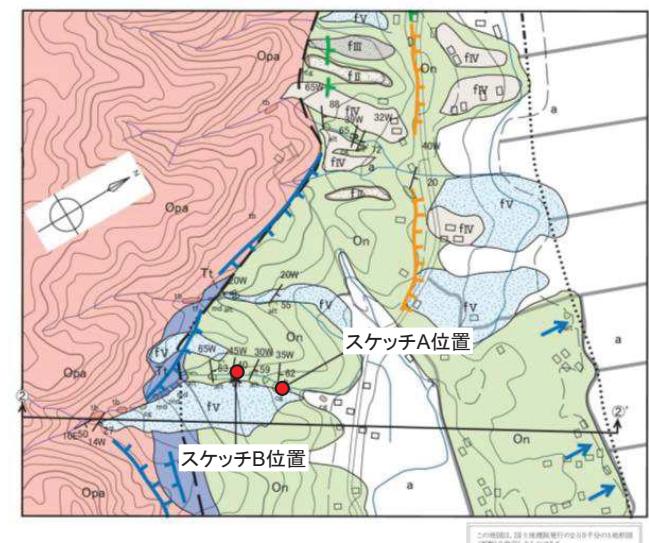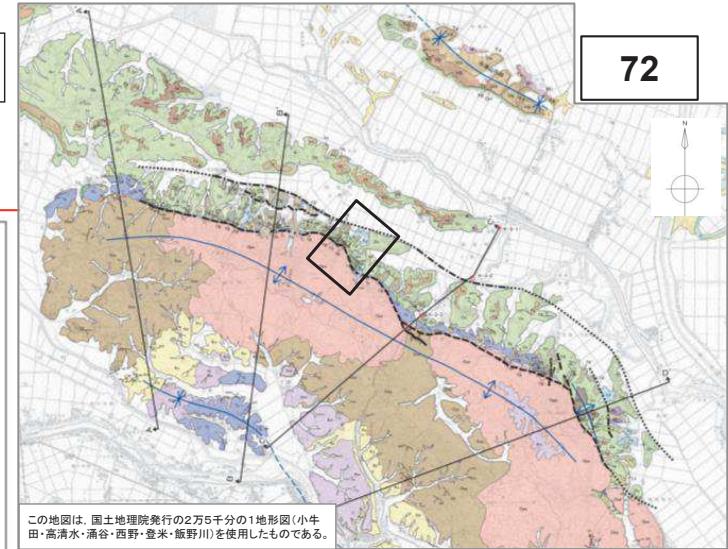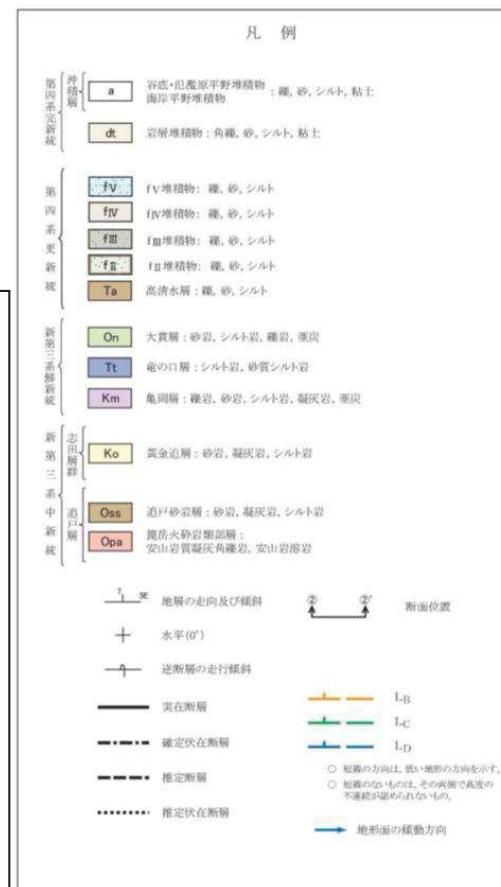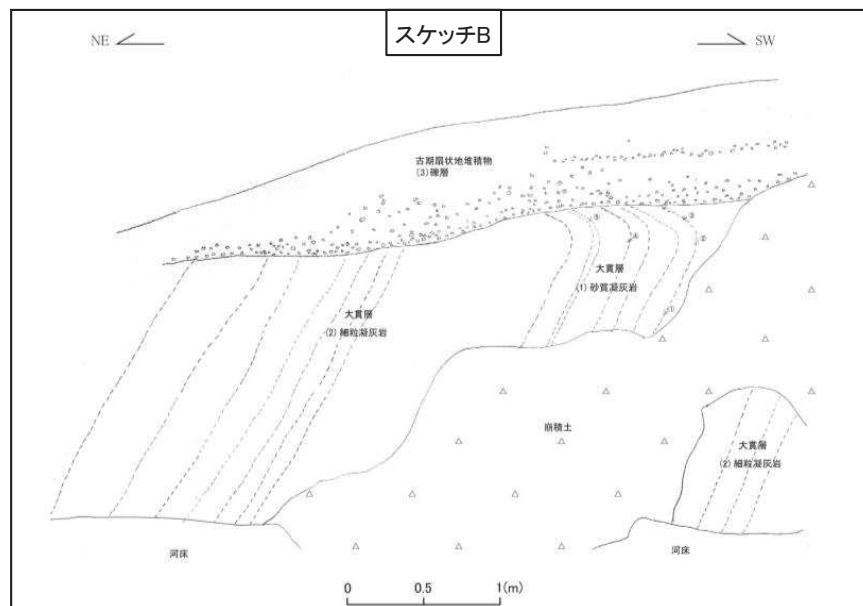

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価




### 1. 3. 3 加護坊山-笠岳山断層【活動性評価①: 涌谷町小里付近】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p74 再掲

73

- 山麓側のリニアメント直下に高角度断層が、また丘陵据部のリニアメント延長位置付近に低角逆断層が想定される(③-③'断面)。
- 山麓側のリニアメント近傍の中新統追戸層砂岩部層中には、想定される高角度断層に調和的な南西傾斜の高角度の断層が認められる(スケッチ)。

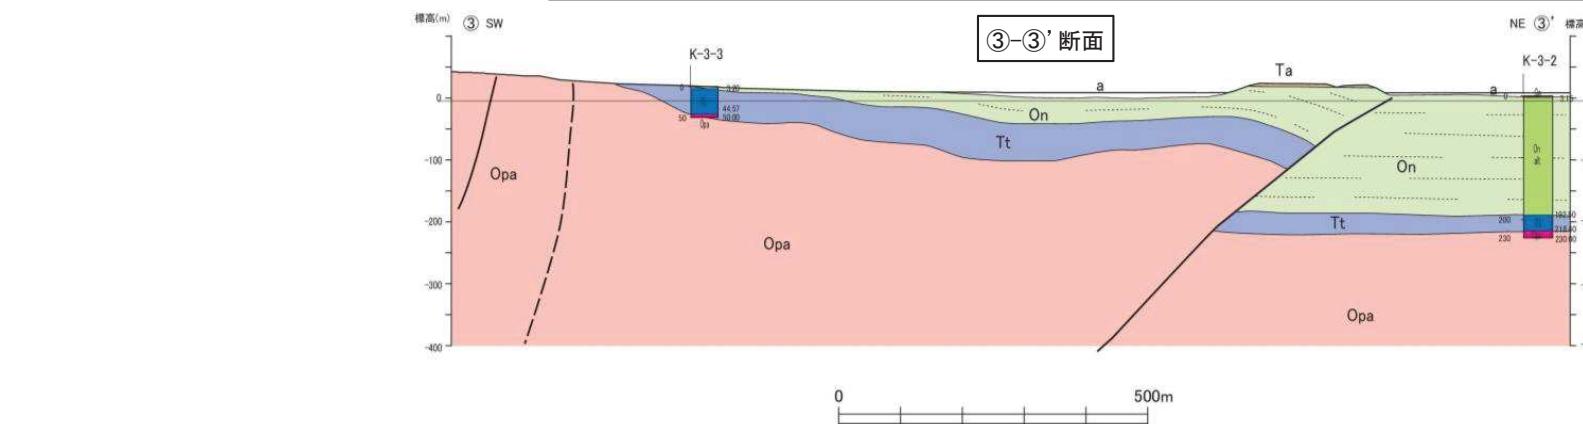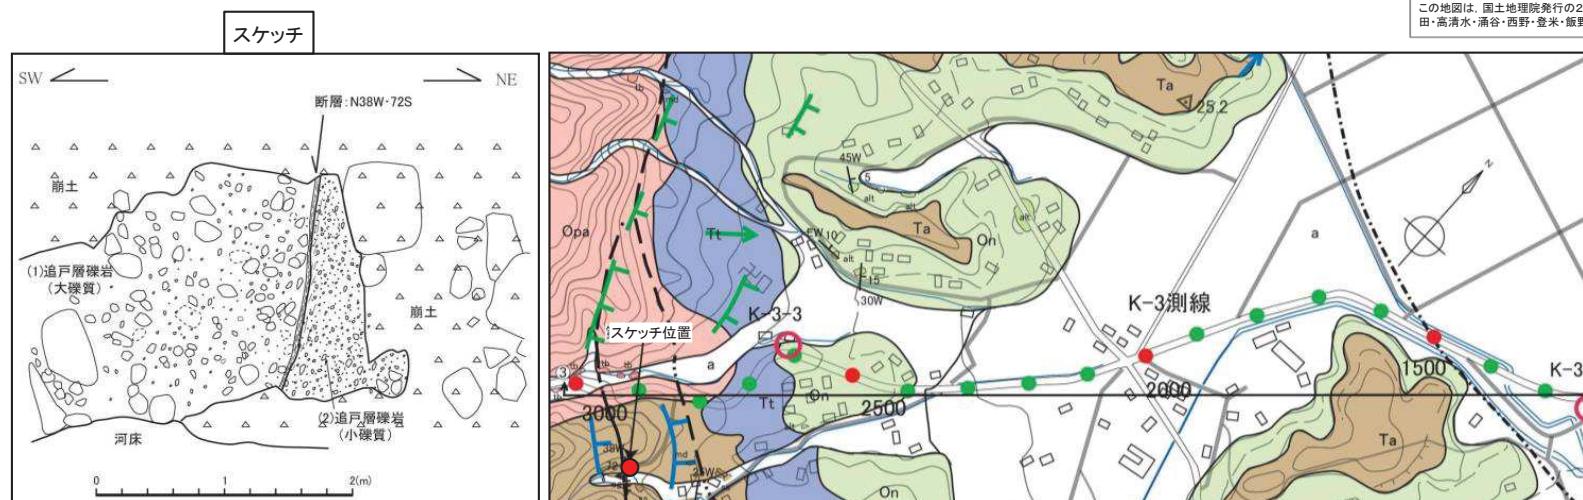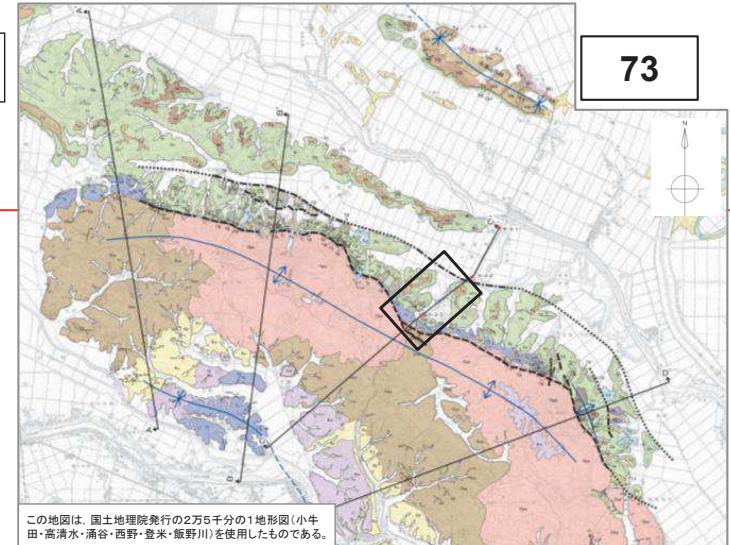

**凡 例**

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 第四系完新統       | a 谷底・氾濫原平野堆積物<br>河床堆積物：泥炭、砂、シルト、粘土                                |
|              | dt 岩屑堆積物：角礫、砂、シルト、粘土                                              |
|              | Ta 高清水層：泥炭、砂、シルト                                                  |
| 第四系変新統       |                                                                   |
| 新第三系鮮新統      | On 大貯層：砂岩、シルト岩、泥岩<br>Tt 龍の口層：シルト岩、砂質シルト岩<br>Km 亀岡層：泥岩、砂岩、シルト岩、泥灰岩 |
| 新第三系中新統      | Ko 黄金追層：砂岩、泥灰岩、シルト岩                                               |
| 志田層群         | Oss 追戸砂岩層：砂岩、泥灰岩、シルト岩<br>Opa 鎖岳火碎岩類部層：<br>安山岩質凝灰岩・泥岩、安山岩溶岩        |
| 逆戸層          |                                                                   |
| 逆戸層          |                                                                   |
| 地層の走向及び傾斜    |                                                                   |
| + 水平(0°)     |                                                                   |
| — 逆断層の走行傾斜   | 反射断面位置                                                            |
| ▲ 正断層        | ボーリング位置                                                           |
| ▼ 逆断層        |                                                                   |
| — 実在断層       | Lc                                                                |
| —●— 確定伏在断層   | Ld                                                                |
| —○— 推定断層     |                                                                   |
| ····· 推定伏在断層 |                                                                   |
| — 地形面の傾動方向   |                                                                   |

○ 線路の方向は、低い地帯の方向を示す。  
○ 断線のないものは、その両側で地盤の不連続が認められないもの。

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価






### 1. 3. 3 加護坊山一箕岳山断層 【活動性評価①: 涌谷町不動沢付近】

第346回審査会合(H28.4.1)


資料2-1 p75 再掲

74


- 中新統と鮮新統の境界が直線的で、鮮新統が南西に傾斜していることから断層が推定される。
- その北東側において地層は北東に傾斜して、小規模な背斜をなしており、変位量の小さい北東傾斜の断層が認められる(④-④'断面)。
- 中新統と鮮新統の境界に推定される断層の北東側において、地層は北東に傾斜して小規模な背斜をなしており、変位量の小さい北東傾斜の逆断層が認められる(スケッチ)。

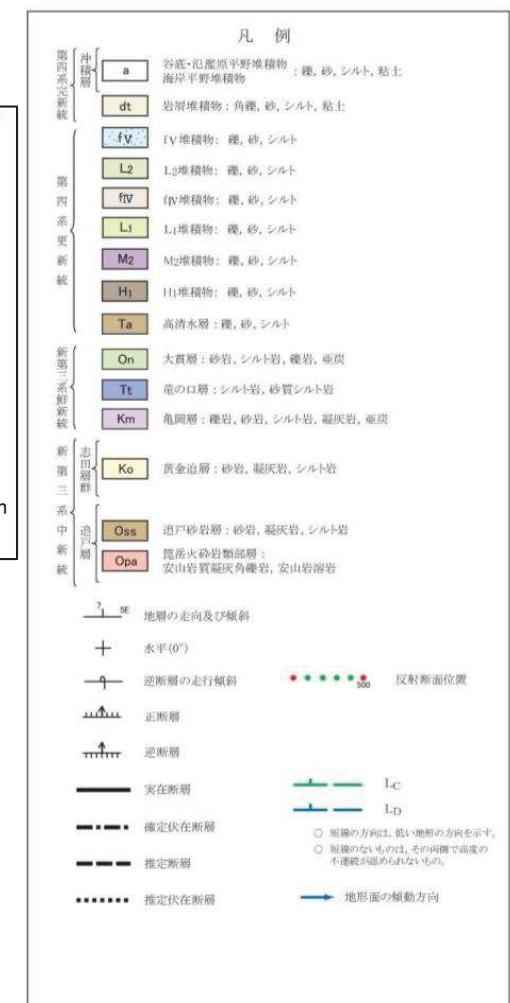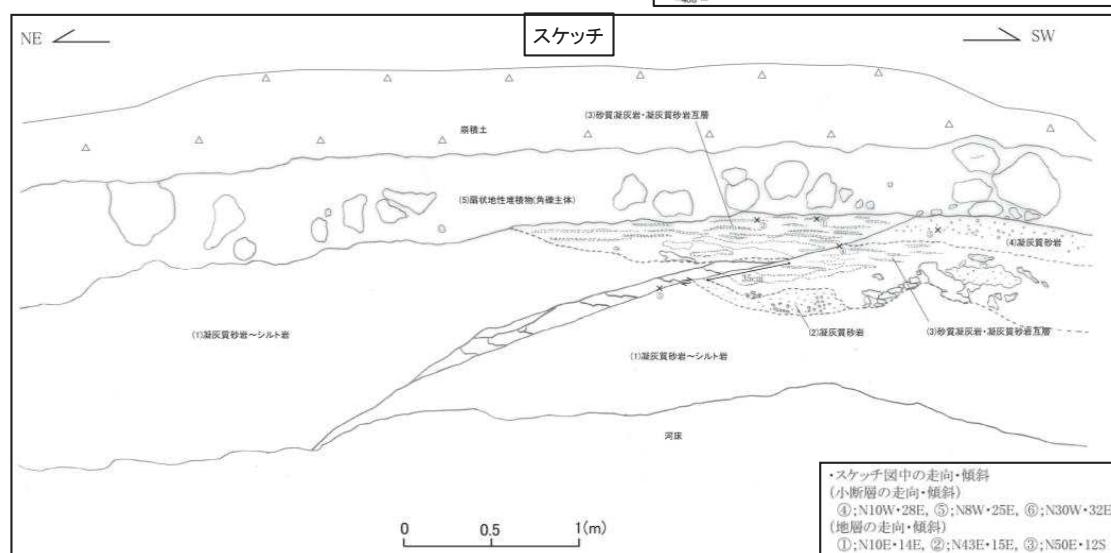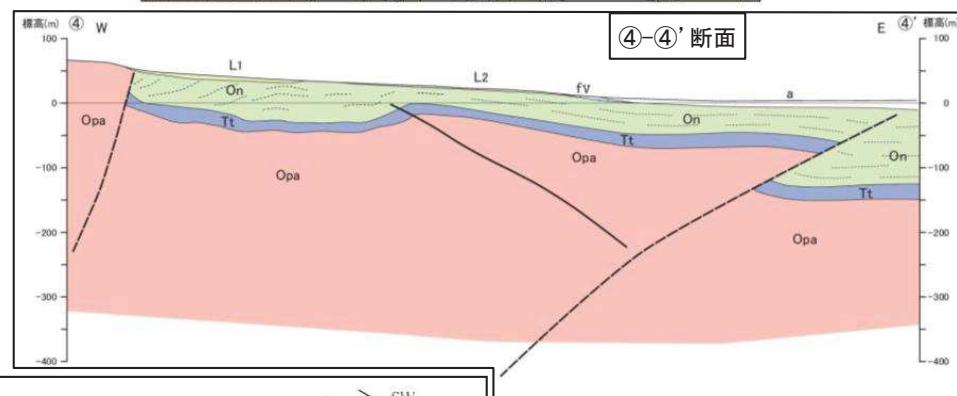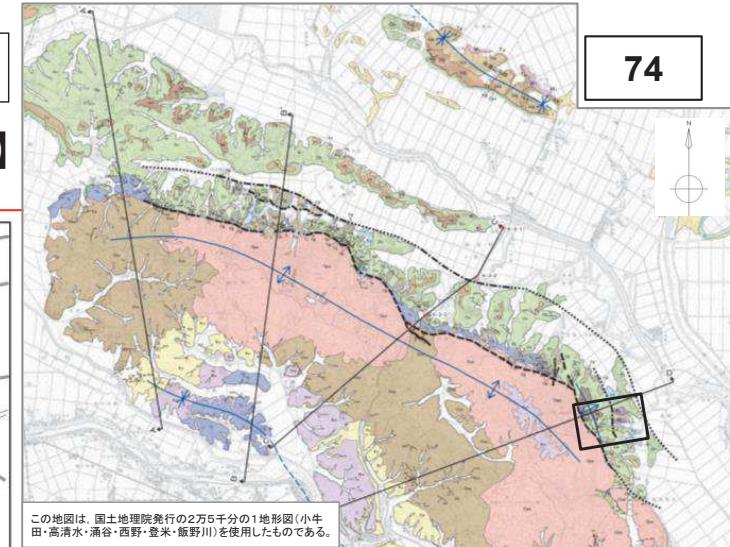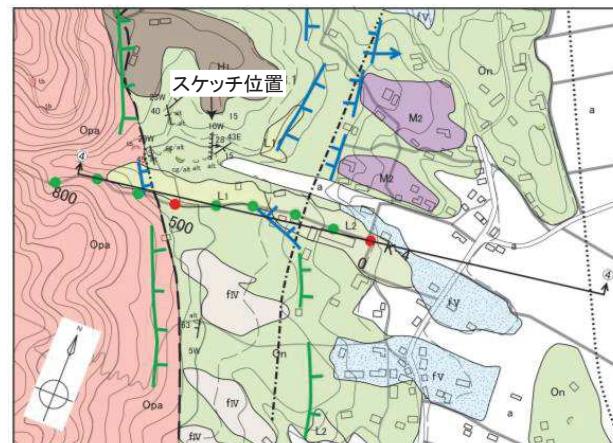

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層【活動性評価②: 地下地質構造調査】

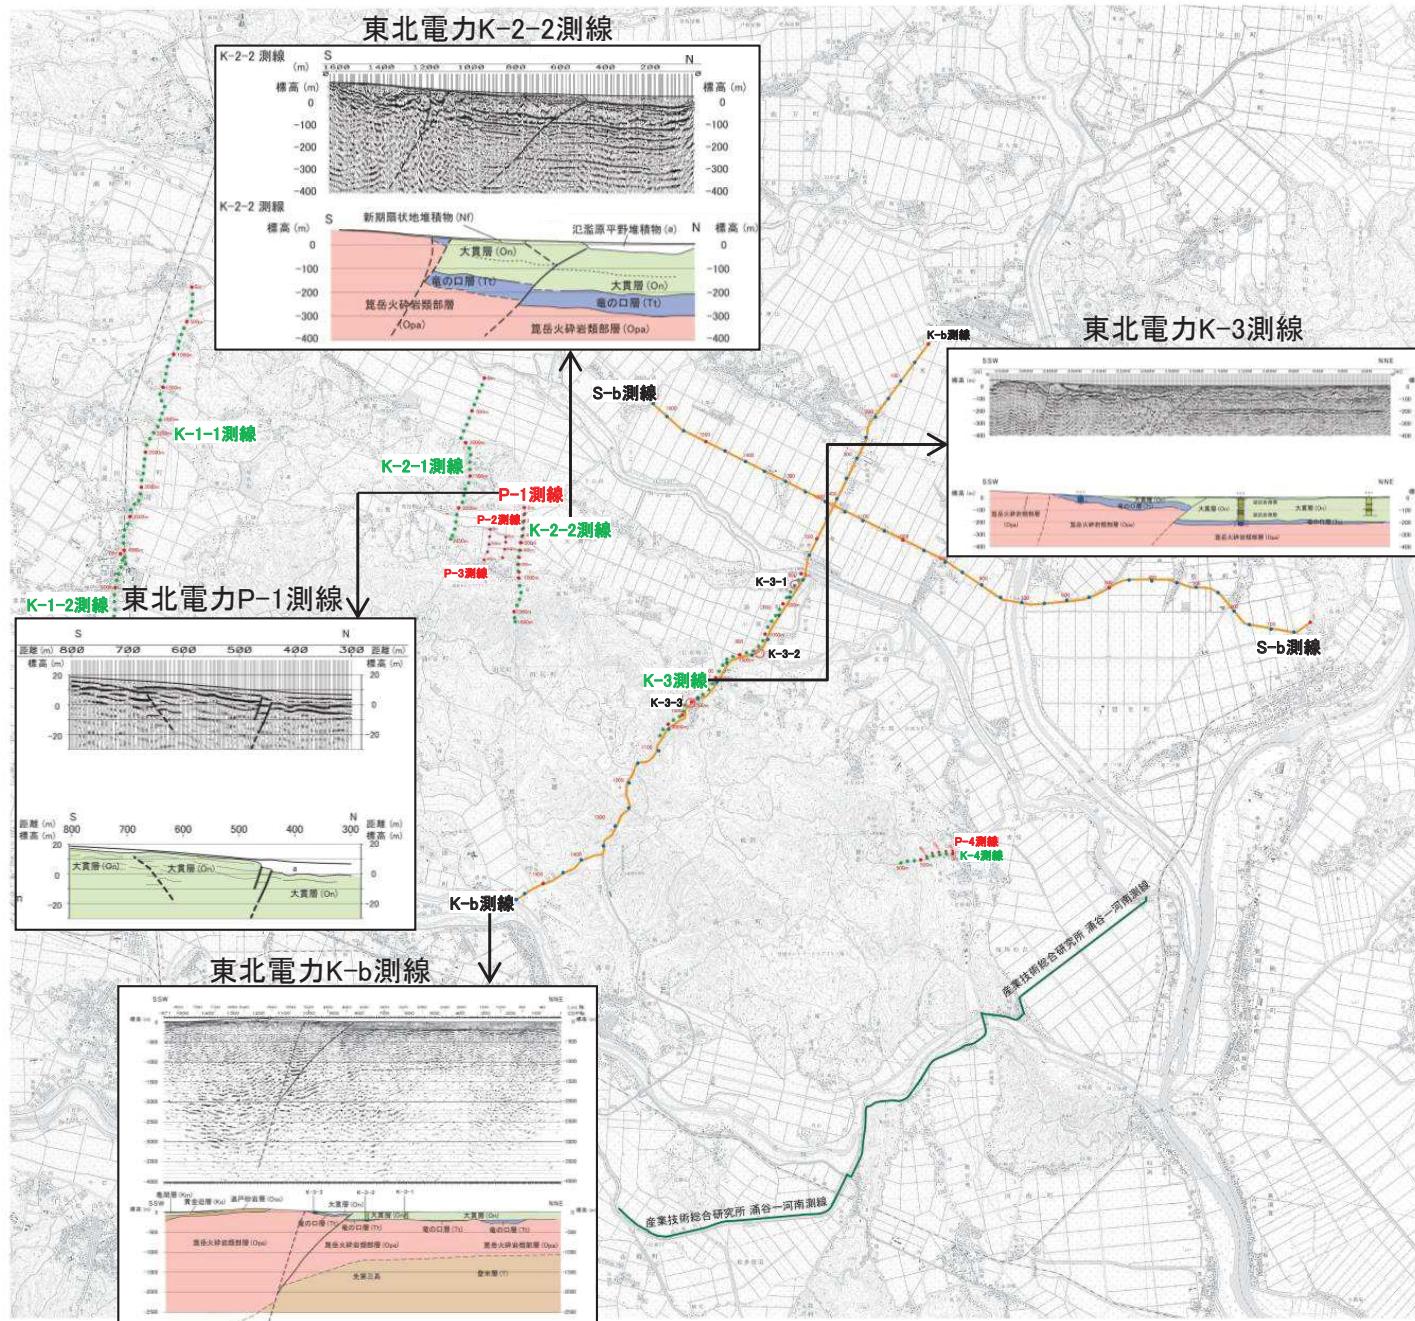

丘陵麓部付近に2系列の南西傾斜逆断層が認められ、そのうち前面側の断層は鮮新統を変位させており、沖積層を変位あるいは変形させている可能性がある。

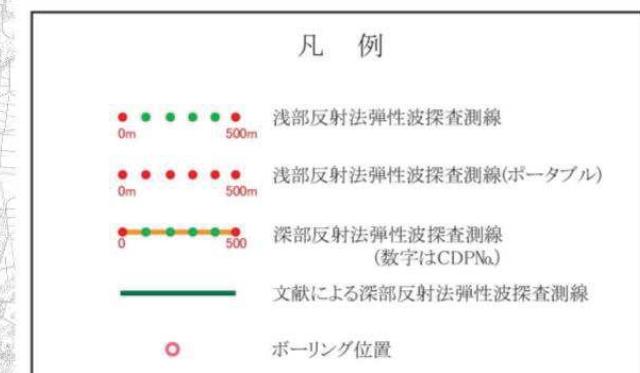

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(小牛田・高清水・涌谷・西野・登米・飯野川)を使用し  
たものである。

0 1000 2000m

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

### 1. 3 個別断層の評価

#### 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層

#### 【活動性評価②：産業技術総合研究所(2007)（涌谷-河南測線）】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p77 再掲

76

- 涌谷-河南測線は表層の軟弱な沖積層に起因するノイズと広く分布する新第三紀の火碎岩(成層構造を示さない)のために反射記録の確定的解釈が難しいとして3パターンの解釈を示しているが、いずれの解釈においてもCMP250付近に断層を認めており、加護坊山-笠岳山断層のうち山麓側の断層の延長部と概ね一致している。


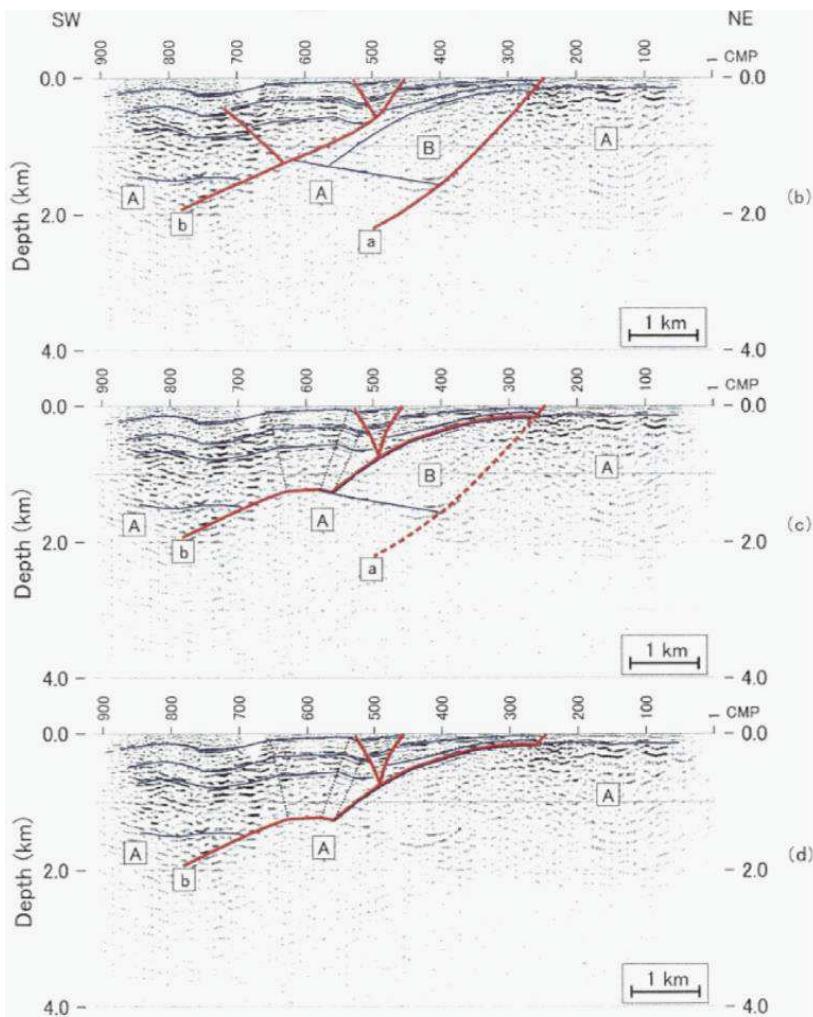


図2.6-21 涌谷-河南測線の解釈図

(a)測線周辺の5万分の1地質図(高橋・松野, 1969). (b)2断層モデル解釈. (c)中間モデル解釈. (d)1断層モデル解釈. 赤線: 主な断層, 青線: 顕著な反射面, 黒点線: キンク. 図中のA, Bはそれぞれ先新第三系基盤, 佳景山層(佐藤ほか, 2004)に対応. a, bは断層を表す.

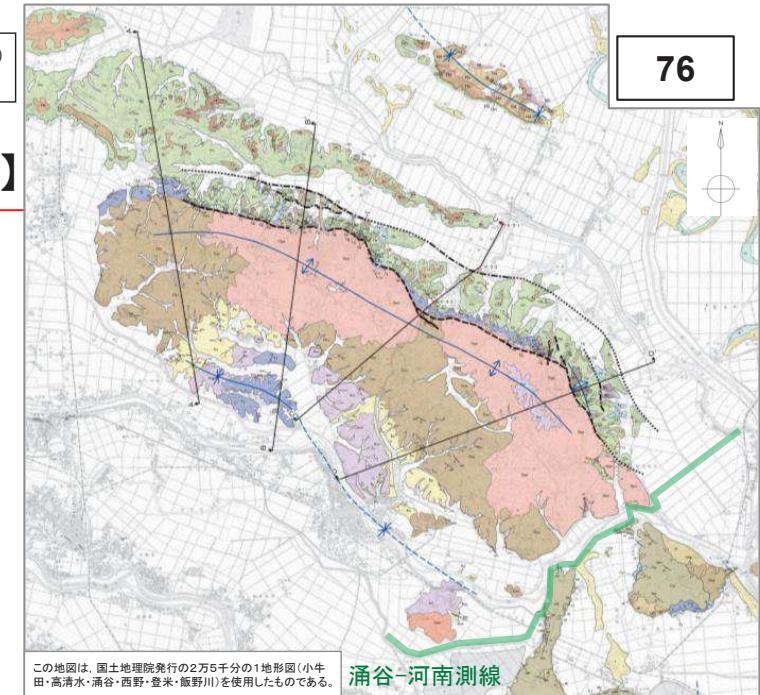

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(小牛田・高清水・涌谷・西野・金沢・飯野川)を使用したものである。  
涌谷-河南測線

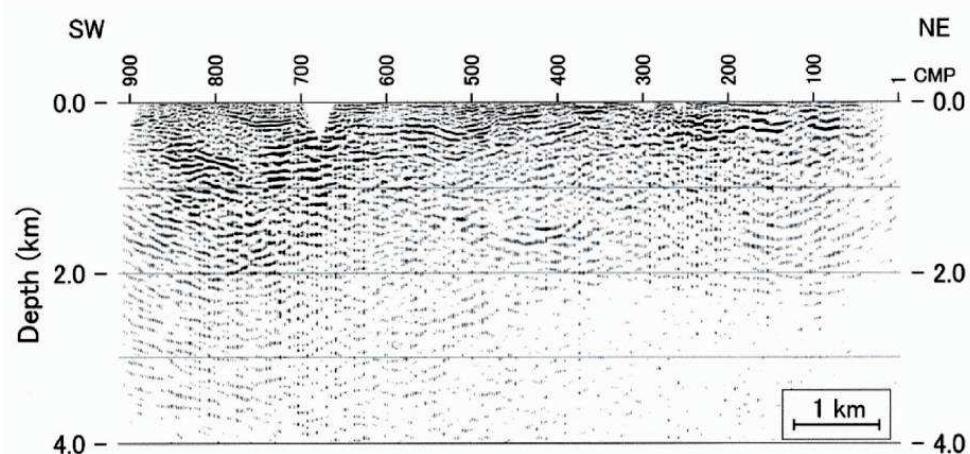


図2.6-19 涌谷-河南測線のマイグレーション後深度断面

縦横比は1:1.

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1.3 個別断層の評価

### 1.3.3 加護坊山-箕岳山断層







#### 【活動性評価②: 東北電力K-4測線及び東北電力P-4測線】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p78 再掲

77

- 2箇所に断層が認められる。
- 西側の断層は南西傾斜の高角度の断層であり、背面側の山麓部に判読されるリニアメントのほぼ直下に対応している。
- 東側の断層は北東傾斜の比較的低角度の断層であり、前面側の丘陵裾部に判読されるリニアメントのうち逆向き低断層崖のほぼ直下に対応している。
- 東側の断層は、その形態から東北電力K-2-2測線において認められたものと同様、バックスラストに相当すると考えられることから、本測線においても、前面側の南西傾斜の比較的低角度の逆断層の存在が推定される。

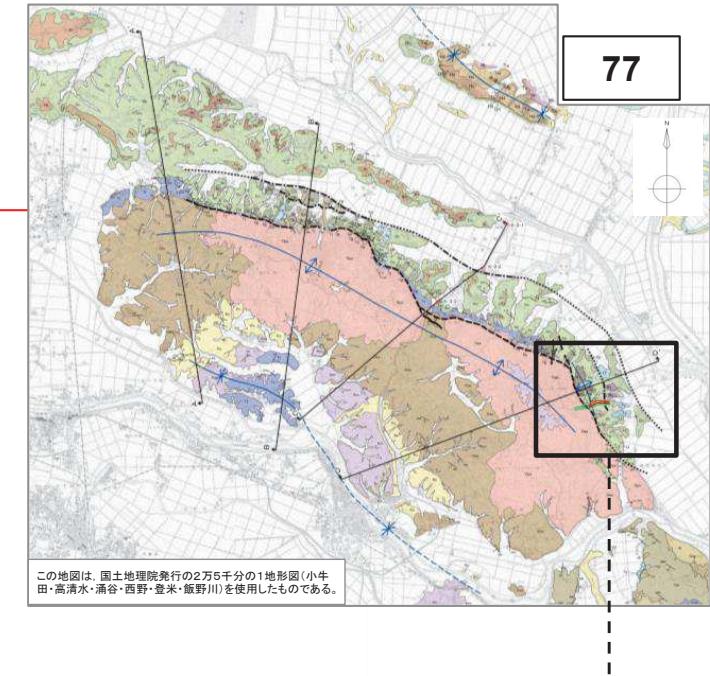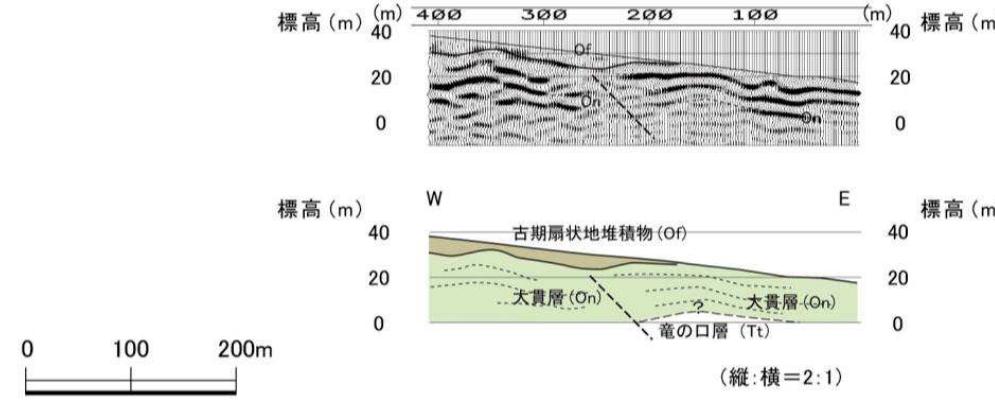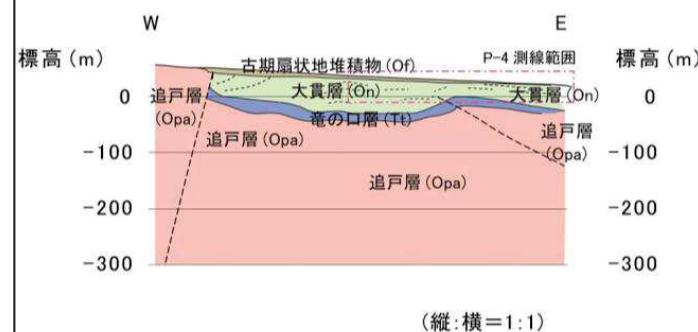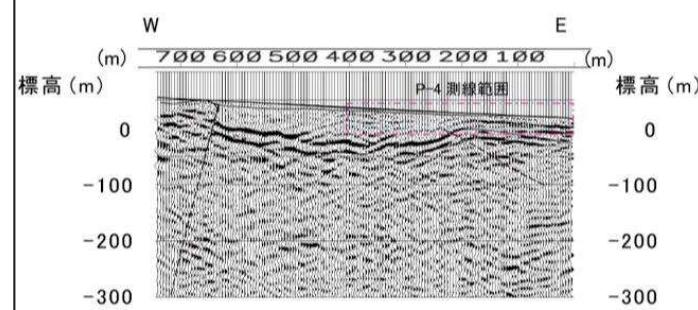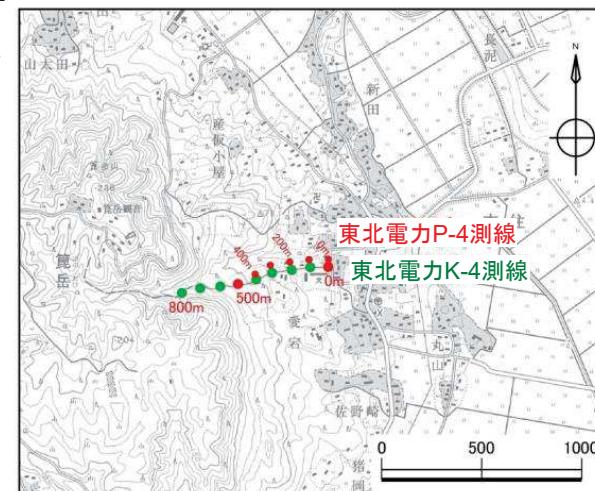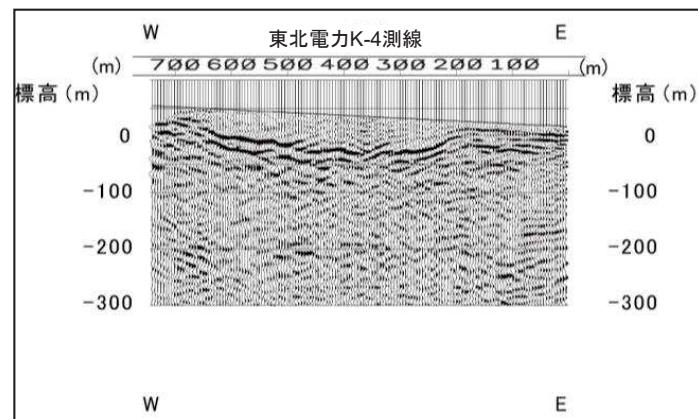

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図  
(浦谷)を使用したものである。

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価

### 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層

#### 【活動性評価②：東北電力K-b測線及び東北電力K-3測線】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p79 再掲


78

##### 【東北電力K-b測線：右側】

- 背面側の山麓部に判読されるリニアメント群の直下付近に、概ね70°程度の南西傾斜の高角度断層が認められる。
- 前面側の丘陵裾部のリニアメント延長部付近のほぼ直下に、中新統と鮮新統を変位させる南傾斜の逆断層が認められる。
- この断層は、浅部で約30°、深部に向けて40～50°程度とやや高角度になり、前述の高角度断層に合流するものと考えられることから、分岐断層と解釈される。

##### 【東北電力K-3測線：左側】

- 東北電力K-b測線の浅部構造を対象とした東北電力K-3測線のS波反射断面の地質解析結果においても、2条の断層が認められる。
- ボーリング調査の結果と合わせると、前面側の丘陵裾部のリニアメント延長部付近直下の断層は、鮮新統基底で約100mの変位量が推定される。
- 断層は沖積層基底付近まで延びているが、沖積層基底は変位がないように見える。

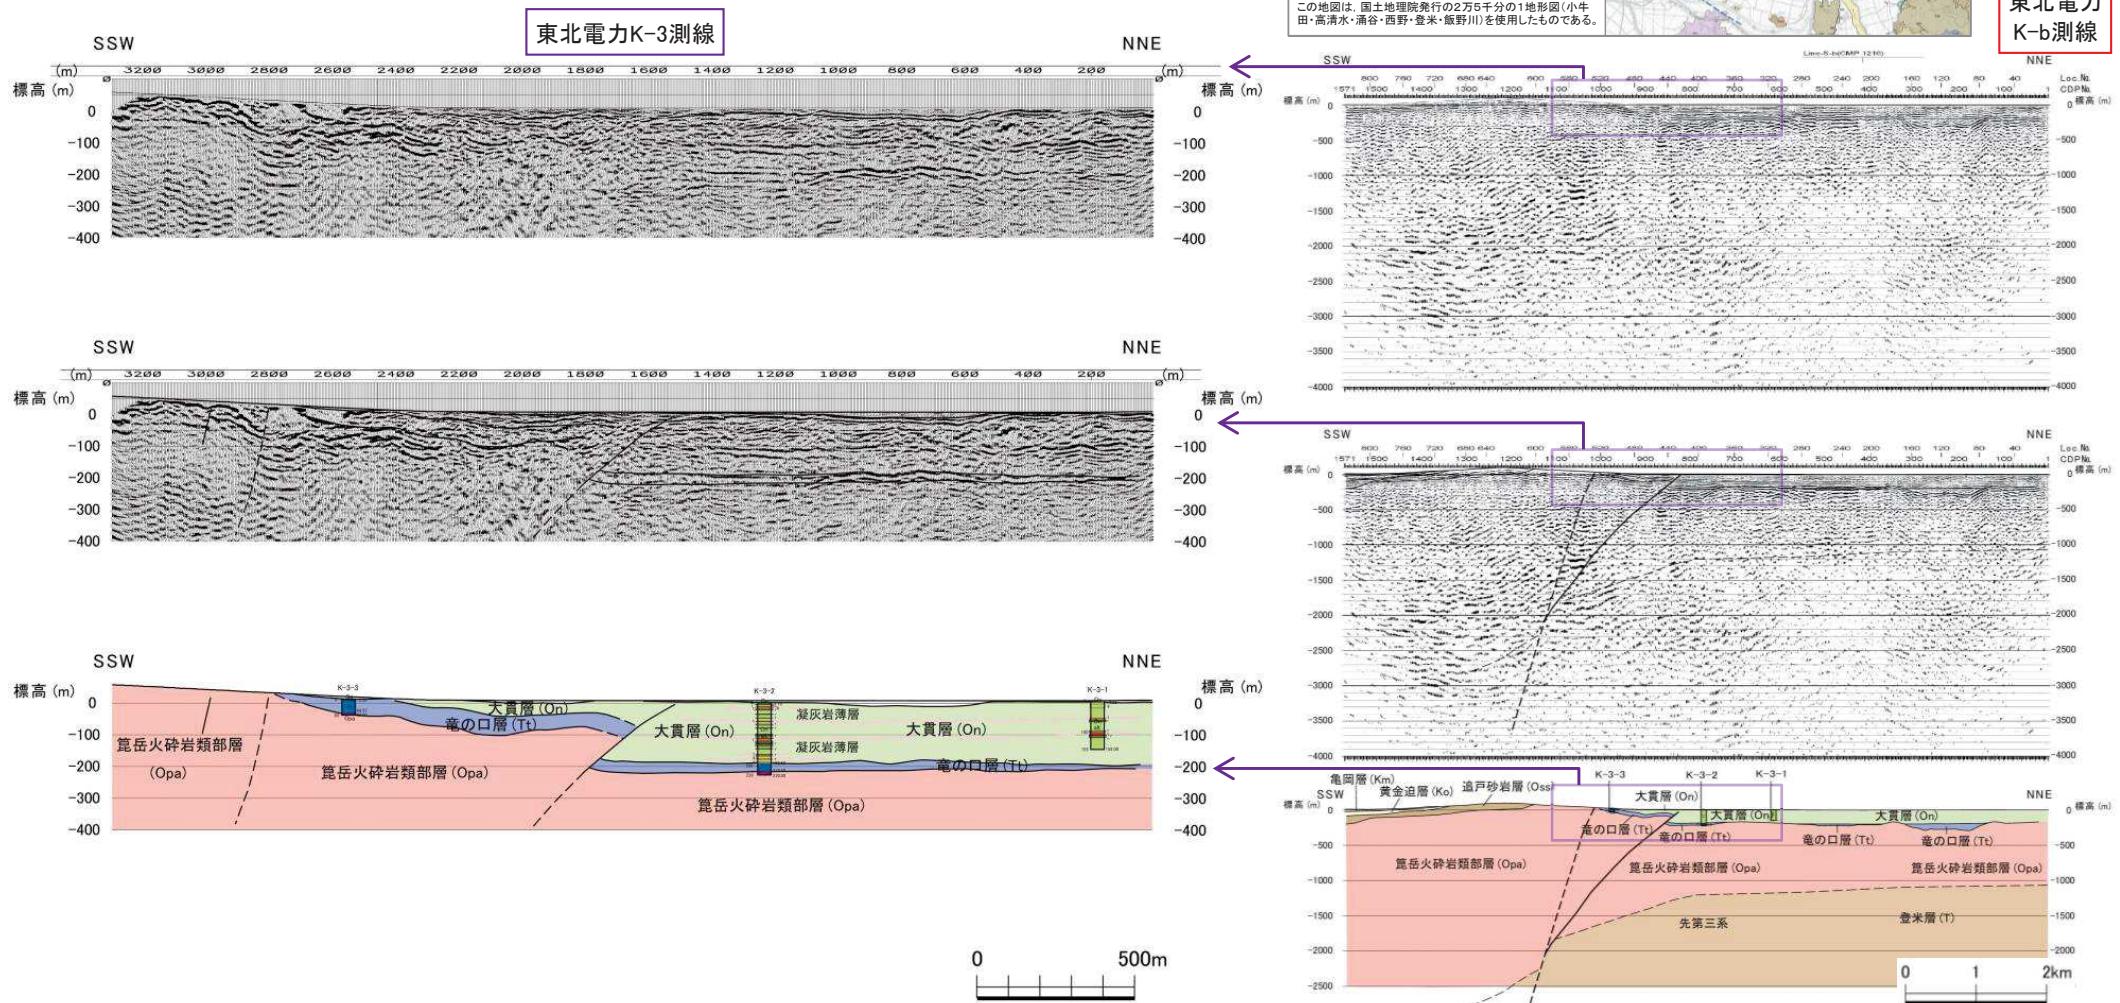

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価


### 1. 3. 3 加護坊山－筧岳山断層

#### 【活動性評価②: 東北電力K-2-1測線及び東北電力K-2-2測線】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p80 再掲

79

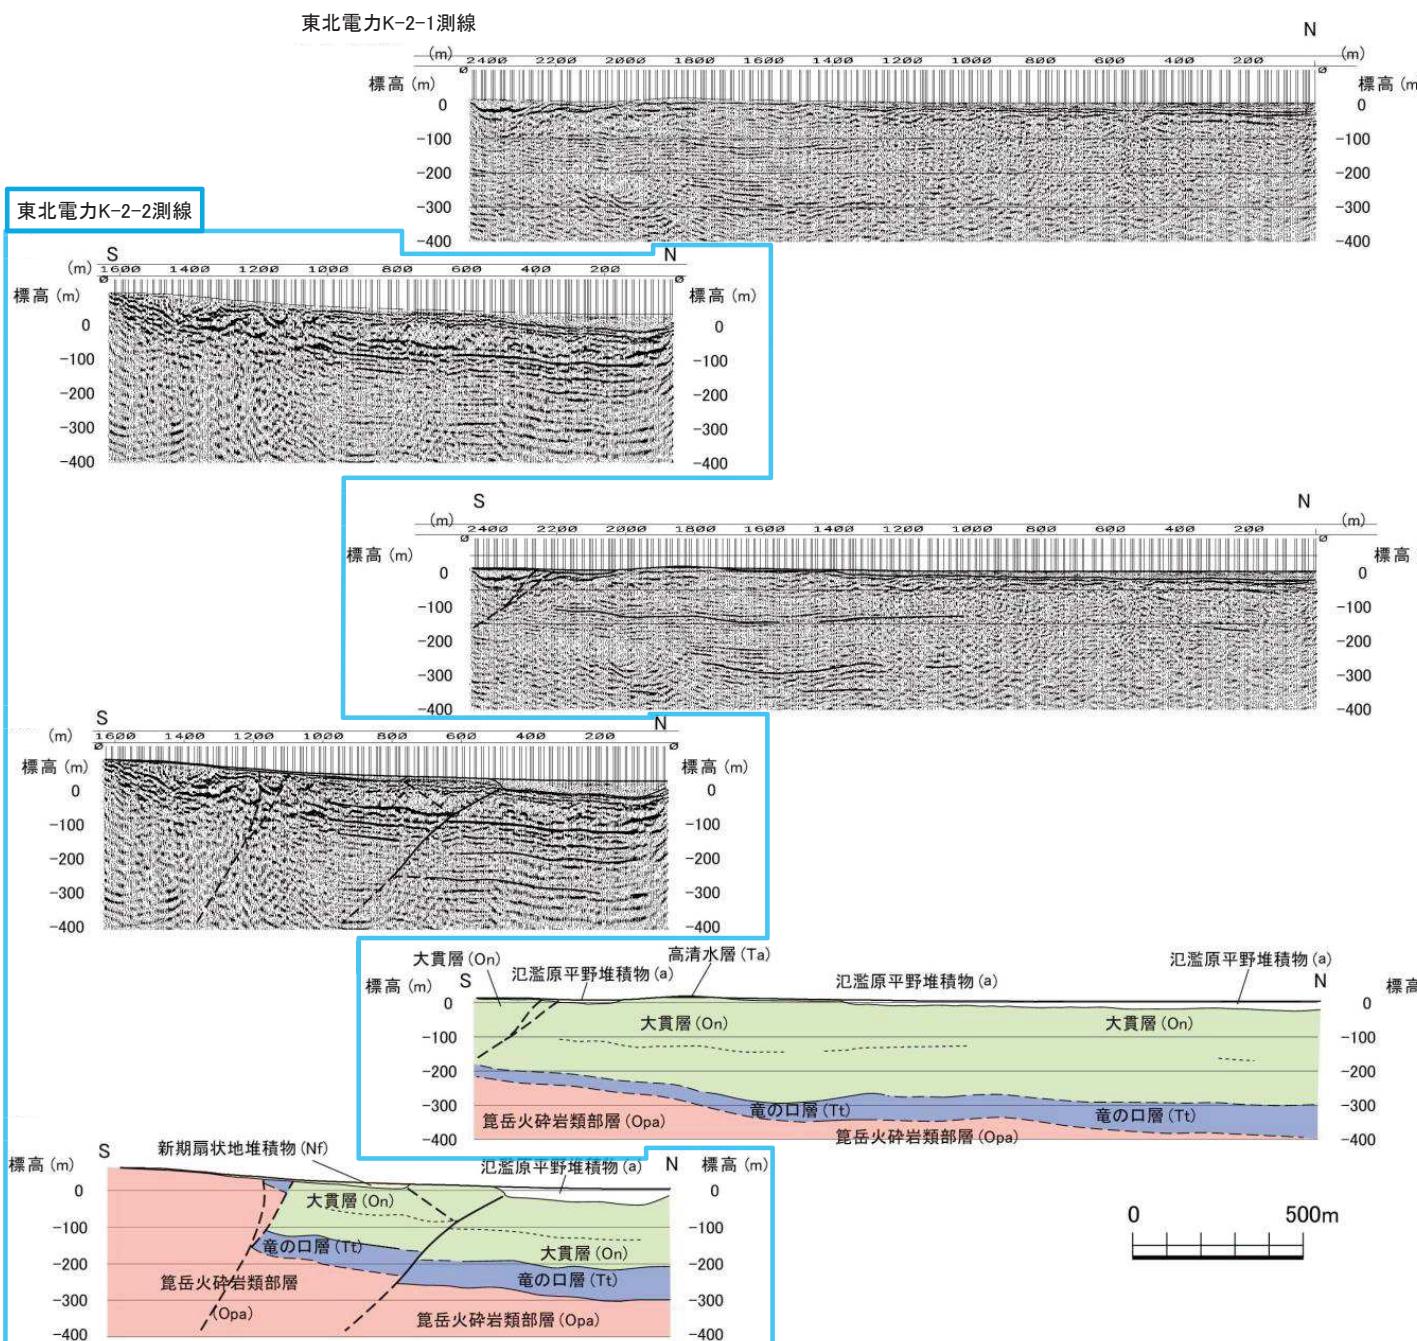

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価

### 1. 3. 3 加護坊山-笠岳山断層












#### 【活動性評価②: 東北電力P-1測線・東北電力P-2測線及び東北電力P-3測線浅部】

第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p81 再掲

80

- 断層による変位及び変形は地表付近まで達しており、沖積層に変形が及んでいると考えられる。

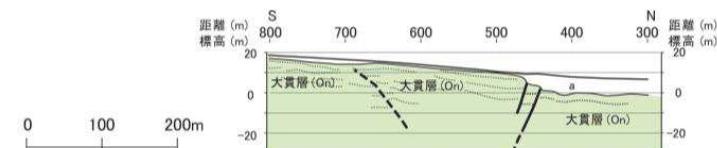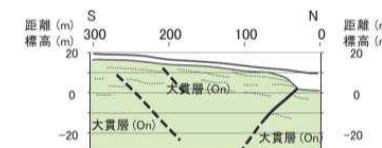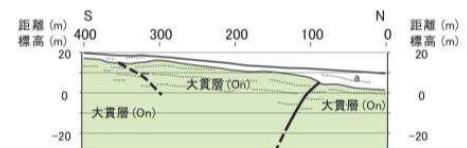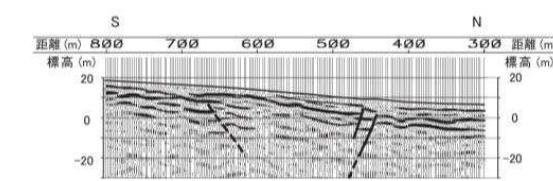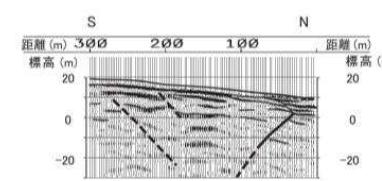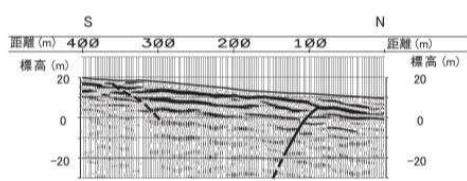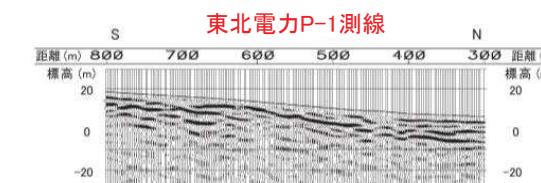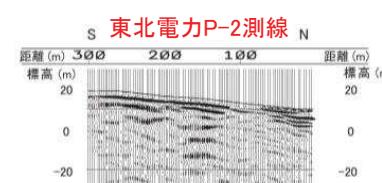
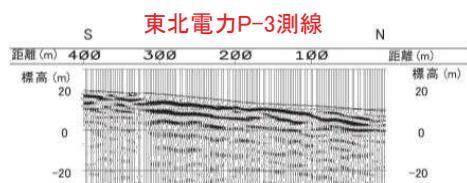
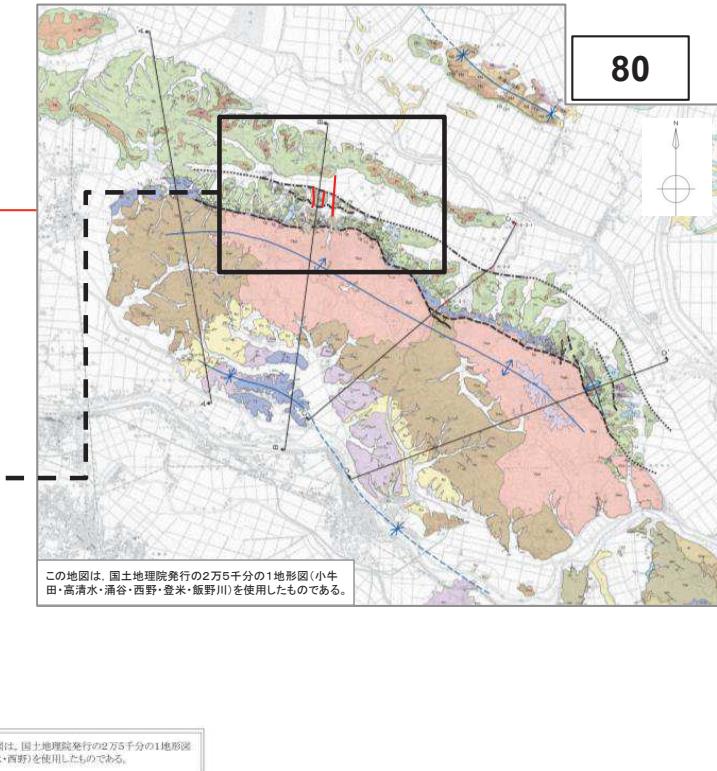
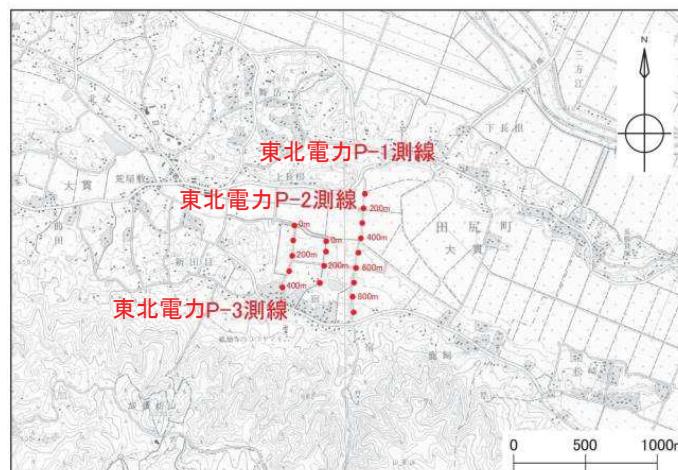


(縦:横=5:2)

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層【端部の評価：北西端①】

- 北小塩付近より西方では地層は緩傾斜となり、撓曲構造は発散する傾向がみられる。
- 加護坊山北西麓部で、北西に13° 傾斜の鮮新統竜の口層が確認される。
- 中新統追戸層の背斜構造は、西へ緩やかな傾斜にてプランジし、沖積層下に沈み込む分布形態を示す。
- それを覆う鮮新統は、北小塩付近より西方で撓曲構造が解けて緩傾斜となり、東北電力K-1測線にかけては、より緩やかに西へ傾斜している。

加護坊山－箕岳山断層の北西端は、東北電力K-1測線とする。

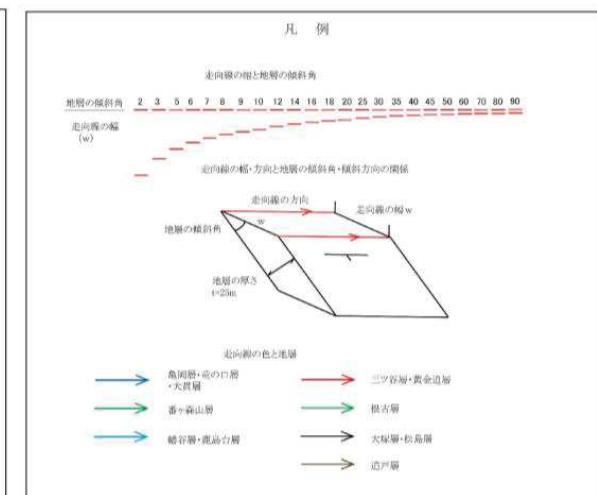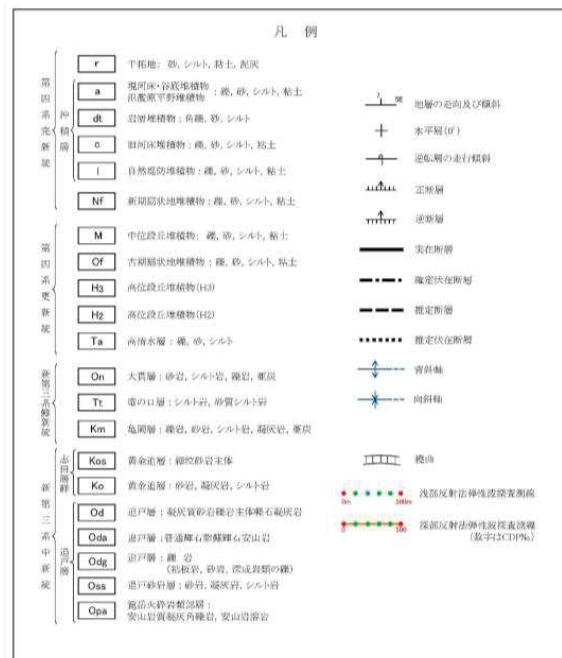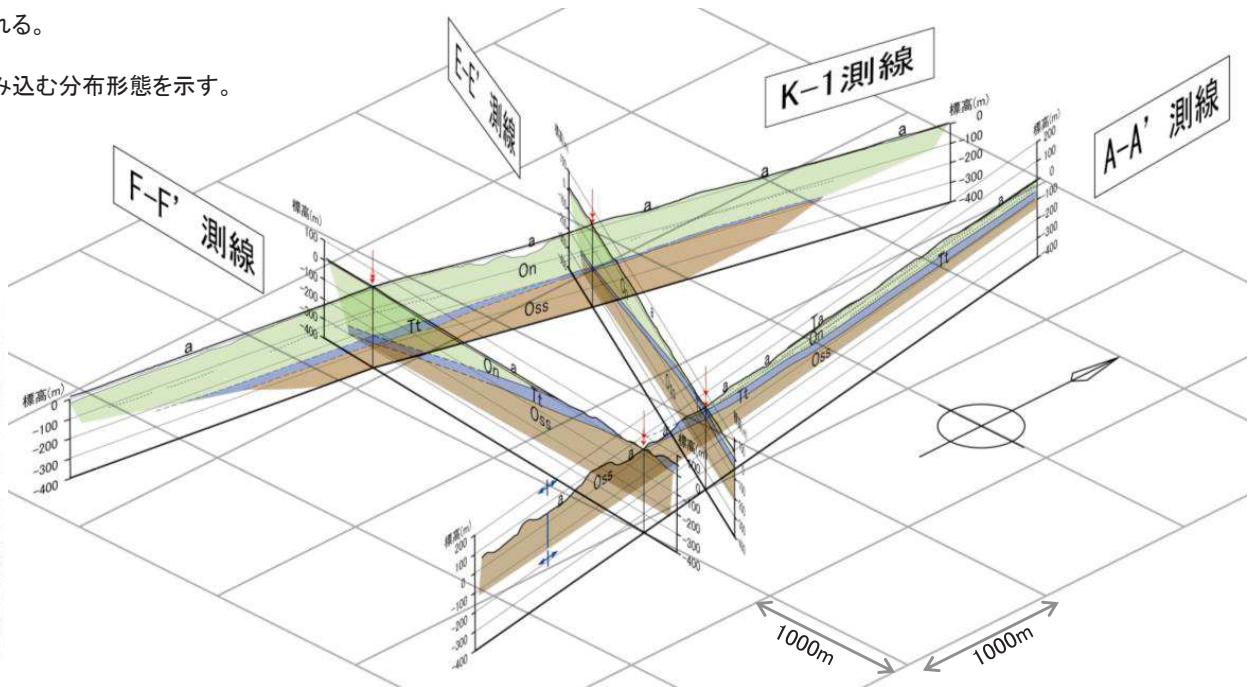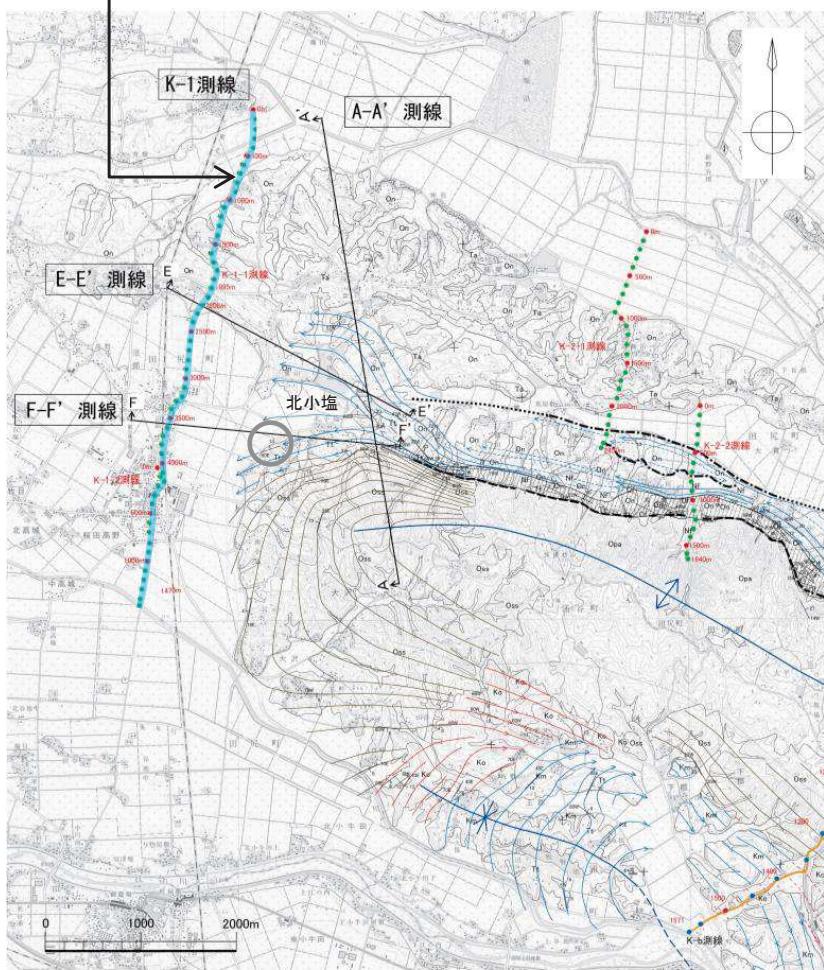

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 3 個別断層の評価

### 1. 3. 3 加護坊山－箕岳山断層 【端部の評価：北西端②】



第346回審査会合(H28.4.1)

資料2-1 p83 再掲



82

- 鮮新統及び中新統の内部の反射面が断続的ながらも比較的良好に追跡できる。
  - 深度-100m付近の反射面は、散乱層分布域を挟んで、北側、南側ともにS波速度約700m/s以上で分布深度の差は認められない。
  - 竜の口層(Tt)と追戸砂岩層(Oss)の境界は、S波速度600~800m/sの速度帯の下部に相当する。
- 上記のことから、加護坊山－箕岳山断層あるいは撓曲構造は、K-1測線までは及んでいないと判断される。

加護坊山－箕岳山断層の北西端は、東北電力K-1測線とする。

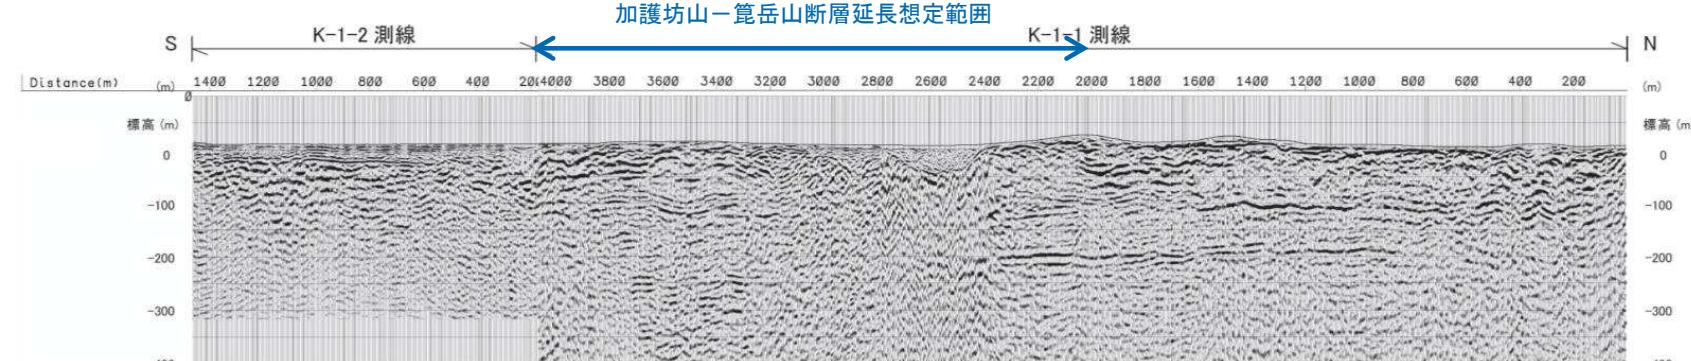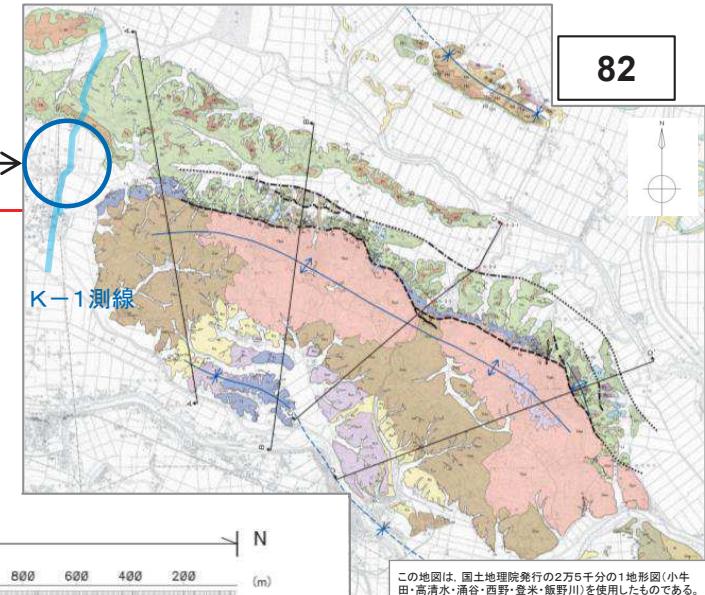




東北電力K-1測線  
(K-1-1測線, K-1-2測線)

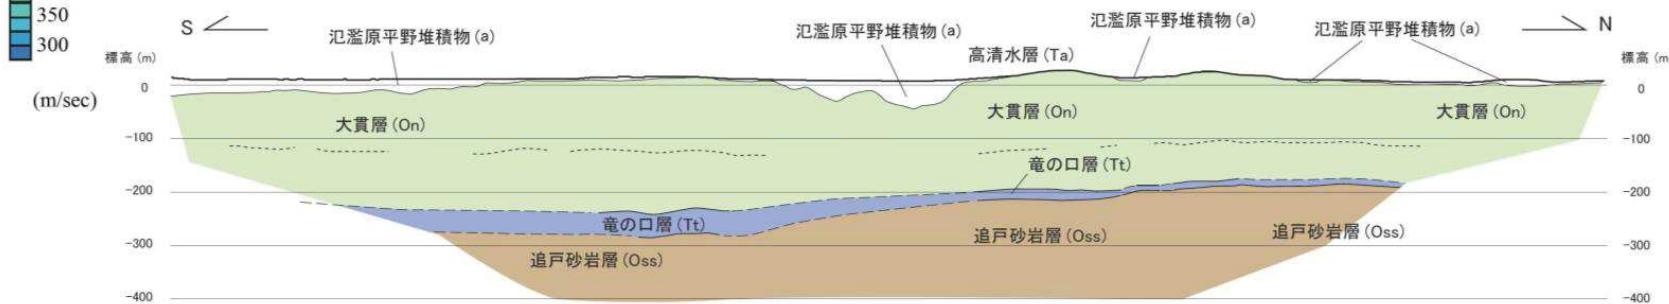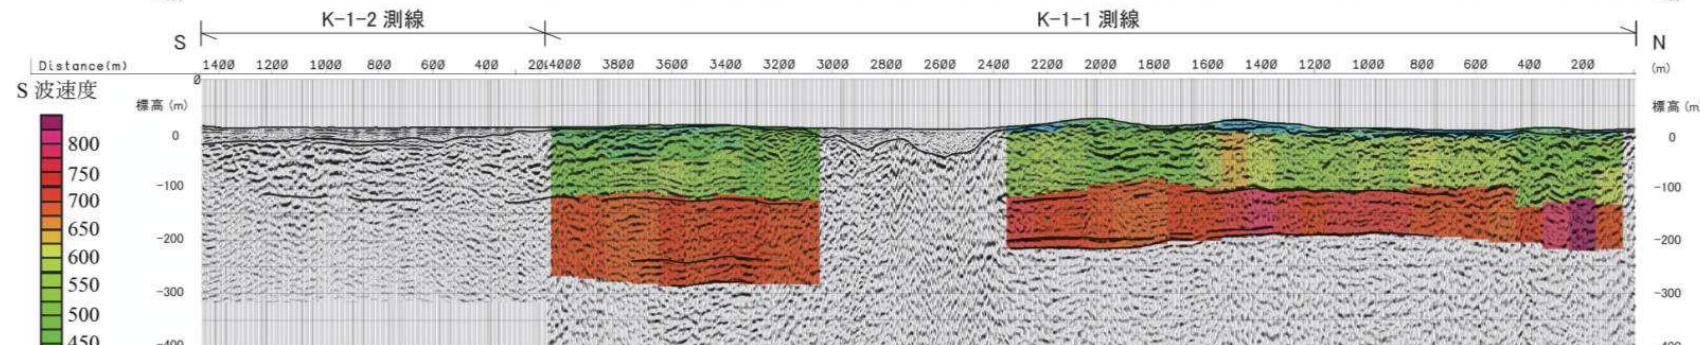

### 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層【端部の評価：南東端】

- 加護坊山－笠岳山断層の上盤側に分布する中新統追戸層の火山碎屑岩類は和渕丘陵まで分布しているが、さらに南東方には中・古生界が分布していることから、断層は連続しないものと考えられる。
- 須江断層の北方延長部は、高重力異常分布域が尾根状に張り出し北西方向に屈曲すること、2003年宮城県中部地震の余震分布域を十分包含すること等により、和渕丘陵北東付近までの区間を評価している。
- 加護坊山－笠岳山断層は、高重力異常分布域のNW-SE方向の尾根状部に沿って分布するが、須江断層北端位置付近で高重力異常分布域は南北方向へ屈曲している。

加護坊山－笠岳山断層の南東端は、須江断層北端位置(和渕丘陵北東付近)とする。

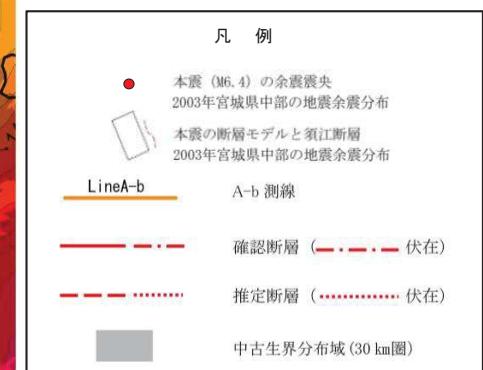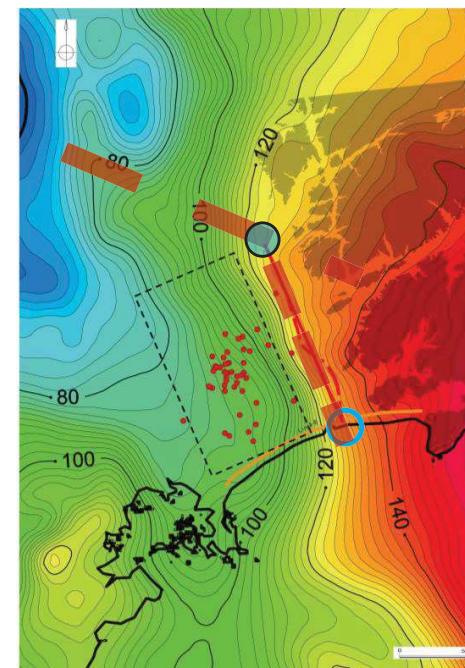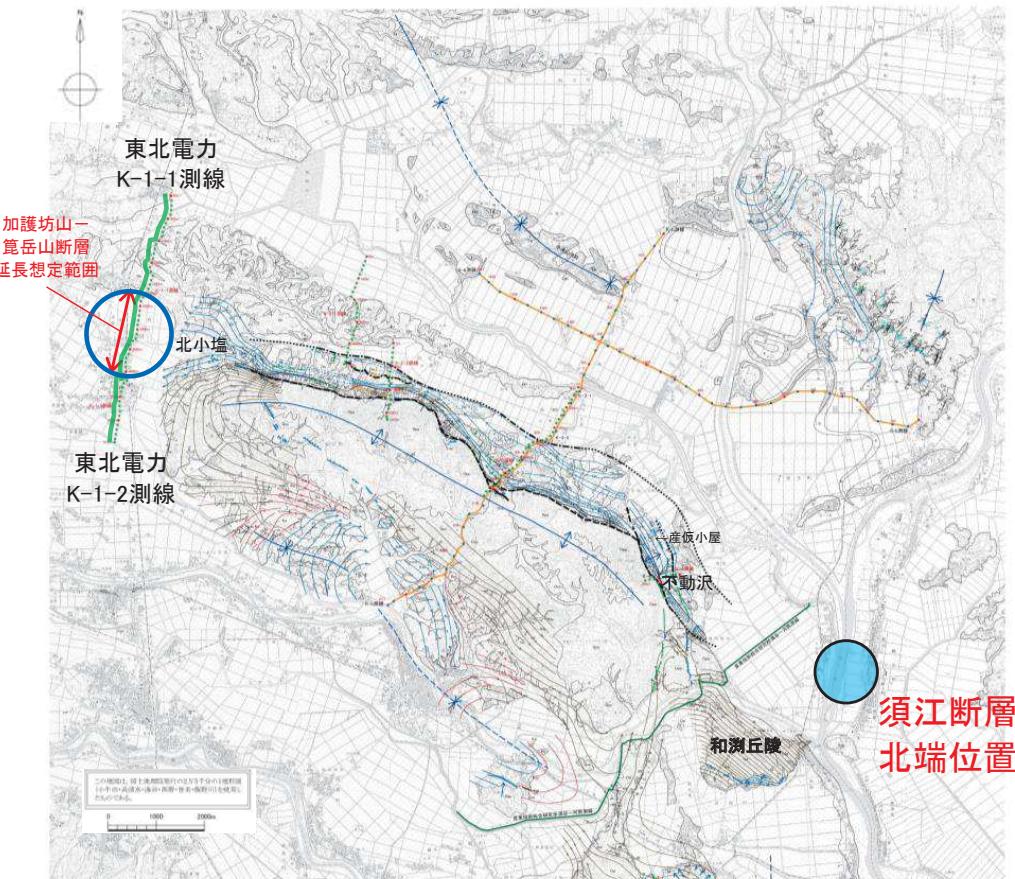


- 産業技術総合研究所(2013)のデータを使用
- ブーゲー密度は $2.67\text{g}/\text{cm}^3$ と仮定
- ブーゲー異常値のセンター間隔は2mGal

### 1. 3. 3 加護坊山－筧岳山断層 【評価のまとめ】

#### 【加護坊山－筧岳山断層に関する評価】

- 加護坊山－筧岳山丘陵の北東側に、中新統及び鮮新統を変形させる撓曲構造を伴う2条の南西傾斜の逆断層が存在する。
  - ・丘陵麓部付近に認められる鮮新統を変位・変形させる逆断層と、その北側の丘陵裾部に認められる低角度の逆断層の2条が存在する。
  - ・北側の丘陵裾部に認められる低角度の逆断層は、南側の丘陵麓部付近の断層の前面側に派生するような形状で分布することから、断層活動の進展に伴うフロントマイグレーションにより形成された断層と考えられる。
  - ・北側の低角度の逆断層は、一部で沖積層を変位あるいは変形させている可能性があることから、後期更新世以降の活動性を考慮する。
- 活動性を考慮する区間は、反射法地震探査にて断層が認められない東北電力K-1測線から、重力異常の急変部の屈曲や2003年宮城県中部の地震の本震に対応する南北走向の逆断層タイプの余震分布より決定された須江断層北端位置までとし、約17kmとする。

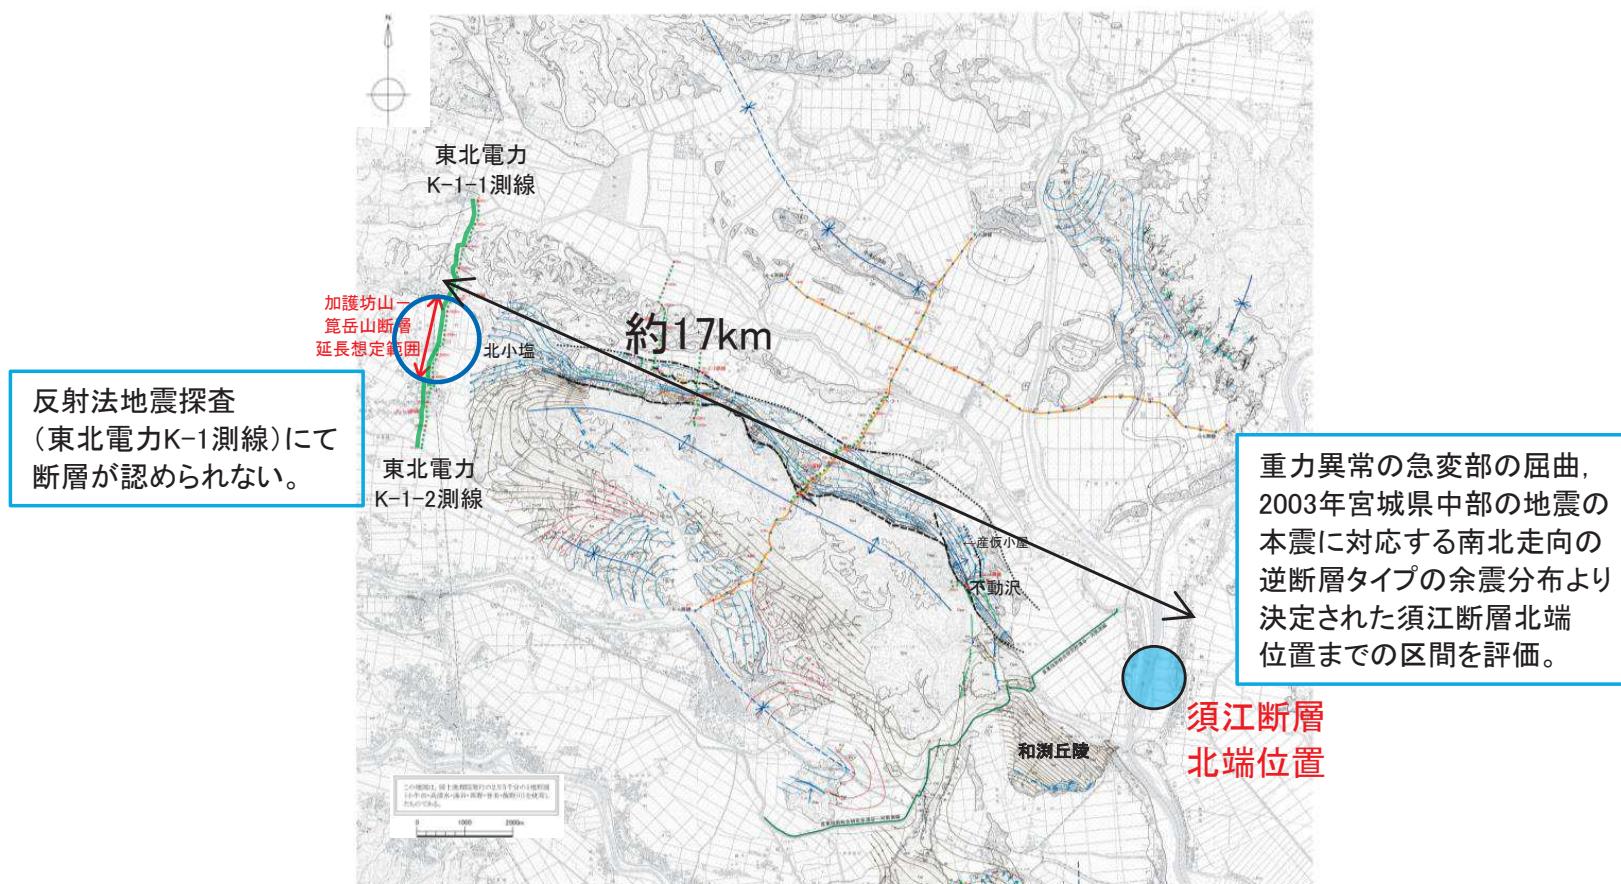


# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

- 
- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
  - 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
  - 1. 3 個別断層の評価
    - 1. 3. 1 旭山撓曲・須江断層
    - 1. 3. 2 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層
    - 1. 3. 3 加護坊山－笠岳山断層
    - 1. 3. 4 上品山西断層
  - 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

コメントS188

## 1. 3. 4 上品山西断層【文献調査及び空中写真判読】

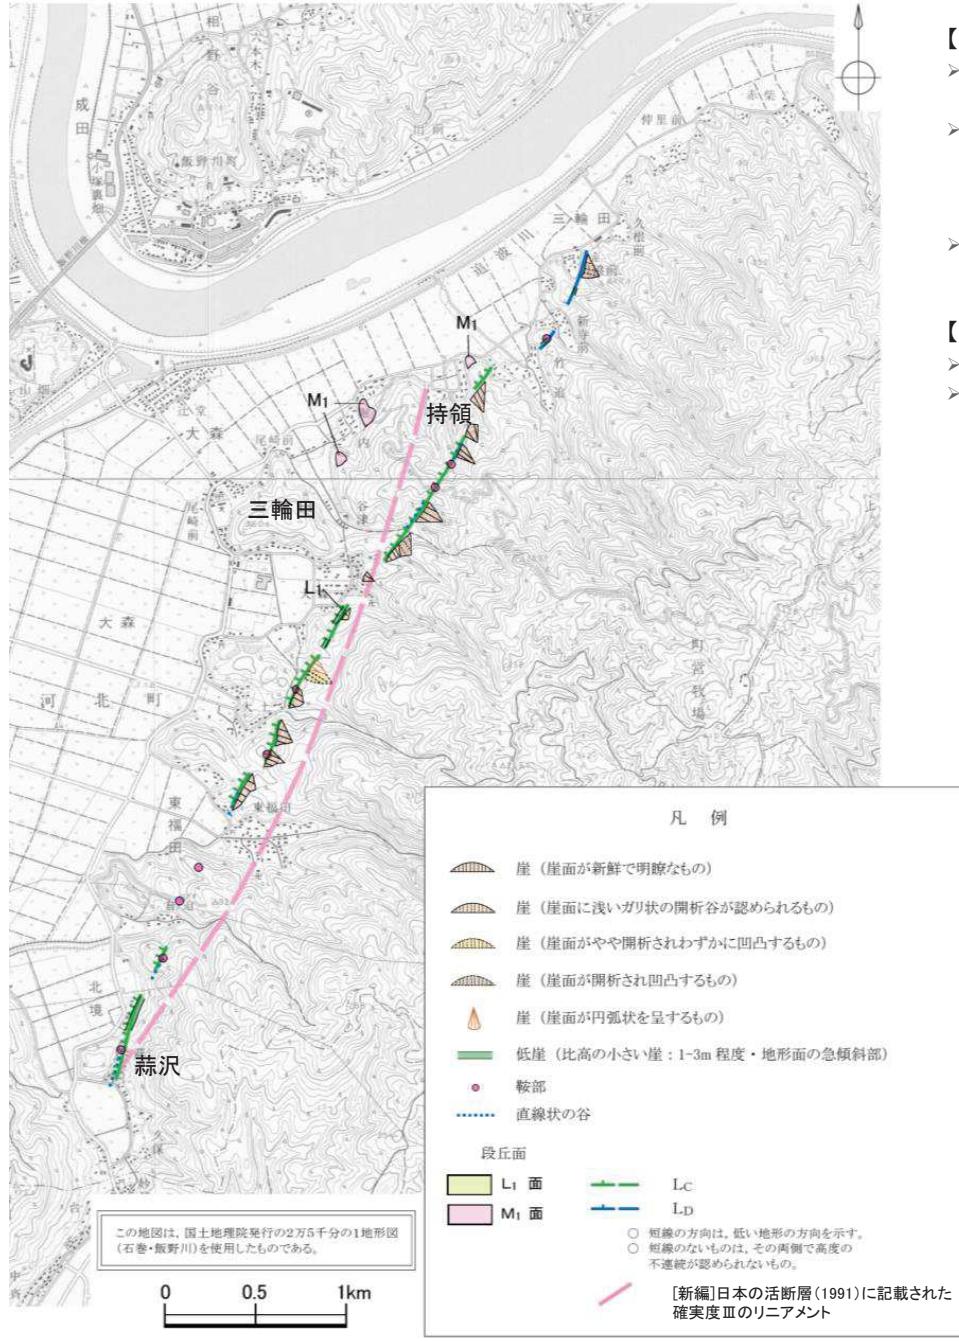


### 【文献調査結果】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)において長さ4km、確実度Ⅲ(活断層の疑いのあるリニアメント)と記載されている。
- 滝沢ほか(1984)では、概ね「[新編]日本の活断層」(1991)が断層を指摘している位置に沿うように断層が図示されているが、本断層については、活断層の証拠はないとの記述。「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの成因として、白亜紀に形成されたであろう既存断層が、その両側の岩質の差異と相まって、地形的鞍部として現出しているものとされている。
- 「活断層詳細デジタルマップ [新編]」(2018)においては、本調査地域付近には活断層及び推定活断層ともに図示されていない。



### 【空中写真判読結果】

- 段丘面としてM<sub>1</sub>面、L<sub>1</sub>面が認められるが、いずれも山地裾部に小規模に点在しているに過ぎない。
- リニアメントは、石巻市旧河北町持領付近から三輪田付近を経て、蒜沢付近にかけての約5km間にわたって、L<sub>C</sub>~L<sub>D</sub>ランクのリニアメントが、ほぼNNE-SSW~NE-SW方向に断続して判読される。

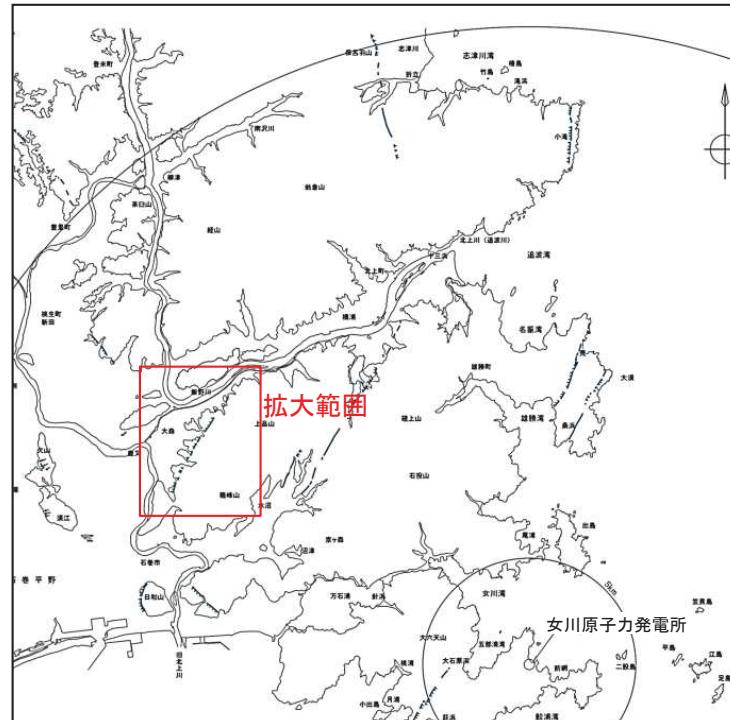


コメントS188

## 1. 3. 4 上品山西断層【地表地質調査: 地質図及び地質断面図】

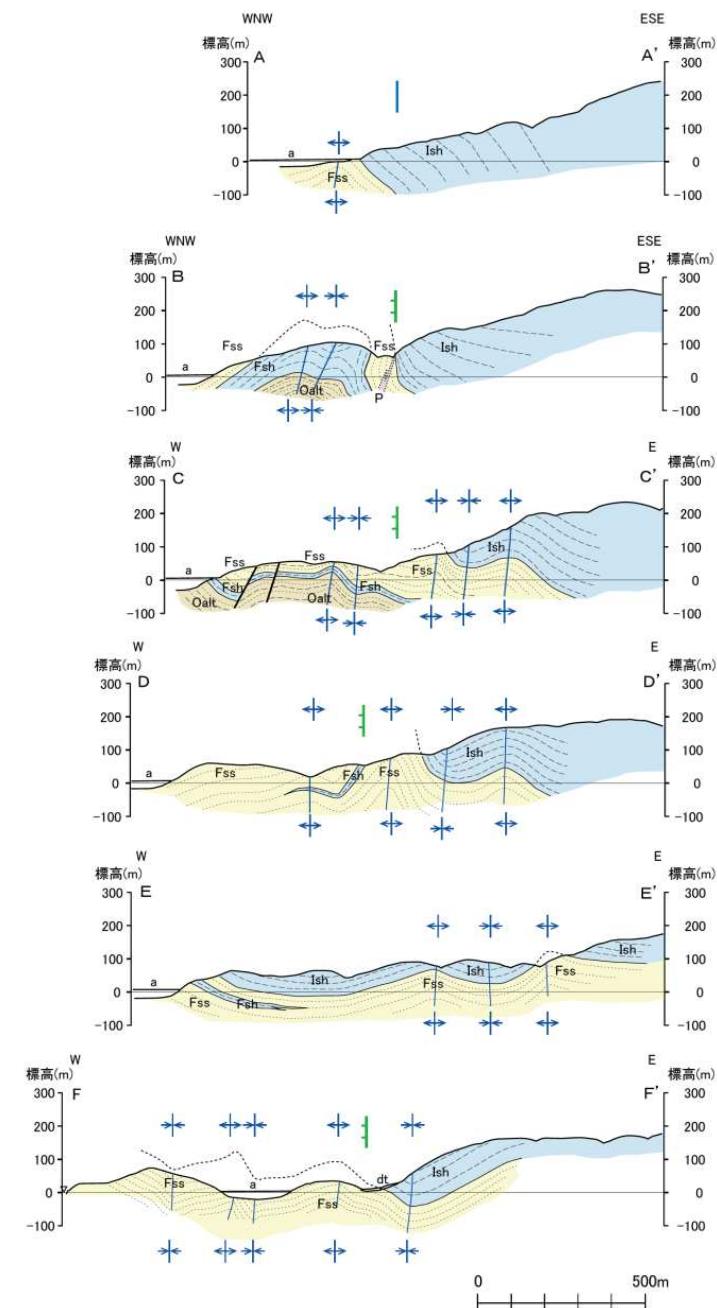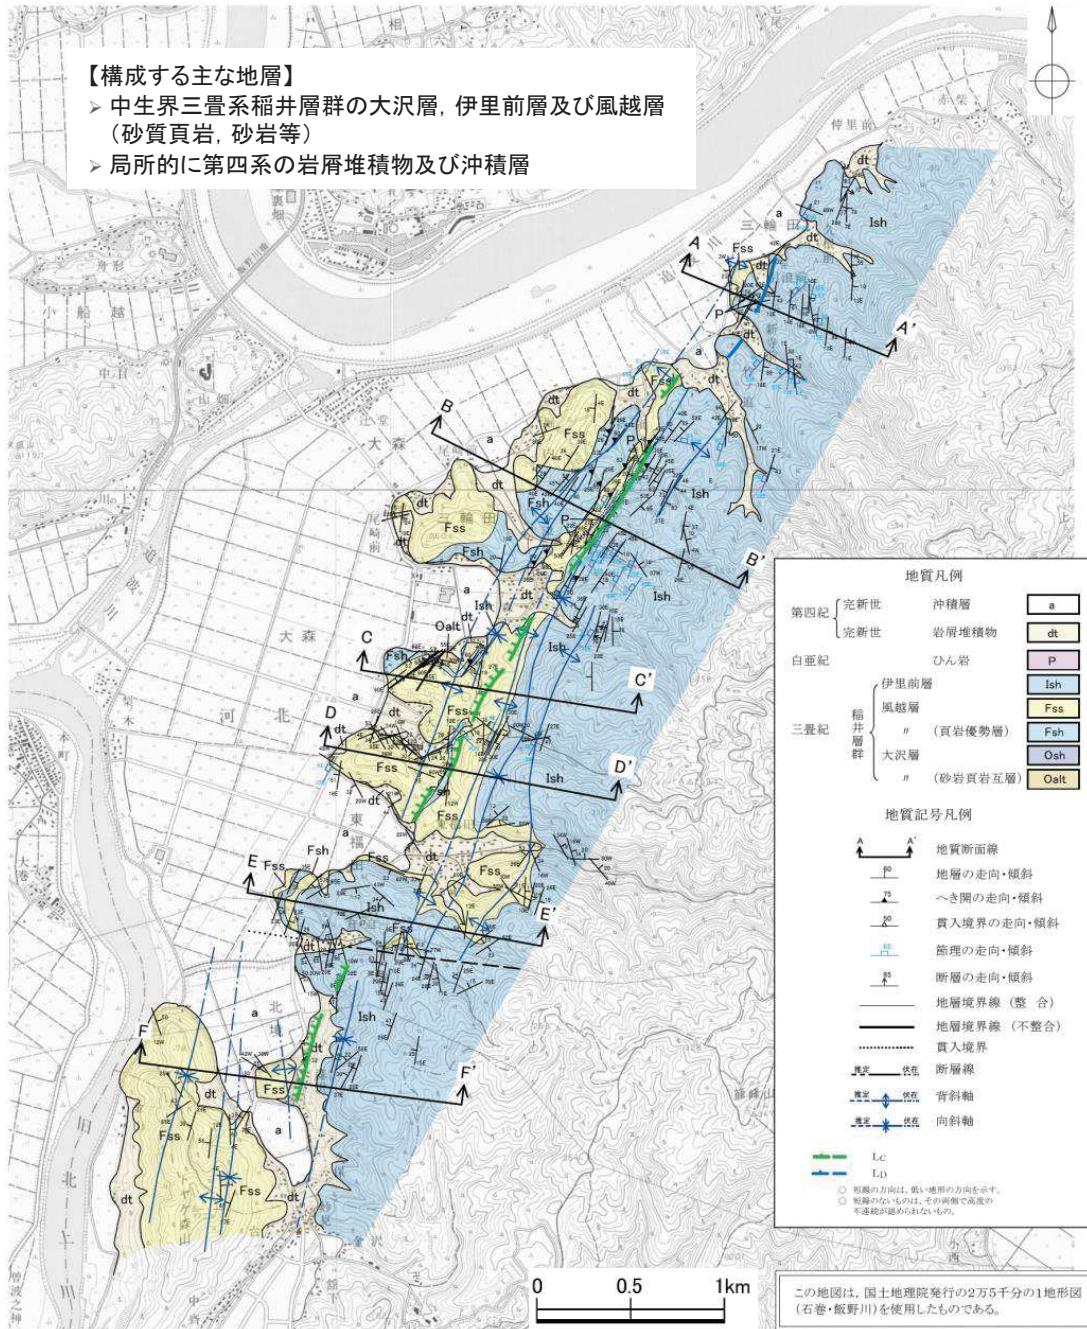

コメントS188

### 1. 3. 4 上品山西断層【地表地質調査: 地質構造図】

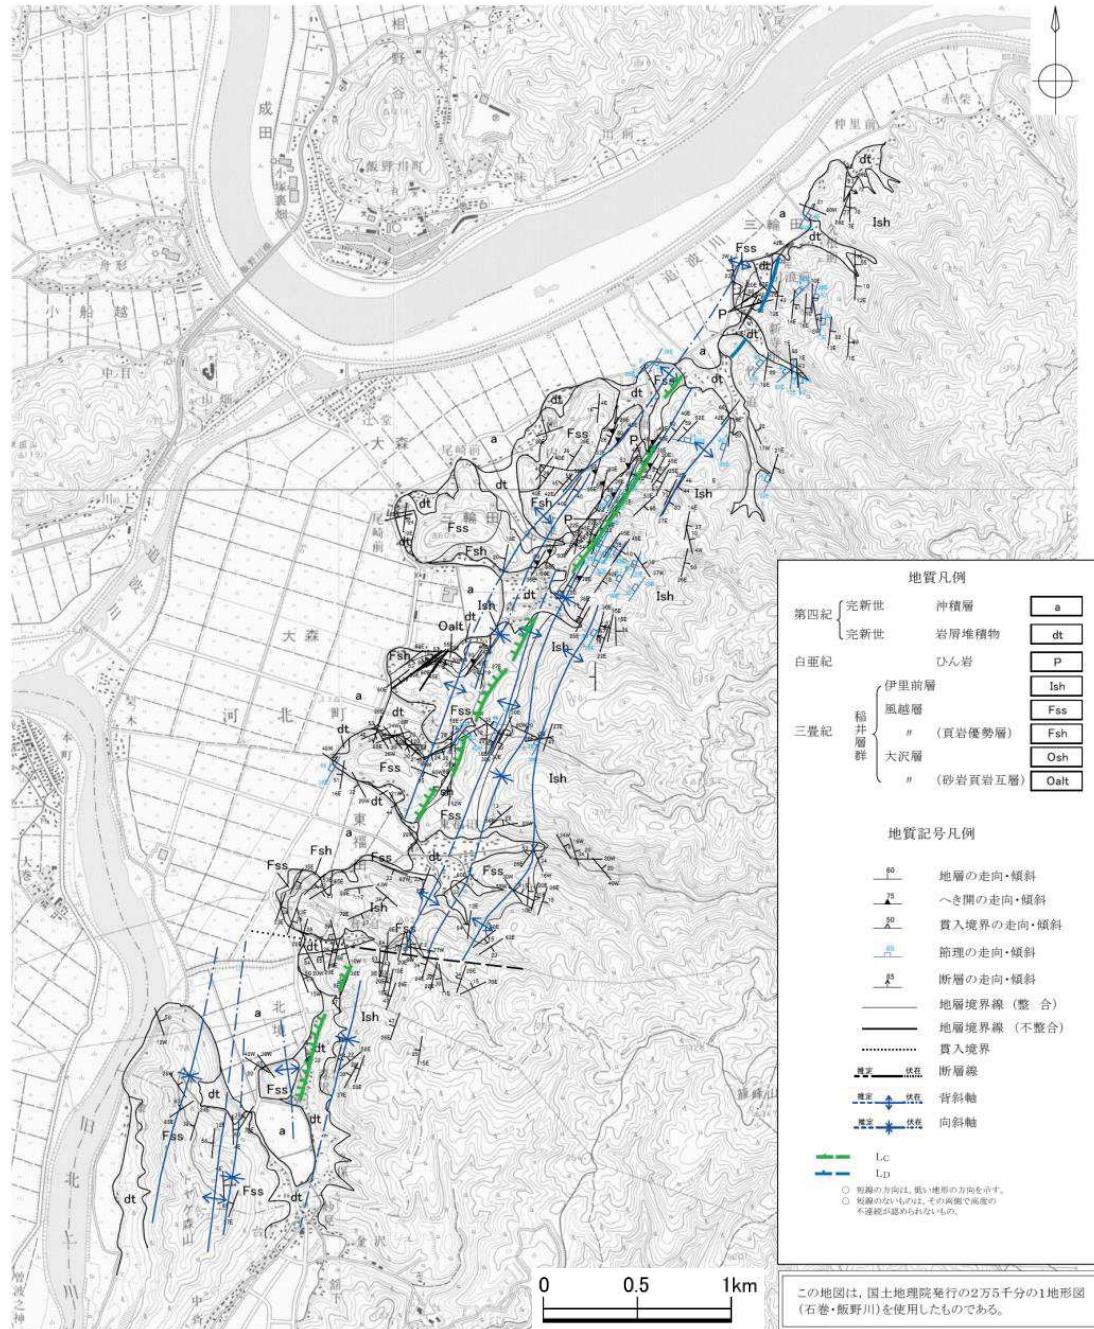


#### 【主な地質構造】

- 中生界三疊系の地質構造は、N-S～NNE～SSW方向の複褶曲構造で特徴づけられる。
- 地層の走向はN-S～NNE～SSWを示し、層理面の走向とほぼ平行する節理、へき開が発達する。
- 三疊系の伊里前層砂質頁岩と風越層砂岩が整合関係にある。
- 地層は急傾斜を示し、伊里前層砂質頁岩にはへき開が著しいものの、断層は認められない。

コメントS188

### 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ】

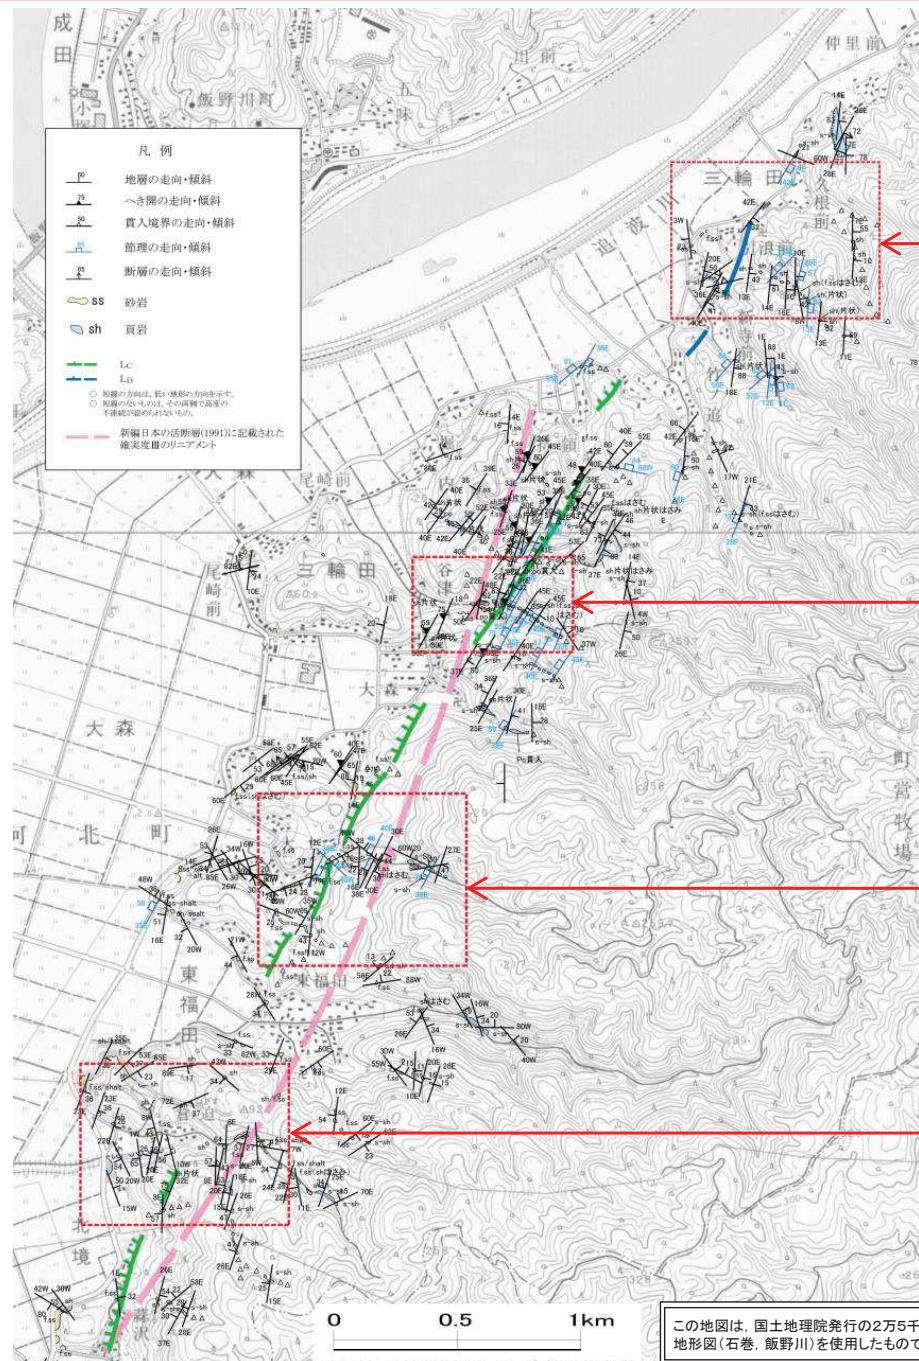

リニアメント北端部の拡大ルートマップ


谷津東方の拡大ルートマップ

大土東方の拡大ルートマップ


倉ノ迫東方の拡大ルートマップ

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1の地形図(石巻、飯野川)を使用したものである。

## 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ: リニアメント北端部】

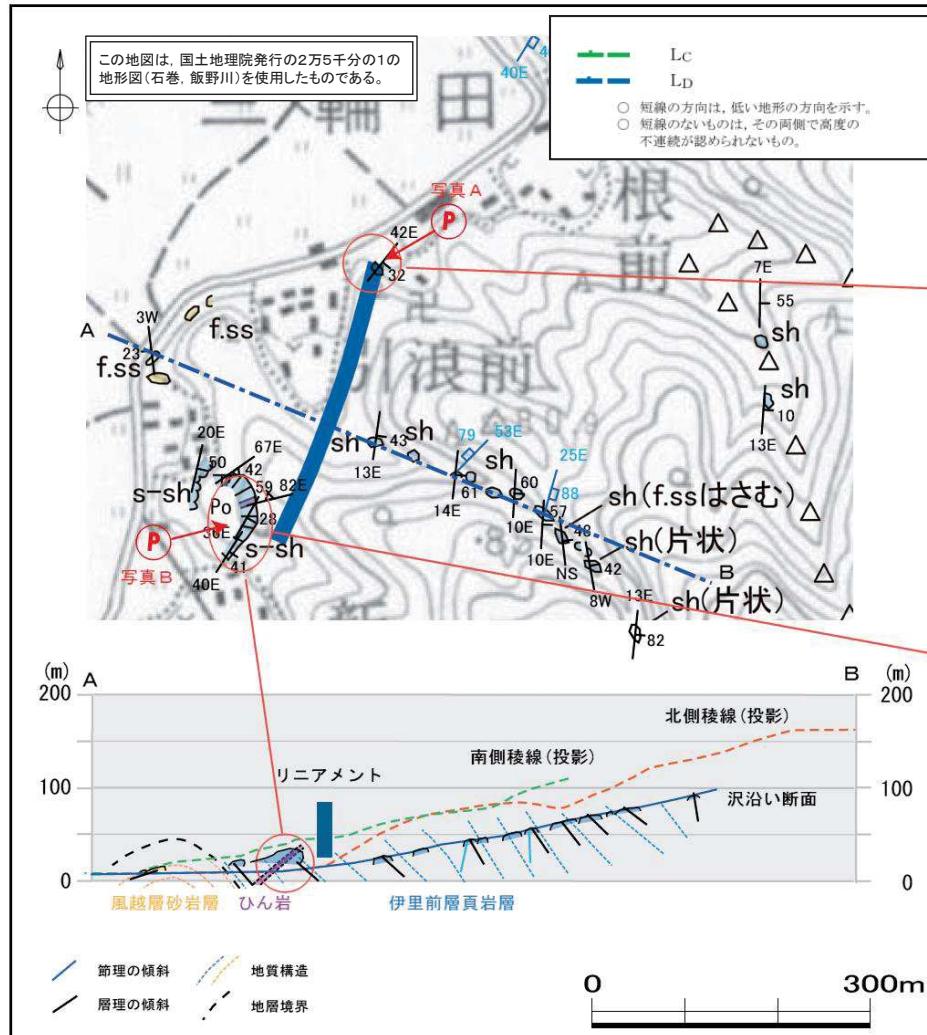

リニアメント北端部のルートマップ及び沢沿い露頭位置断面図


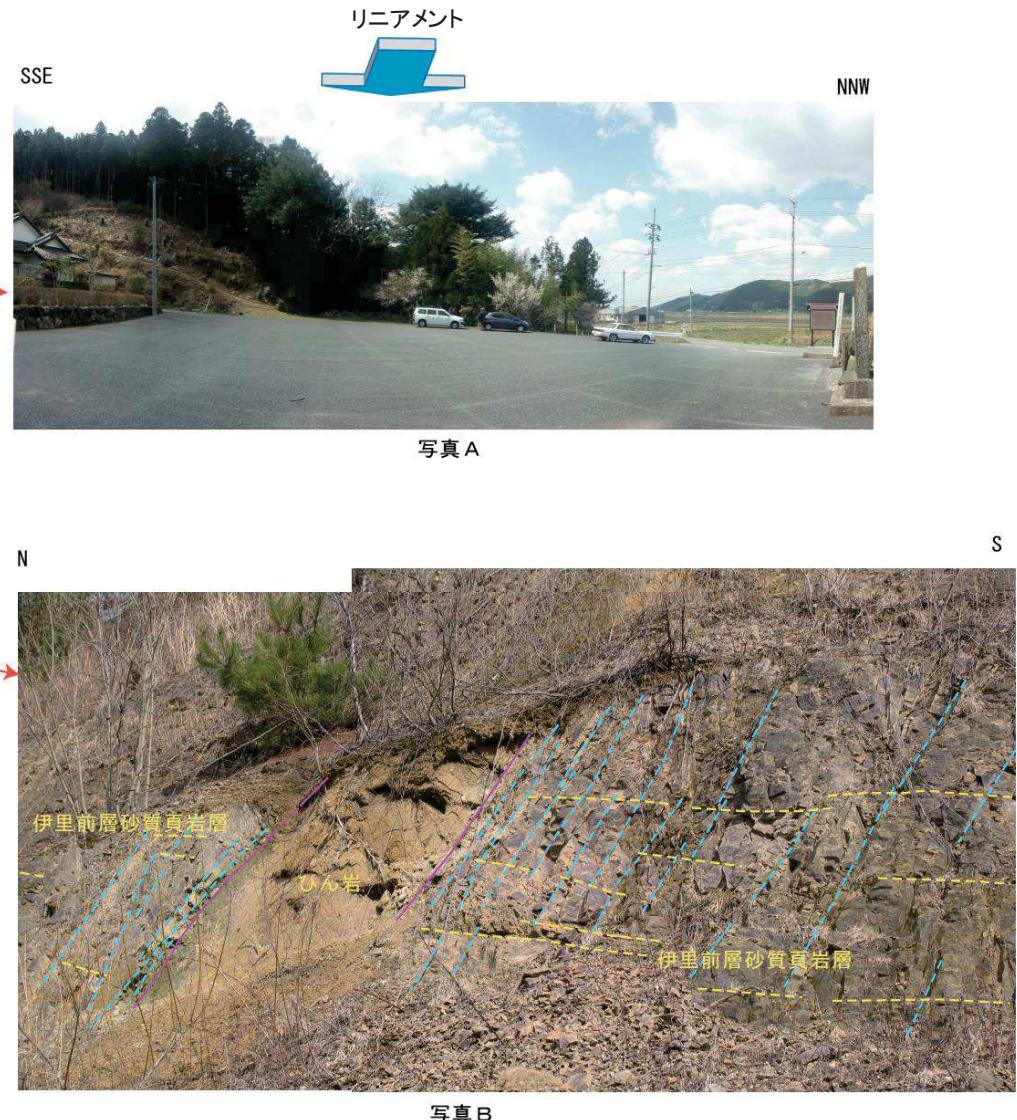


### 【リニアメント北端部のルートマップ】

- リニアメント北端付近の引浪前において、リニアメントは、同集落東側の傾斜変換部に判読されている(写真A)。
- リニアメント西側近傍の採石場掘削面(写真B)には、ひん岩の貫入を伴う伊里前層の砂質頁岩が分布する。
- 伊里前層の層理面(黄破線)はほぼリニアメント方向に一定しており、節理(青破線)は、層理面に斜交するひん岩の貫入方向に発達しているが、リニアメント方向の断層は認められない。

コメントS188

## 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ: 谷津東方】

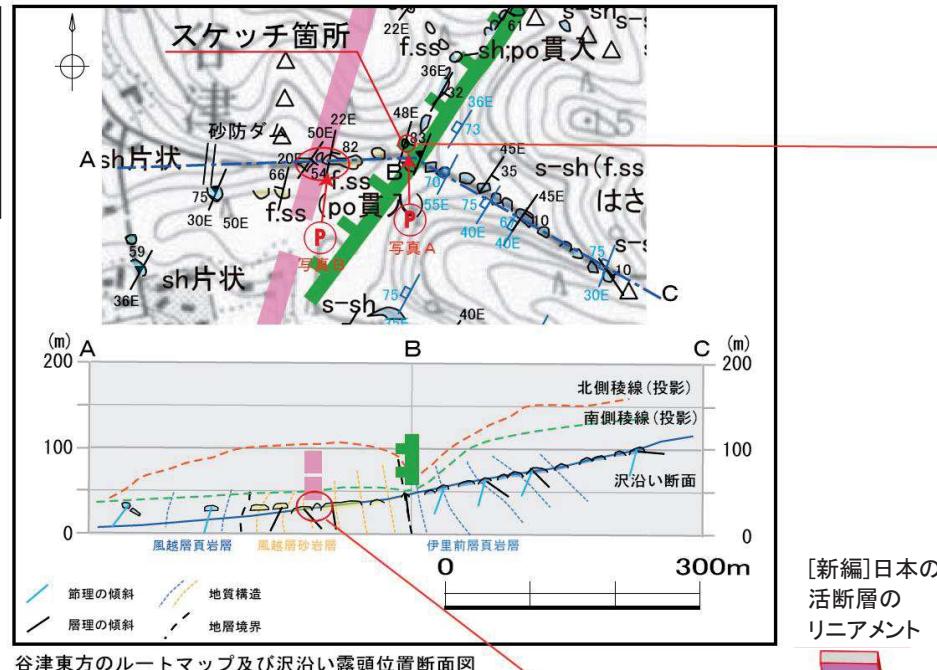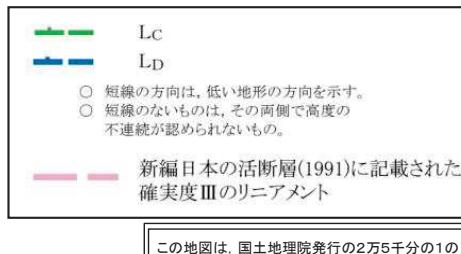

露頭は、ほぼリニアメント直下にあたり、伊里前層の頁岩層と風越層の砂岩層とが整合関係で接し、ここには断層は認められない。なお、これより上流には伊里前層頁岩層が、下流には風越層砂岩層が断続して観察される。



### 【谷津東方のルートマップ】

- リニアメントの直下では、伊里前層の頁岩層と風越層の砂岩層が整合関係で接しており(写真A及び次頁のスケッチ参照)、リニアメント方向の断層は確認されない。
- リニアメントより下流側(西側)に「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントは図示されており、「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの直下には、その上流から風越層砂岩がほぼ連続して分布しており(写真B)、断層は認められない。

写真B

コメントS188


## 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ: 谷津東方】



写真-1



写真-2

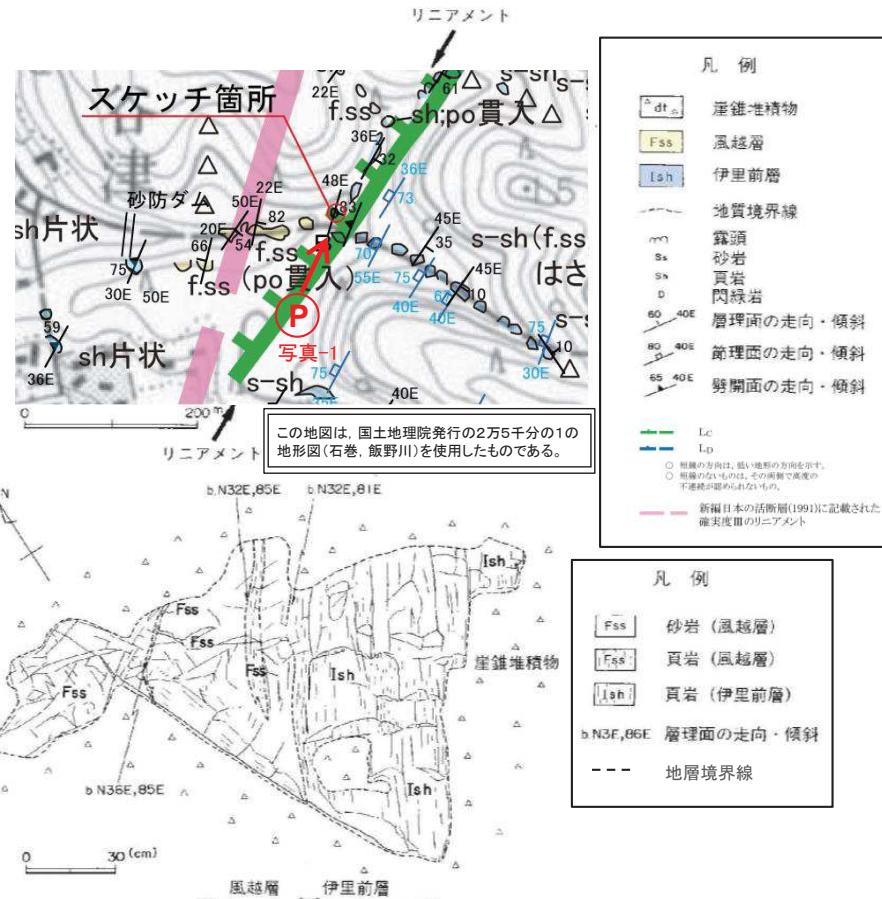


### 【伊里前層頁岩層と風越層砂岩層の境界部のスケッチ】


- 本露頭はリニアメントの位置にほぼ一致しており、この露頭を境に西側に風越層の砂岩が分布し、東側に伊里前層の砂質頁岩が分布している。
- 本露頭においては、風越層の砂岩と伊里前層の砂質頁岩が接しており、その境界は80°以上の東傾斜を示すが、断層は確認されず、整合関係にある。

## 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ: 大土東方】

コメントS188

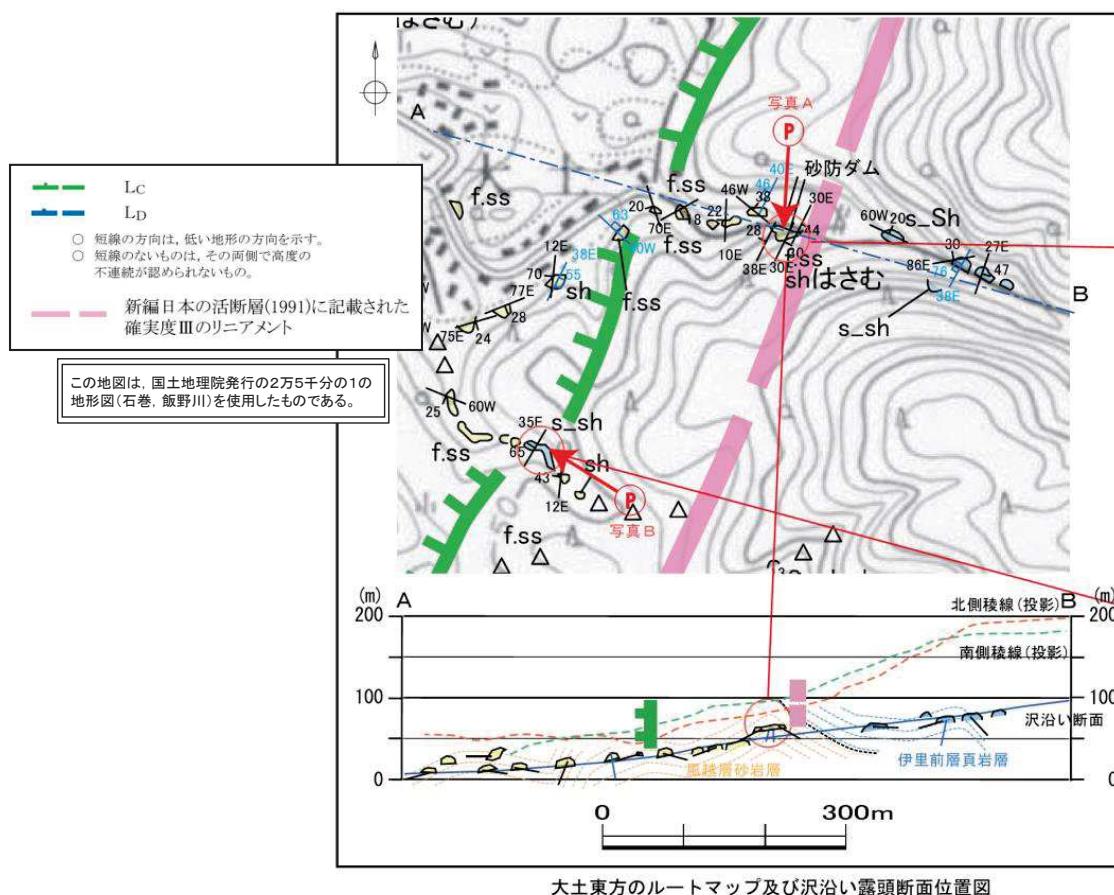

[新編]日本の活断層のリニアメント

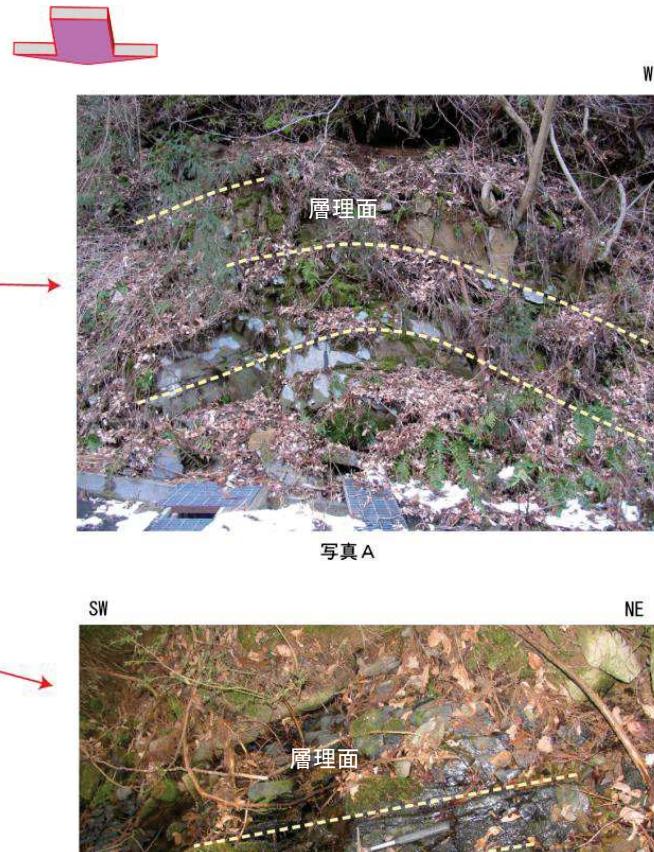


### 【大土東方のルートマップ】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの西側では、近傍の林道法面(写真A)及び約50m下流の沢底に風越層砂岩が断続的に分布しているが、直下では露頭が欠如している。「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの東側では、上流約100mに伊里前層の砂質頁岩層が確認されることから、「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントは、両層の地層境界にほぼ位置していると推察される。
- A-B断面において、リニアメントの直下では露頭が欠如しているが、南側支沢において、リニアメント直下に風越層の頁岩が分布する(写真B)。
- 同層(写真B)の層理面(黄破線)はリニアメント方向に調和的であり、同方向のへき開が発達しているが、断層は認められない。

コメントS188

### 1. 3. 4 上品山西断層【ルートマップ: 倉ノ迫東方】

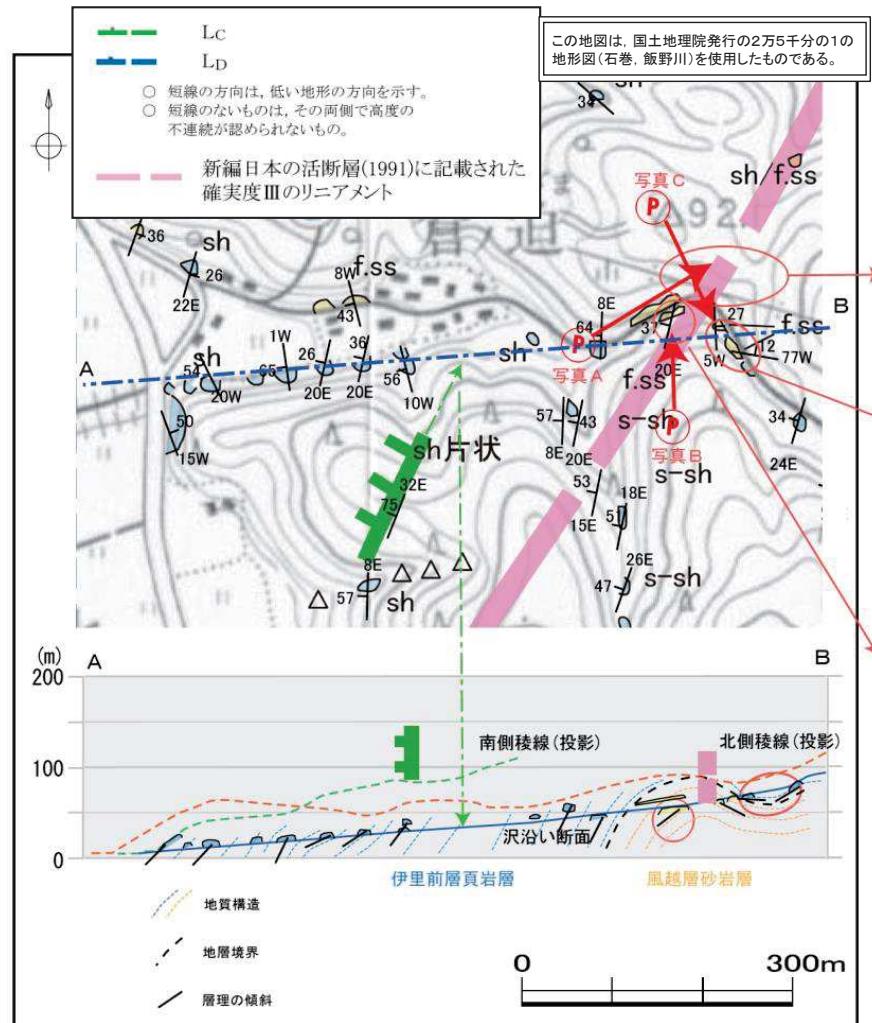


倉ノ迫付近のルートマップ及び沢沿い露頭位置断面図

#### 【倉ノ迫付近のルートマップ】

- 「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントは、林道奥の鞍部に図示されている(写真A)。
- 「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメント北西側の林道や沢では、風越層の風化した砂岩が断続して観察されるが(写真B)，「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの直下では露頭が欠如しており、「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメント南東側の沢上流部では、伊里前層の砂質頁岩が断続して観察される(写真C)。以上のことから、「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントは、風越層と伊里前層の境界付近に位置していると推察される。


[新編]日本の活断層のリニアメント

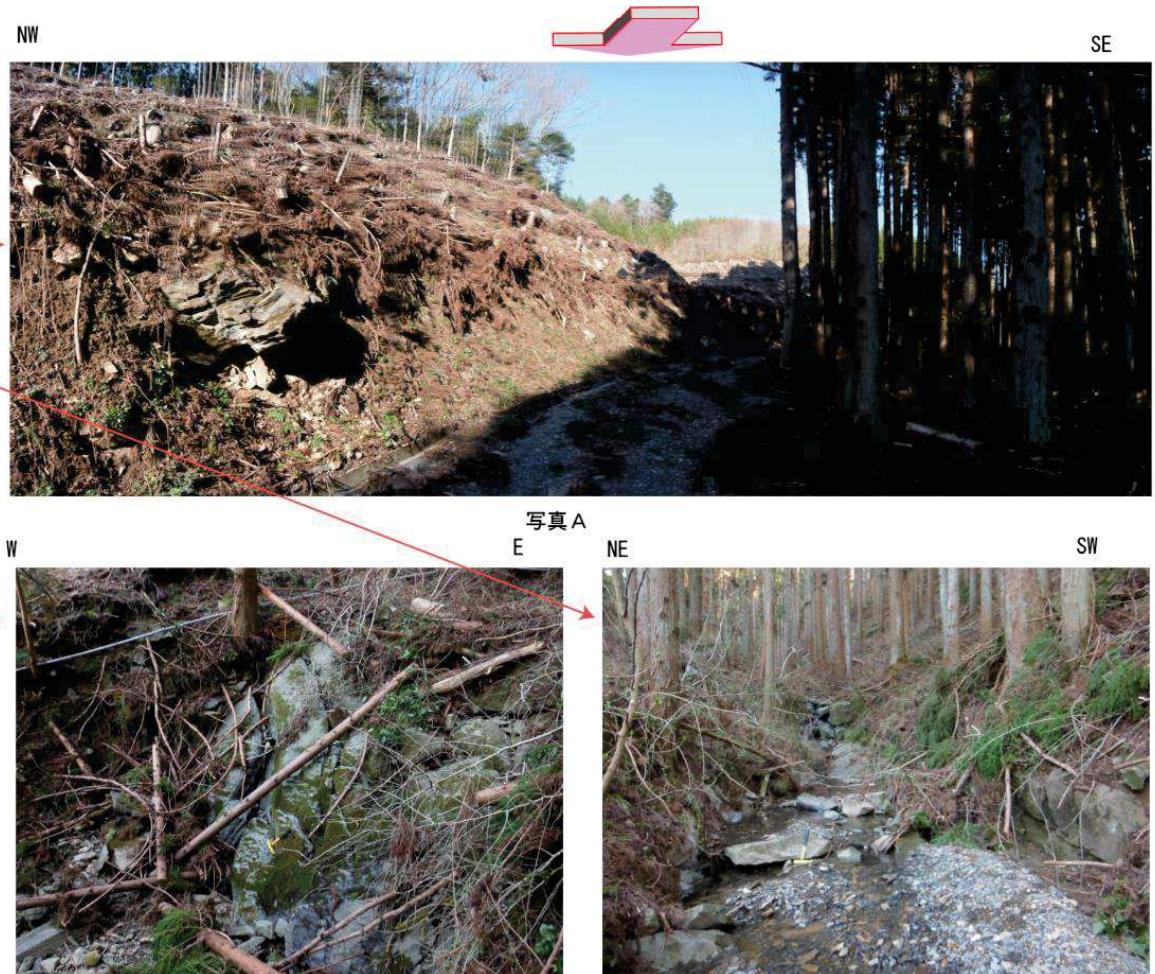


## 1. 3. 4 上品山西断層【評価のまとめ】

コメントS188

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文献調査   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 「[新編]日本の活断層」(1991)において、長さ4km、確実度Ⅲと記載されている。</li> <li>➤ 「活断層詳細デジタルマップ [新編]」(2018)においては、活断層及び推定活断層ともに図示されていない。</li> <li>➤ なお、滝沢ほか(1984)によれば、本断層は、活断層の証拠がないとされ、「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントの成因として、白亜紀に形成されたであろう既存断層が、その両側の岩質の差異と相まって、地形的鞍部として現出しているものとされている。</li> </ul> |
| 空中写真判読 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 文献で指摘された上品山西断層付近に対応して、約5km間にわたって<math>L_C \sim L_D</math>ランクのリニアメントがほぼNNNE-SSW~NE-SW方向に断続して判読される。</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 地表地質調査 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 判読されたリニアメント及び「[新編]日本の活断層」(1991)のリニアメントには断層は確認されなかった。</li> <li>➤ 判読されたリニアメントは、伊里前層砂質頁岩と風越層砂岩の境界にほぼ沿っているか、あるいは地層中に発達する節理・へき開の走向と調和的である。</li> </ul>                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評価 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。</li> <li>➤ 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差、または層理と並行する節理等に沿う局所的な岩盤の劣化を反映して形成された地形であると考えられる。</li> </ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

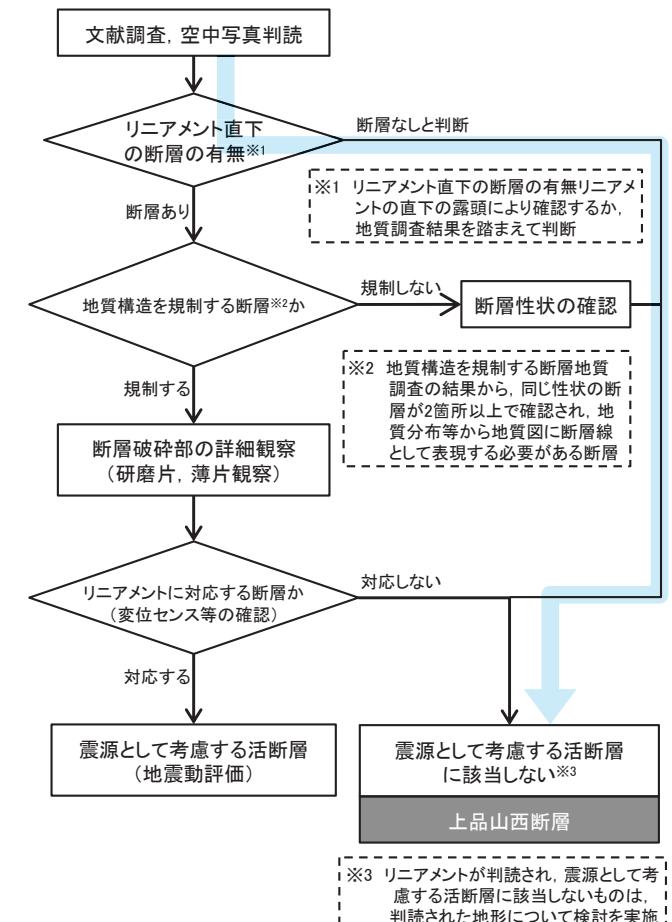

# 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

---

- 1. 1 敷地周辺陸域の地形、地質・地質構造
- 1. 2 敷地周辺陸域の活断層評価の概要
- 1. 3 個別断層の評価
- 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

### 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ①



#### 【加護坊山-笠岳山断層】

- 活動性を考慮する区間は、反射法地震探査にて断層が認められない東北電力K-1測線から、重力異常の急変部の屈曲や2003年宮城県中部の地震の本震に対応する南北走向の逆断層タイプの余震分布より決定された須江断層北端位置までとし、約17kmとする。

#### 【旭山撓曲・須江断層】

- 活動性を考慮する区間は、和渕山丘陵北東付近から東北電力A-b測線の石巻新港付近直前までとし、約16kmとする。

#### 【2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層】


- 活動性を考慮する区間は、海野ほか(2004), Hikima and Koketsu(2004)等を踏まえ、石巻新港付近から宮戸島沖付までの約12kmとする。

## 1. 敷地周辺陸域の活断層評価

## 1. 4 敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ②

コメントS193

- 敷地周辺で実施した文献調査、空中写真判読、地質調査、海上音波探査等の結果を踏まえ、後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できない断層等について、震源として考慮する活断層として、以下のとおり評価した。

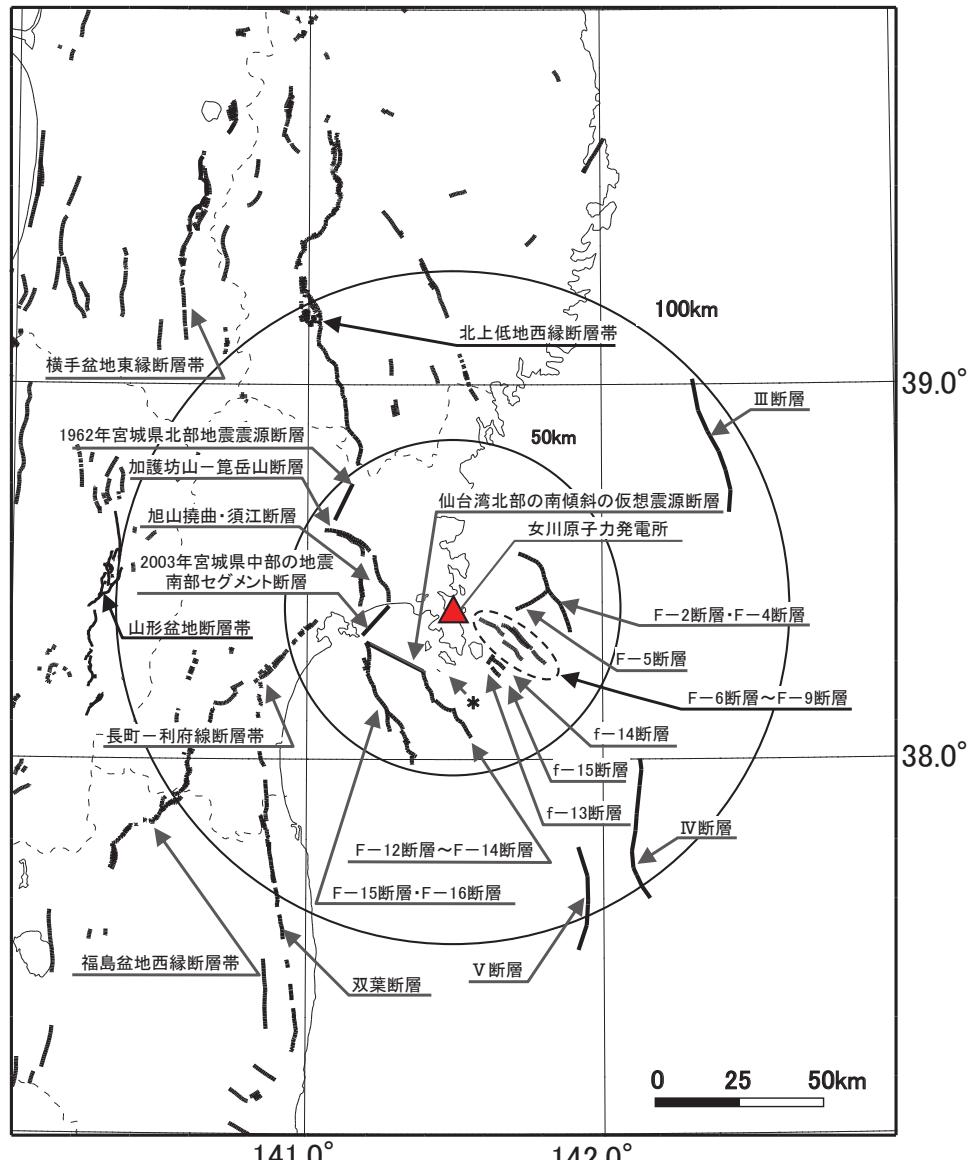

## 震源として考慮する活断層

| 断層名                    |                       | 断層長さ    |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 加護坊山-笠岳山断層             |                       | 約17km   |
| 旭山撓曲・須江断層              |                       | 約16km   |
| 2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層 |                       | 約12km   |
| 陸域<br>30km<br>以遠※1     | 長町-利府線断層帯             | 約40km   |
|                        | 北上低地西縁断層帯※2           | 約100km  |
|                        | 山形盆地断層帯               | 約60km   |
|                        | 福島盆地西縁断層帯             | 約70km   |
|                        | 双葉断層                  | 約110km  |
|                        | 横手盆地東縁断層帯             | 約56km   |
|                        | 1962年宮城県北部地震震源断層      | 約12km   |
| 海域                     | F-2断層・F-4断層           | 約27.8km |
|                        | F-5断層                 | 約11.2km |
|                        | F-6断層～F-9断層           | 約23.7km |
|                        | F-12断層～F-14断層         | 約24.2km |
|                        | F-15断層・F-16断層         | 約38.7km |
|                        | f-13断層                | 約3.3km  |
|                        | f-14断層                | 約5.1km  |
|                        | f-15断層                | 約3.7km  |
|                        | *網地島南西沖で1測線のみで認められる断層 | —       |
|                        | III断層                 | 約41km   |
| 30km<br>以遠※1           | IV断層                  | 約43km   |
|                        | V断層                   | 約31km   |

※1 敷地から半径30km以遠の断層については文献調査結果に基づき評価  
※2 権原ほか(2016)による一関-石越撓曲を含む